



5519836

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	496705		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Expert	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF58537	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF3V1ZKXZNZ095334	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	34824	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	31.03.2023
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5519836

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er kollisjonsskadet og er ikke kjørbær.	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
17.16	Lys	Skadet lykt:	Venstre nærllys, Høyre nærllys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: elektrisk fremdrift, parkeringsbrems, batteri og aribag, feilsøk for nærmere kontroll. - forbehold om ukjente feil og mangler ved videre vurdering/feilsøking.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
23.3		* Varsler for at bilen er kollisjonsregistrert på diagnoserapporten og feil på høyspenning ti ovedbatteri - feilsøk for nærmere kontroll.	
50.14	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Ac radiator - skadet/deformert	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
61.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* skadet ratt pga utløst airbag.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre bakdør
86.4		Skadet:	Venstre forskjerm
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.16		* Verditrekk for kollisjonsskade på bilen foran - forbehold om flere ukjente feil og mangler på karosseri/undersiden av bilen ved nærmere kontroll.	
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.4	Underside	Skade i frontbjelke/radiatorbjelke	
88.6		Skade på radiatorfester/indre front	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	



5519836

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran
103.4		* Airbag er utløst.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Elektrisk vindusheis	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Fjærer / fjærbein	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivaksler	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Differensial	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5519836

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	31.03.2027
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil;Ikke kjørbare



5519836

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems |

9 - Bremsevirkning |

10 - Bremsevæsknivå **✓**11 - Bremsevæskens kokepunkt **✓**

12 - Bremserør |

13 - Bremseslanger |

14 - Bremskraftforsterker |

15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**

35 - Motorfester |

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) |

41 - Differensial |

42 - Drivaksler |

Elektriske anlegg44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**

47 - Elektrisk vindusheis |

48 - Oppvarmet bakrute |

49 - Kupevifte |

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) |

53 - Sentrallås **✓**

54 - Setevarmer |

57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**59 - Tilhengerkontakt **✓**61 - Ladekontakt elbil/hybrid **R**62 - Ladekabel elbil/hybrid **R**

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid |

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid |

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **✓****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **✓**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager |

70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **R**

72 - Styresnekke, tannstang |

73 - Styrestag/ledd |

74 - Styreservo |

Hjuloppheng

75 - Støtdempere |

76 - Stabilisator |

77 - Fjærer / fjærbein |

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel |

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel |

80 - Travers |



5519836

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5519836

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5519836

Bilder og vedlegg



1. Lakk / karosseri utvendig



2. Lakk / karosseri utvendig



3. Lakk / karosseri utvendig



4. Lakk / karosseri utvendig



5. Utvendig speil



6. Lakk / karosseri utvendig



7. Lakk / karosseri utvendig



8. Lakk / karosseri utvendig



9. Lakk / karosseri utvendig



10. Interiør generelt



11. Generelt




12. Generelt



5519836



13. Generelt

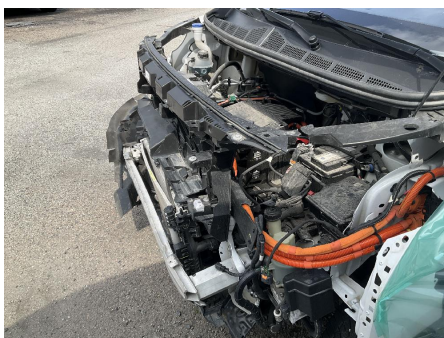


14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

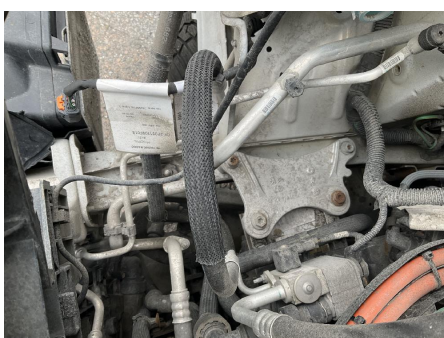

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5519836



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

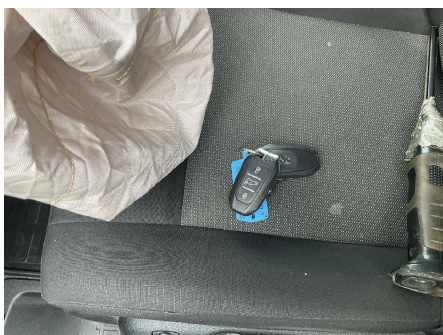

29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5519836

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF58537	VF3V1ZKXZNZ095334
Årsmodell	Merke/Modell
20-	E-Expert-IV 136
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	34 824

Utført med feil (43)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B0001	Driver airbag level 1 — Fault in electric circuit
	B0070	Seat belt tensioner driver side — Fault in electric circuit
	B1400	CAN BUS — Faulty power supply
	B140A	Seat belt tensioner — BELT PRETENSIONER RELEASED
	B140F	Airbag front — Driver airbag activated (passenger airbag deactivated)
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P0C46 P106A	Coolant temperature sensor of traction battery — Fault in electric circuit High-voltage battery module — Function faulty.
Central switching unit BSI	B1166	Turn signal light FR — Function faulty.
	B1167	Turn signal light FL — Function faulty.
	B11F0	Low beam — Function faulty.
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B132B	Button illumination — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B181A	ELECTRONIC IGNITION LOCK — Communication faulty
	B2EA0	ECU remote coding — Servicing parameter incorrect.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
Electr. power steering	C1178	ECU — Internal fault
Electric motor	U0167	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U114A	CAN bus connection to electric powertrain control module — Communication disturbed
Internal drive battery charging device	P0A08	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P0CA6	High-voltage battery module — Charging current too high
	P0D2A	High-voltage battery module charger — Input current too high.
	P0D80	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Input frequency incorrect.
	P12D7	Red LED battery charge indicator of charging socket — Fault in electric circuit
	P12D9	Blue LED battery charge indicator of charging socket — Fault in electric circuit
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1A71	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Multi-function camera	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Navigation system	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
PARKING ASSIST	B1244	Distance sensor rear left — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
Steering wheel switch module	B1181	Lights switch module — Function faulty.
Traction battery	P1AED	Impact registered — Collision data saved / collision recognized

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Service module (automatic emergency call)
Comfort	Acoustic pedestrian warning (AVAS)
	Control tip switch at steering wheel
	Instrument cluster
	Multifunction touch screen
	Multiplex operating unit