



5210178

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvlevei 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	465975		



Kjøretøy

Bilmerke	Land Rover	Motorstørrelse	1999 cm ³
Modell	Range Rover Evoque	Motoreffekt	110 kW
Type	LV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT47994	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALVA2BN2GH163535	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	195842	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.07.2016
		Frist for neste EU kontroll	02.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5210178

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
3.10		Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
17.2	Lys	Svakt lys:	Venstre baklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på- ryggekamera system og motorlampe - feilsøk for nærmere kontroll	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
29.2	Oljenivå motor	Oljenivå er langt under minimumsmerket, og kan ikke avleses på peilepinnen	
30.3	Kjølevæske	Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
32.9	Kjølesystem	For lav kjølevannstemperatur	
36.12	Drivstofftank, rør, slange	* Beskyttelsesdeksel til drivstofftank - skadet/rustet i filler	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Høyre side
52.3		Spyler returnerer ikke eller er treg:	Høyre side
66.3	Felg	Skadet felg:	Høyre bak
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
72.8	Styresnekke, tannstang	* Bankelyd i styresnekke/tannstang, muligens løs(e) deler - feilsøk for nærmere kontroll.	
74.5	Styreservo	Ingen servovirkning	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Venstre fordør, Venstre forskjerm
86.3		Skadet:	Støtfanger foran
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre forskjerm, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm



5210178

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Venstre fordør
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.29	Lys	Kraketert lyktglass	Midtre bremselys, Venstre baklys, Høyre baklys
17.32		* Venstre og høyre frontlykt - riper	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
85.12	Takluke/Panoramatak	* Synlige riper	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør, Tak, Panser
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre bakdør, Støtfanger bak
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.28		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Dashbord/midtkonsoll - riper/bulker	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakdør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt



5210178

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	03.08.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5210178

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper |
2 - Unormal lyd **R**

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver **O**
8 - Parkeringsbrems |
9 - Bremsvirkning |
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte **R**
28 - Utvendig tilstand motor **R**
29 - Oljenivå motor **R**
30 - Kjølevæske **R**
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem **R**
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange **R**
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) |
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter **R**
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) **R**
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker **R**
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**
66 - Felg **R**
67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang **R**
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo **R**

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5210178

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	O
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5210178

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	29,90 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	29,90 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	0 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Felg****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

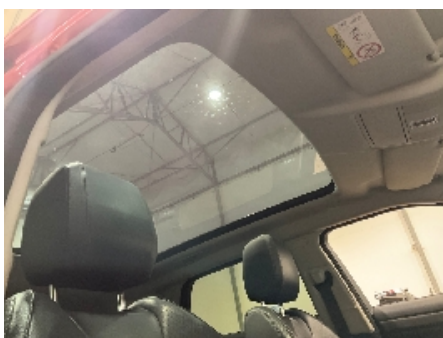

23. Generelt



24. Generelt



5210178



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5210178



37. Generelt



5210178

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT47994	SALVA2BN2GH163535
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Range Rover Evoque 2.0 16V ED-4 (L538)
Motorkode	Km
204DTD (AJ20D4)	195 841

Utført med feil (29)

System

Feilkoder og Beskrivelse

P049B	EGR system B—Exhaust gas flow rate too low
P249C	Trouble codes—Fault code is not documented yet.
P2BA7	Additive tank—Empty additive container

ABS anti-lock brake system VDCM

AHU Audio main unit

BCM body control module

GSM gearswitch module CAN

GWM central gateway module

HVAC electronic climate control
ECU

IPC instrument panel cluster ECU

PCM powertrain control module

PDM passenger door module

TCM automatic transmission ECU
CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Airbag	RCM safety restraint system ECU
Anti-theft device	RFA/KVM drive authorization module CAN
Comfort	DDM driver door module
	DRDM = ECU of driver door rear
	PRDM ECU of passenger door rear
Safety	IPMA Image Processing Module A
Steering	PSCM power steering ECU
	SASM steering angle sensor ECU
Suspension	ATCM adaptive suspension control ECU CAN
	AWDCM All-Wheel Drive Control Module
Tire pressure monitoring	TPMS tire pressure monitoring system