

CITROËN BERLINGO 90 HK MANUELL 4X4

TESTDATO: 30.06.2025

KODE: 1725777



SU54633



169 077 KM



14.12.2007

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: VF7GJ9HXC93448576

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Albjerck Bil

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Generellt mye brukslitasje	
1.2 Lakk	Div. bulker og riper	
1.3 Under bil	Skvettlaper løs og skadet foran og bak	
1.4 Panser	Rust i fals, flere bulker og steinsprut på panser	
1.5 Dører	Flere bulker på framdør v.s, Dekksel er løs ved framdør, Rust i fals v.s	
1.6 Dører	Rust og flere bulker ved v.s bakdør	
1.7 Dører	Skade ved h.s bakdør	
1.8 Dører	Skade ved h.s framdør	
1.9 Bakluke	Baklukke flere store bulk, riper på toppen, mangler Skiltlysbrakett, Flere rustbobler på bakluke	
1.10 Skjermer	Rust og flere bulker ved bakskjerm v.s	
1.11 Skjermer	Skade ved h.s bakskjerm	
1.12 Korrosjon	Rusthull ved gulvet under bil	
1.13 Dekk/Felger	Begge dekk bak er fra 2017 og skjevslitt	
1.14 Døråpning	Slitt Innsteg v.s foran	
1.15 Døråpning	Slitt innsteg h.s foran med rust	
1.16 Støtfanger	Flere riper på bakfanger	
1.17 Støtfanger	Flere riper, sakdet nedre grill og skadet ved tauekrok ved frontfanger	
1.18 Tak	Flere riper på takk	
1.19 Tak	Riper ved takstativ h.s	
1.20 Frontvindu	Steinsprut på frontrute	
1.21 Kanal	Rustne Kanal v.s	
1.22 Kanal	Rust ved kanal h.s foran	
2. LYS		
2.1 Lys bak	Høysittende Bremslys sprukket	
3. MOTOR		
3.1 Eksosanlegg	Eksosør rustne bort	
3.2 Motor	Oljelekkasje ved motor	
3.3 Motor	bilen trengs Service	
3.4 Motor	lager litt lyd	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Ratt/styringsmekanisme	Mansjett ved tannstang er skadet,	
4.2 Ratt/styringsmekanisme	Rattet er skjev	
4.3 Ledd	Slakk i begge endeledd foran	
4.4 Bakstilling	liten ulyd fra bakstilling	
5. BREMSER		
5.1 Bremsfunksjon	Bremseklosser foran er ved min.	
5.2 Parkeringsbrems	ankerplate på bakakksel er gjennomrustnet	
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Aksler	Svetting mellom fordelingskasse og drivakksel v.s	
7. INTERIØR		
7.1 Dørtrekk	Slitt dørhåndtak v.s foran	
7.2 Seter	Skadet setetrekk v.s foran	



1.3 Skvettlaper løs og skadet foran og bak



1.3 Skvettlaper løs og skadet foran og bak



1.3 Skvettlaper løs og skadet foran og bak



1.4 Rust i fals, flere bulker og steinsprut på panser



1.4 Rust i fals, flere bulker og steinsprut på panser



1.4 Rust i fals, flere bulker og steinsprut på panser




1.4 Rust i fals, flere bulker og steinsprut på panser



1.5 Flere bulker på framdør v.s, Dekksel er løs ved framdør, Rust i fals v.s



1.5 Flere bulker på framdør v.s, Dekksel er løs ved framdør, Rust i fals v.s

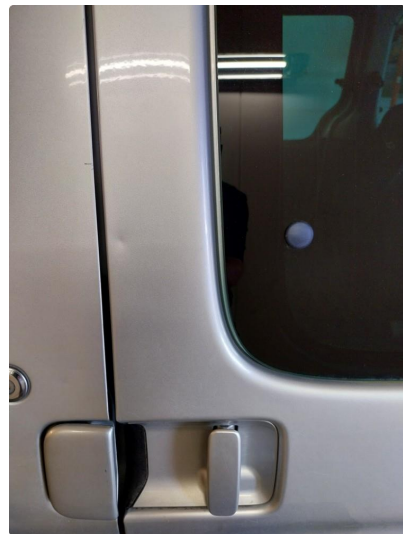

1.6 Rust og flere bulker ved v.s bakdør



1.6 Rust og flere bulker ved v.s bakdør



1.7 Skade ved h.s bakdør



1.7 Skade ved h.s bakdør



1.8 Skade ved h.s framdør



1.8 Skade ved h.s framdør



1.9 Baklukke flere store bulk, riper på toppen, mangler Skiltlysbrakett, Flere rustbobler på baklukke



1.9 Baklukke flere store bulk, riper på toppen, mangler Skiltlysbrakett, Flere rustbobler på baklukke



1.9 Baklukke flere store bulk, riper på toppen, mangler Skiltlysbrakett, Flere rustbobler på baklukke



1.9 Baklukke flere store bulk, riper på toppen, mangler Skiltlysbrakett, Flere rustbobler på bakluke



1.9 Baklukke flere store bulk, riper på toppen, mangler Skiltlysbrakett, Flere rustbobler på bakluke



1.10 Rust og flere bulker ved bakskjerm v.s



1.10 Rust og flere bulker ved bakskjerm v.s




1.11 Skade ved h.s bakskjerm



1.11 Skade ved h.s bakskjerm



1.12 Rusthull ved gulvet under bil

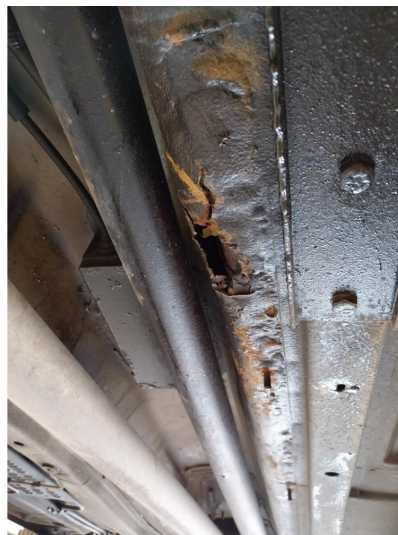

1.12 Rusthull ved gulvet under bil



1.13 Begge dekk bak er fra 2017 og skjevslitt



1.13 Begge dekk bak er fra 2017 og skjevslitt



1.14 Slitt Innsteg v.s foran



1.15 Slitt innsteg h.s foran med rust



1.16 Flere riper på bakfanger



1.16 Flere riper på bakfanger



1.16 Flere riper på bakfanger



1.17 Flere riper, sakdet nedre grill og skadet ved tauekrok ved frontfanger



1.17 Flere riper, sakdet nedre grill og skadet ved tauekrok ved frontfanger



1.17 Flere riper, sakdet nedre grill og skadet ved tauekrok ved frontfanger




1.17 Flere riper, sakdet nedre grill og skadet ved taue krok ved frontfanger



1.18 Flere riper på takk



1.19 Riper ved takstativ h.s

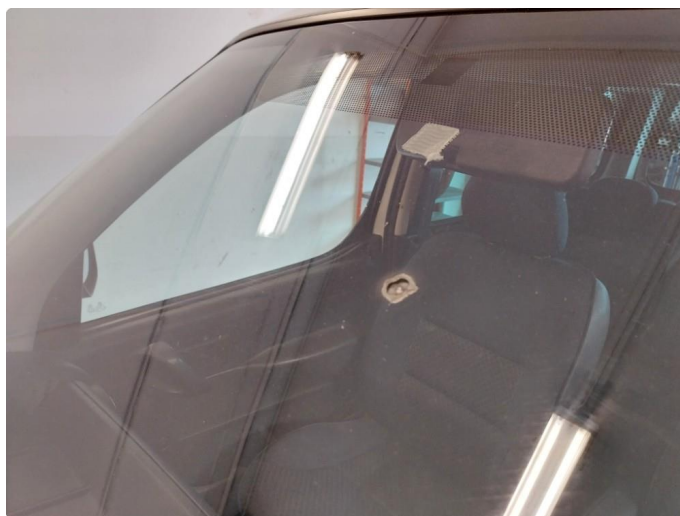

1.20 Steinsprut på frontrute



1.21 Rustne Kanal v.s



1.21 Rustne Kanal v.s




1.22 Rust ved kanal h.s foran



2.1 Høysittende Bremslys sprukket



3.1 Eksosør rustne bort

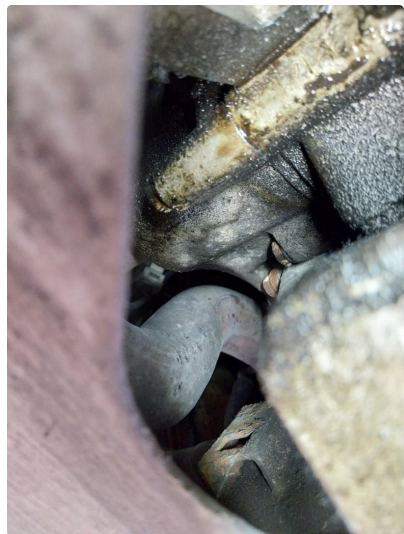


3.2 Oljelekkasje ved motor




4.1 Mansjett ved tannstang er skadet,



5.2 Ankerplate på bakakksel er gjennomrustnet

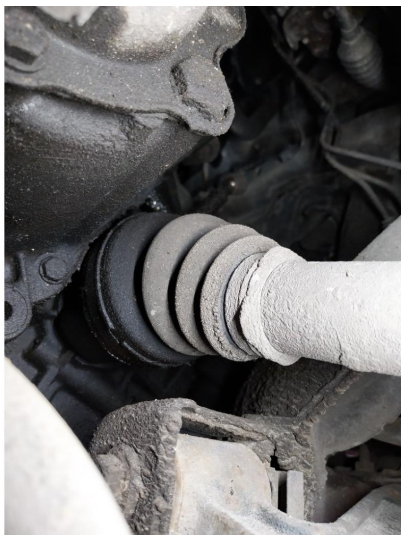


6.1 Svetting mellom fordelingskasse og drivakksel
v.s

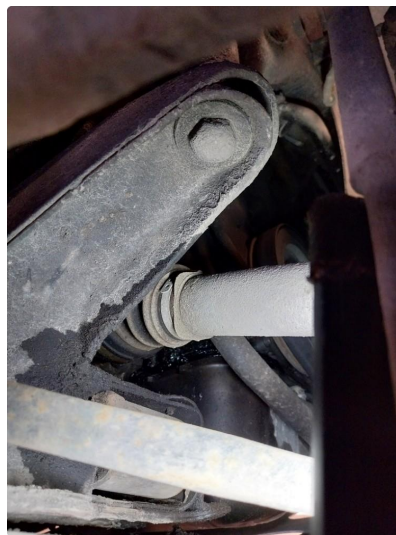

6.1 Svetting mellom fordelingskasse og drivakksel
v.s



7.1 Slitt dørhåndtak v.s foran

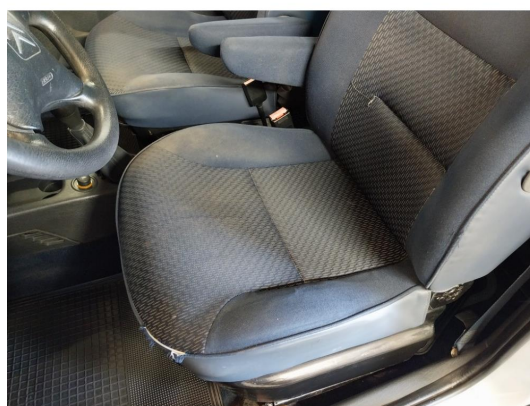

7.2 Skadet setetrekk v.s foran

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 34, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	2	2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	5	5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

✔ **Kontrollert** |
 ○ **Ikke kontrollert** |
 ✘ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✘ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✘ Under bil
- ✘ Panser
- ✘ Dører
- ✘ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Speil
- ✘ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✘ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✘ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✘ Tak
- ✘ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✘ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✘ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✘ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✘ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✘ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✘ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✘ Bakstilling

BREMSE

- ✘ Bremsfunksjon
- ✘ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✘ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✘ Dørtrekk
- ✘ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.