



4976493

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.10.2024

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33 30 05 40
Ekstern referanse 441496

Kontaktperson
Navn Auksjonen.no As
Telefon 33 30 05 40
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell E 220 CDI
Type 212
Registreringsnr. UF65206
Understellsnr. WDD2120021A896262
Km.stand. 191738
Farge Grå

Motorstørrelse 2143 cm³
Motoreffekt 125 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2013
Registrert første gang 17.09.2013



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4976493

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.9		Ulyd i drivverk	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.10		Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre sideblinklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Ulyd/støy fra/ved motoren når bilen kjøres - feilsøk for nærmere kontroll	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
33.12	Eksosanlegg	* Løst/skadet varmedeksel ved katalysatoren og venstre innerskjerm bak - skift.	
45.17	Instrumenter	* Multiskjerm-/media/bryterpanel - virker ikke.	
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.1	Støtdempere	For svak virkning:	Høyre foran, Venstre foran
76.3	Stabilisator	Defekt mansjett på lenkarm	Høyre foran, Venstre foran
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Forstilling, slakk - feilsøk for nærmere kontroll	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør, Venstre fordør, Støtfanger foran
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Støtfanger foran, Høyre bakskjerm
86.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger bak
86.13		Lakkslipp/flassing	Støtfanger bak
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre bak
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	Venstre side midten, Høyre side midten, Midten, Midten foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre sideblinklys
17.32		* Venstre frontlykt - riper	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran



4976493

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
75.12	Støtdempere	* Bilen er lav i fronten.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakdør, Bakluke
86.18		Småbulker:	Høyre fordør, Venstre fordør
86.19		Bulk(er)	Venstre bakskjerm, Venstre forskjerm
86.20		Steinsprut:	Tak, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Høyre bakdør
86.24		Rustangrep:	Høyre bakskjerm
90.10	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	04.09.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Lite drivstoff / strøm



4976493

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
28 - Utvendig tilstand motor R
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg R
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter R
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
70 - Hjul kapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere R
76 - Stabilisator R
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



4976493

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



4976493

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	25,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	25,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,30 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	8,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	8,20 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-20 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,10 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lys****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



4976493



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

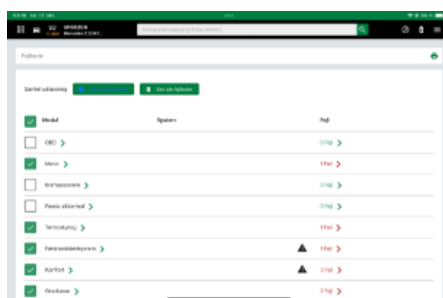

36. Generelt



4976493

Følger		
☐ ABC >		010 >
☒ Mer >		110 >
☐ Intervensjon >		010 >
☐ Pass-tilstand >		010 >
☒ Verktøystil >		110 >
☒ Færdselsulykker >	▲	110 >
☒ Kyrtil >	▲	110 >
☒ Gullstev >		210 >
☐ Utdrag >	▲	
☒ Arbeidsområder >		110 >

37. Generelt



4976493

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Digital Service Report

Vehicle info

Vehicle	E 220 CDI
First reg. date	17.09.2013
FIN	WDD2120021A896262

Next	07.2021
-------------	---------

Service	170750 km
----------------	-----------

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Service report 7

Mercedes-Benz	Bertel O. Steen Møre og Romsdal	Date	17.07.2020
	AS, avd Sunnmøre	Rep.-order-no.	5488901
	Mosflatevegen 8	Mileage	145750 km
	Ørsta		

Performed services

Service	Service A
Workshop code	D0D
Remaining time	125 Days
Remaining distance	1730 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.51
Viscosity	5W-30

Replaced / renewed

Dust filter replaced	☒
Engine: oil and filter change	☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Warr. against rusting through	☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	☐
---------------	--------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Service report 6

Mercedes-Benz	BOS Møre og Romsdal AS, avd	Date	18.03.2019
	Volda	Rep.-order-no.	291687
	Furene	Mileage	122480 km
	Volda		

Performed services

Service	Service B
Workshop code	G60N
Remaining time	135 Days
Remaining distance	700 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.51
Viscosity	5W-30

Replaced / renewed

Breakpads front axle replaced	☒
Dust filter replaced	☒
Brake discs of front axle replaced	☒
Engine: oil and filter change	☒
Brake fluid replaced	☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Warr. against rusting through	☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Service report 5

Mercedes-Benz	BOS Møre & Romsdal AS, lesund Lerstadveien 525	Date	10.04.2018
		Rep.-order-no.	287818
		Mileage	97515 km
	lesund		

Performed services

Service	Service A
Workshop code	D0D
Remaining time	15 Days
Remaining distance	7400 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	229.51
Viscosity	5W-30

Replaced / renewed

Dust filter replaced	☒
Engine: oil and filter change	☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Warr. against rusting through	☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------

Service report 4

Mercedes-Benz	BOS Møre & Romsdal AS, lesund Lerstadveien 525	Date	20.04.2017
		Rep.-order-no.	443685
		Mileage	79869 km
	lesund		

Performed services

Service	Service B
Workshop code	560B
Remaining time	-5 Days
Remaining distance	4500 km

Oil quality/viscosity

Description	Engine oil
Oil quality	
Viscosity	5W-30

Description	Automatic transmission
Oil quality	
Viscosity	

Replaced / renewed

Dust filter replaced	☒
Air filter element replaced	☒
Fuel filter replaced	☒
Automatic transmission: oil and filter change	☒
Engine: oil and filter change	☒
Brake fluid replaced	☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Warr. against rusting through	☒

**Service-intervals in accordance with
Mercedes-Benz AG specification**

Complied with	☒
---------------	-------------------------------------

Addworks

accomplished	☒
--------------	-------------------------------------