

DACIA DUSTER 110 HK MANUELL 4X4
TESTDATO: 03.04.2025
KODE: 1682484

DP26889	216 000 KM	30.05.2013 Førstegang registrert	Diesel
----------------	-------------------	--	---------------

CHASSISNR: UU1HSDACN49060012	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.09.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

Albjerk Bil

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	ingen Servicedokument i bil
1.2	Nøkler	fjernkontroll ved 1 nøkkel funker ikke
2. EKSTERIØR		
2.1	Panser	Bulk, riper og rust på panser
2.2	Dører	Framdør v.s foran er bulket med riper og rust
2.3	Dører	Riper og rust på bakdør v.s, bulket
2.4	Dører	Rust, riper og bulker på h.s bakdør
2.5	Dører	Riper, rustbobler og bulk på h.s framdør
2.6	Dører	Rust under list
2.7	Bakluke	Flere bulker, riper og rust
2.8	Låser/tyverisikring	Bakluke lås virker ikke
2.9	Skjermer	Framskjerm v.s foran har flere store bulk og riper. Skjerm har også rust
2.10	Skjermer	Flere bulk, riper og rust
2.11	Skjermer	Riper, bulk og rust på h.s baksjerm
2.12	Skjermer	Flere bulk, riper og rust på framskjerm h.s
2.13	Speil	Begge speildekksel foran har riper
2.14	Dekk/Felger	Sommerdekk fra 2013
2.15	Døråpning	Skadet list v.s foran
2.16	Døråpning	Riper
2.17	Døråpning	Bulk h.s bak
2.18	Terskler/innlastningssone	Rust på døråpning h.s
2.19	Støtfanger	Riper på frontfanger
2.20	Støtfanger	Riper på bakfanger
2.21	Grill	Skade på grill
2.22	Tak	Rustbobler på takk
2.23	Frontvindu	Steinsprut og riper på frontrute
2.24	Kanal	Rust
2.25	Kanal	Rust
3. LYS		
3.1	Lys foran	Slitt glas
4. MOTOR		
4.1	Motor	Drivrem er slitt
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1	Hjullager	Begge Hjullager foran er def.
6. BREMSER		
6.1	Bremsefunksjon	Bremse v.s bak er fast
6.2	Skiver	Rustne, må skiftes
7. GIR OG DRIVLINJE		
7.1	Clutch/kobling/svinghjul	clutch pedal har lang veien
7.2	Aksler	Drivakkselmansjett v.s foran skadet, drivakkselled h.s er tør
7.3	Aksler	Slakk i begge drivakksel bak
7.4	Fordelingskasse	Lekkasje
8. INTERIØR		
8.1	Bilbelte	Belte har vrid seg og beltelås v.s funker ikke



1.2 Fjernkontroll ved 1 nøkkel funker ikke




2.1 Bulk, riper og rust på panser




2.1 Bulk, riper og rust på panser



2.1 Bulk, riper og rust på panser

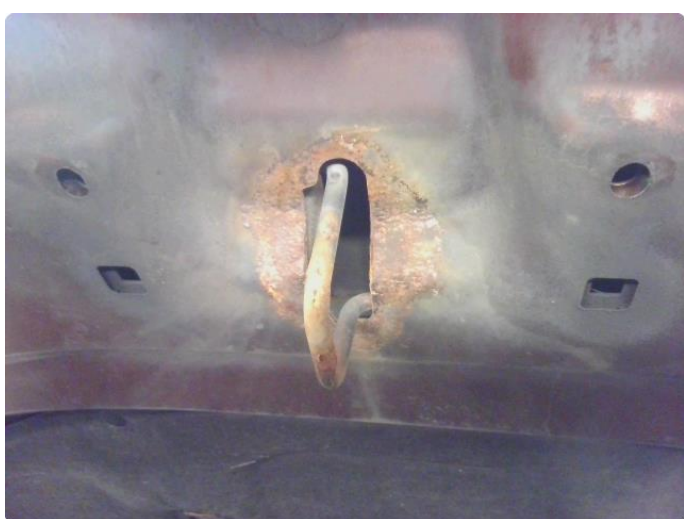

2.1 Bulk, riper og rust på panser

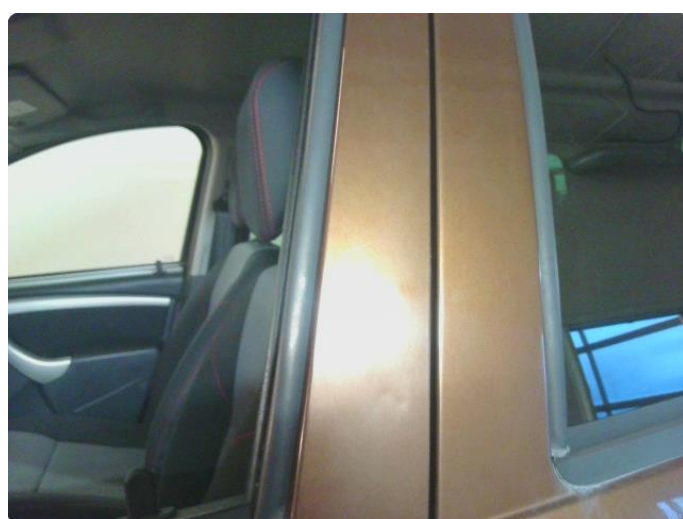

2.2 Framdør v.s foran er bulket med riper og rust



2.2 Framdør v.s foran er bulket med riper og rust



2.2 Framdør v.s foran er bulket med riper og rust



2.3 Riper og rust på bakdør v.s, bulket



2.3 Riper og rust på bakdør v.s, bulket



2.3 Riper og rust på bakdør v.s, bulket




2.4 Rust, riper oh bulker på h.s bakdør



2.4 Rust, riper og bulker på h.s baddør




2.4 Rust, riper og bulker på h.s baddør

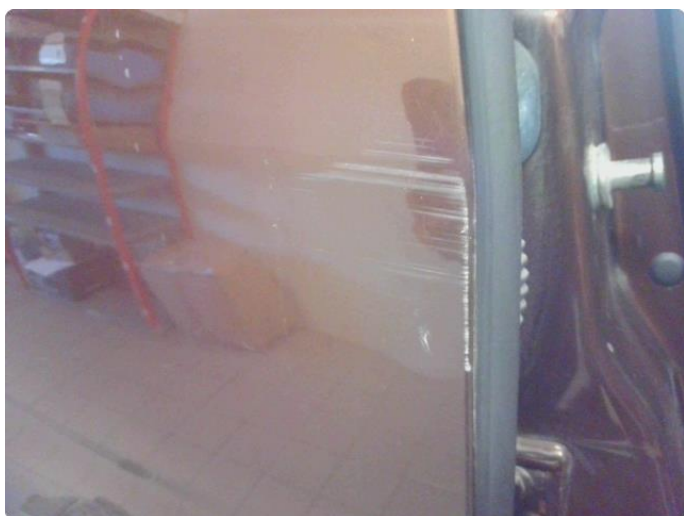

2.4 Rust, riper og bulker på h.s baddør



2.5 Riper, rustbobler og bulk på h.s framdør

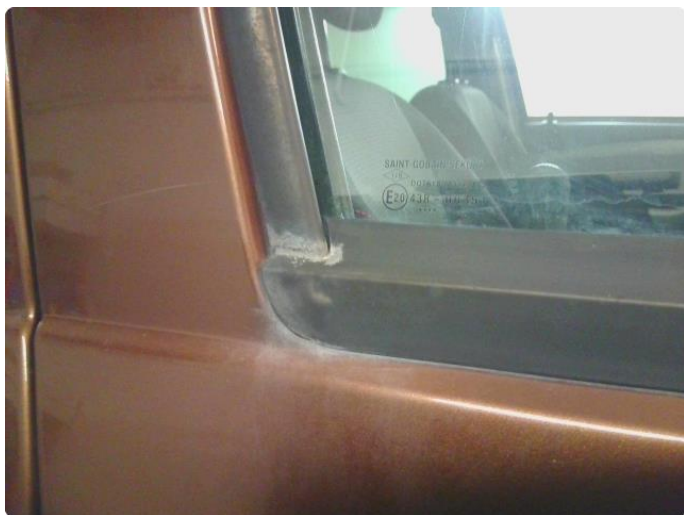

2.6 Rust under list



2.6 Rust under list



2.6 Rust under list



2.6 Rust under list



2.7 Flere bulker, riper og rust



2.7 Flere bulker, riper og rust




2.9 Framskjerm v.s foran har flere store bulk og riper. Skjerm har også rust



2.9 Framskjerm v.s foran har flere store bulk og riper. Skjerm har også rust



2.9 Framskjerm v.s foran har flere store bulk og riper. Skjerm har også rust

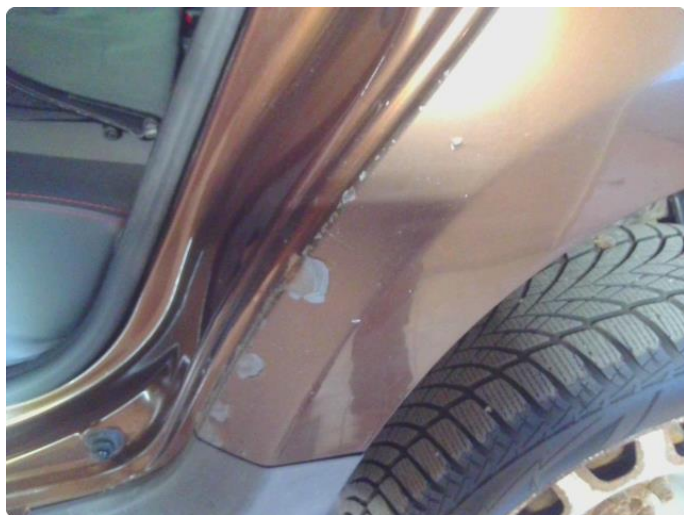

2.10 Flere bulk, riper og rust




2.10 Flere bulk, riper og rust



2.11 Riper, bulk og rust på h.s bakskjerm




2.11 Riper, bulk og rust på h.s bakskjerm

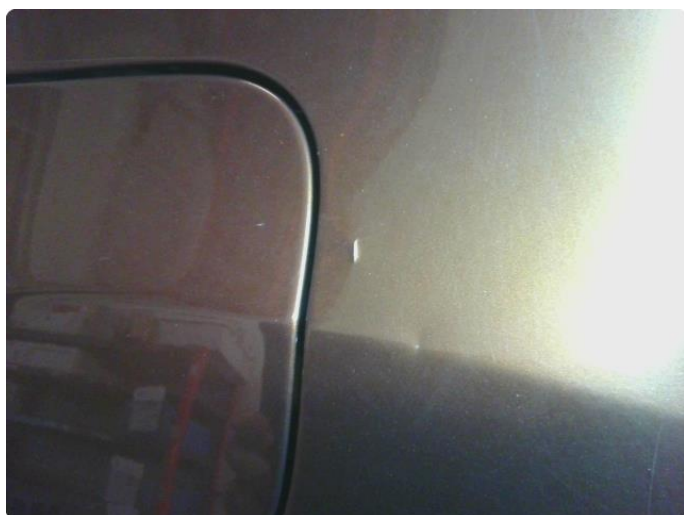

2.11 Riper, bulk og rust på h.s bakskjerm



2.11 Riper, bulk og rust på h.s bakskjerm

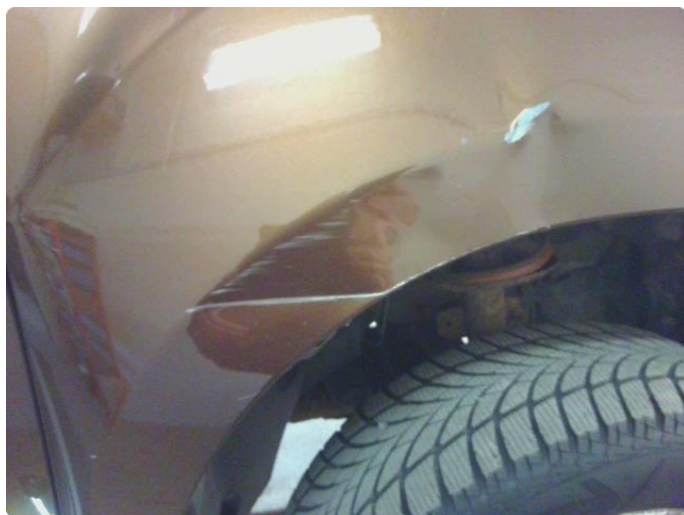

2.12 Flere bulk, riper og rust på framskjerm h.s




2.12 Flere bulk, riper og rust på framskjerm h.s




2.13 Begge speildekksel foran har riper




2.13 Begge speildekksel foran har riper

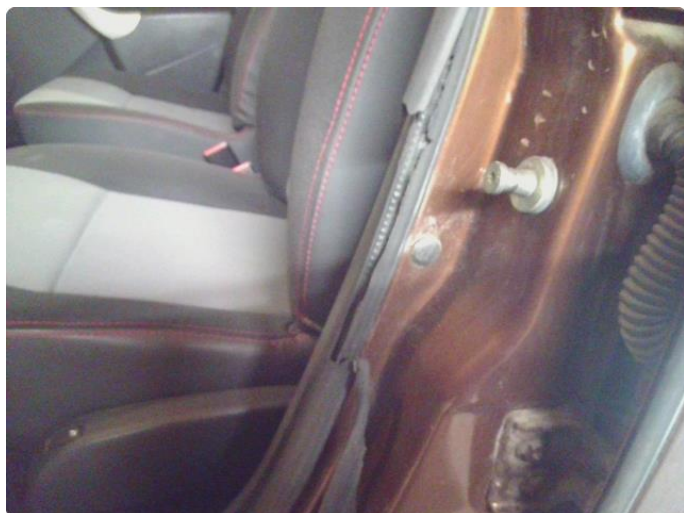

2.15 Skadet list v.s foran

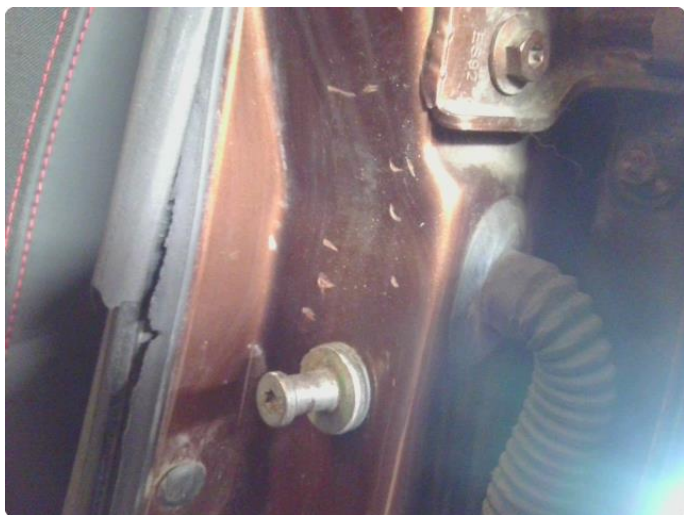

2.16 Riper

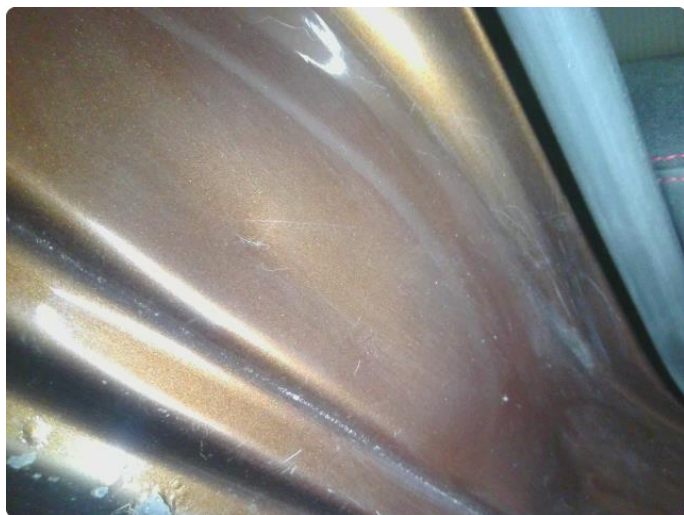

2.17 Bulk h.s bak



2.18 Rust på døråpning h.s



2.19 Riper på frontfanger




2.19 Riper på frontfanger



2.20 Riper på bakfanger




2.20 Riper på bakfanger

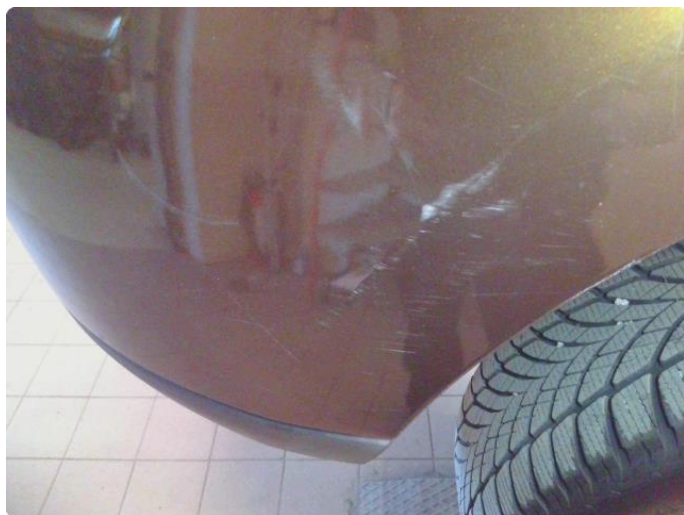


2.20 Riper på bakfanger



2.21 Skade på grill

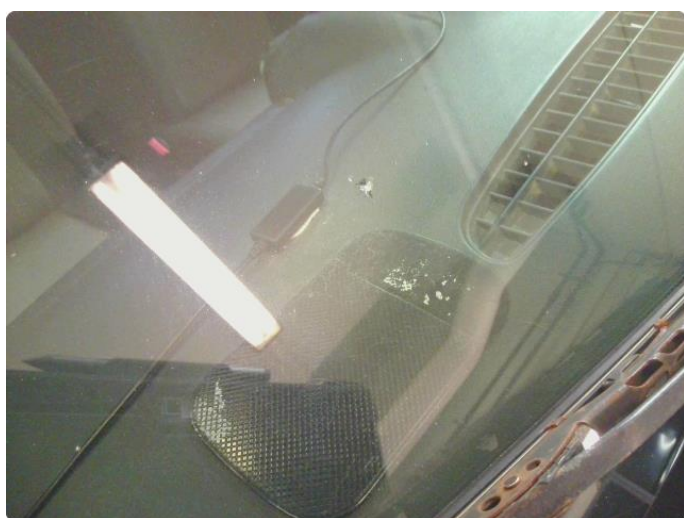

2.23 Steinsprut og riper på frontrute

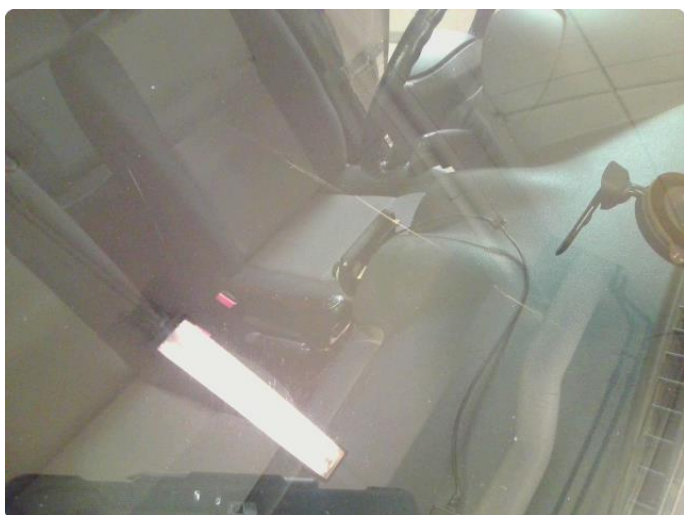

2.23 Steinsprut og riper på frontrute



2.24 Rust



2.24 Rust



2.25 Rust



2.25 Rust




3.1 Slitt glas



3.1 Slitt glas




6.2 Rustne, må skiftes

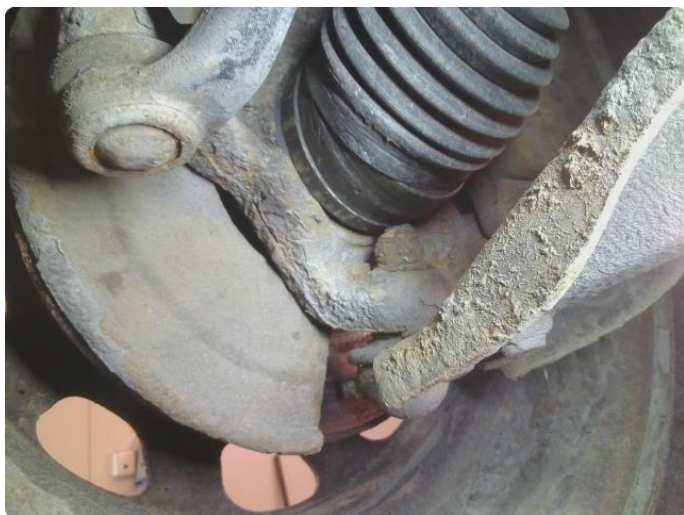

7.2 Drivakkselmansjett v.s foran skadet, drivakkselled h.s er tør



7.2 Drivakkselmansjett v.s foran skadet, drivakkselled h.s er tør

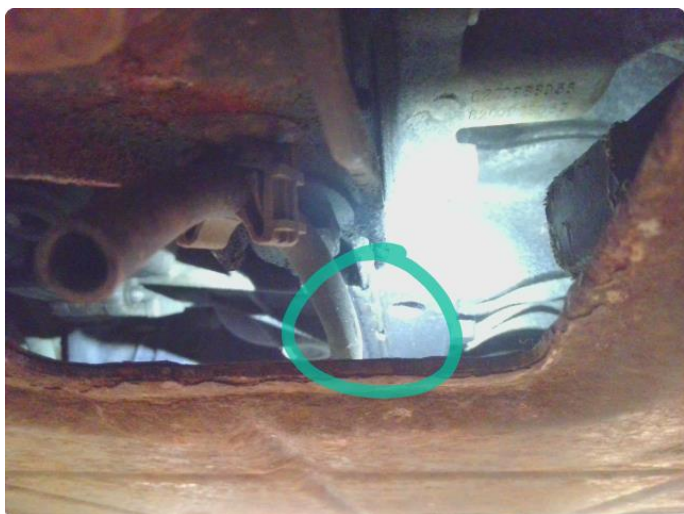

7.4 Lekkasje

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 13, 2013	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 39, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.