



5661247

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.08.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 511258

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell ML 250 BLUETEC 4MATIC
Type 166
Registreringsnr. AS45035
Understellsnr. WDC1660041A532202
Km.stand. 155938
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 2143 cm³
Motoreffekt 150 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2015
Registrert første gang 29.05.2015
Frist for neste EU kontroll 27.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5661247

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på ekstrabatteri	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
83.15		* Noe korrodering på krom detaljer/lister	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Bakluke, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre bak, Venstre bak
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevæske	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke mulig å måle uten demontering
Oljenivå motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5661247

Punkt	Årsak
Kjølesystem	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevæskens kokepunkt	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Utvendig tilstand motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	28.10.2026



5661247

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå |

11 - Bremsevæskens kokepunkt |

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker |

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor |

29 - Oljenivå motor |

30 - Kjølevæske |

31 - Kjølevifte |

32 - Kjølesystem |

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester |

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk O

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5661247

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5661247

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	31,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	31,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,50 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske		Skader/avvik som forhindrer vurdering
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen

Bilder og vedlegg



1. Interiør generelt



2. Høyre fordør




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

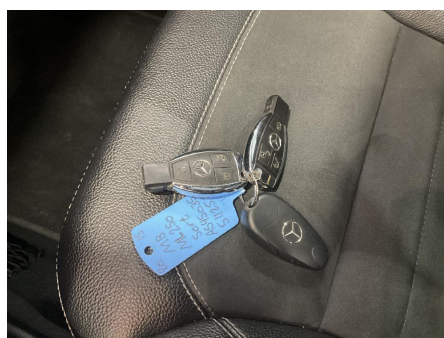

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5661247



13. Generelt

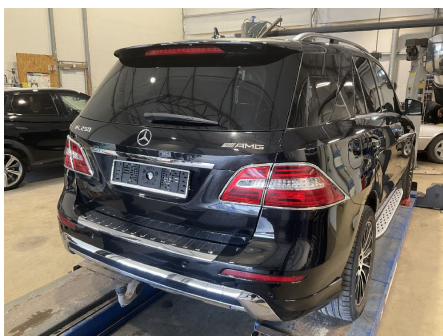


14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

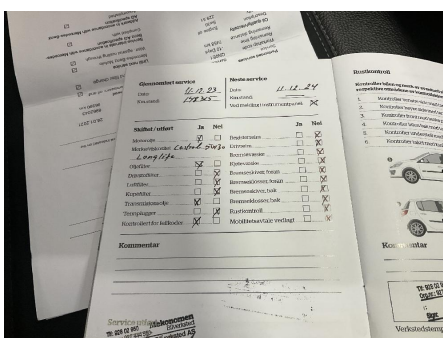


17. Generelt

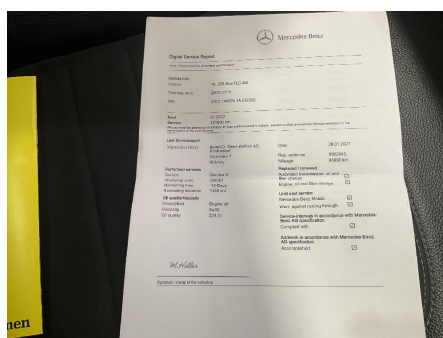

18. Generelt



19. Generelt

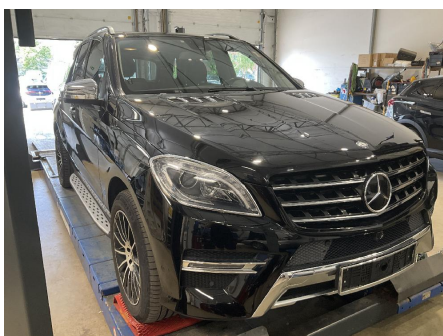

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5661247




25. Generelt

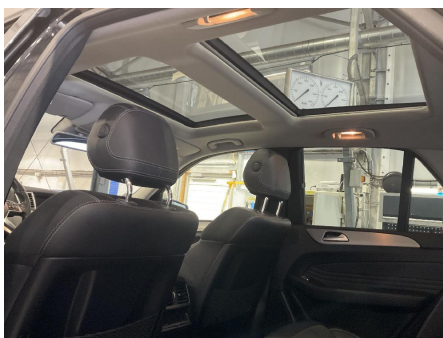

26. Generelt



27. Generelt

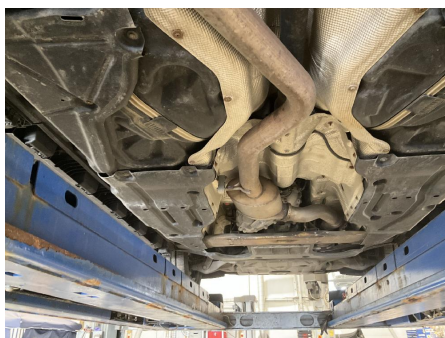

28. Generelt



29. Generelt



5661247

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS45035	WDC1660041A532202
Årsmodell	Merke/Modell
12-15	ML 250 CDI (W166) 4Matic BlueTEC
Motorkode	Km
OM 651.960	155 938

Utført med feil (12)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control			
All-round vision camera	U014786	CAN bus connection to audio system controls/infotainment system — Signal missing/faulty	
	U11A286	Camera covering ECU — Signal faulty	
Diesel engine	U041641	CAN bus connection to traction control ECU — Checksum of CAN messages incorrect.	
ESP: Electronic stability control			
FSG	CAN	OBD	
Fuel burning heater	U0164	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed	
RDK OBD	C1599	Tire pressure sensor — EMPTY BATTERY	
SAM (Signal Acquisition Module)	B181E	Engine hood contact switch — Function faulty.	
SGR: Radar sensor ECU	727C	CAN bus connection to electronic stability control (ESC) — One or more CAN signals implausible	
Tire pressure monitoring	C1599	Tire pressure sensor — EMPTY BATTERY	



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (30)

System	Beskrivelse
ABS	EFB OBD
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS airbag ECU
Audio/Video	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	AHE: Trailer recognition
	ESE driver seat adjustment
	ESE passenger seat adjustment
	EZS digital OBD
	Headlight ECU
	HKS
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	MRM steering column module
	PSD: Panorama roof
	PTS OBD
	SDE H OBD
	TSG HL door ECU RL
	TSG HR door ECU RR
Engine	TSG VL door ECU FL
	TSG VR door ECU FR
Engine	FSCU UDS OBD
	SCR: exhaust gas reduction
OBD	
Safety	MFK: Multi-function camera
Steering	Electr. power steering
Suspension	Airmatic OBD



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

ISM CAN OBD

VGS: fully integrated transmission control