



5663860

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.08.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 512567

Kontaktperson
Navn Auksjonen.no As
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Volkswagen
Modell ID.3
Type E1
Registreringsnr. EC64616
Understellsnr. WVVZZZE1ZLP002843
Km.stand. 82958
Farge Hvit
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 150 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2020
Registrert første gang 10.06.2020
Frist for neste EU kontroll 09.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5663860

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
7.4	Bremsetromler	Demonter tromler for nærmere kontroll:	Venstre bak, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.7		Lakkblerer	Venstre fordør, Høyre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Støtfanger foran
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehyll

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
81.12		* Synlige riper	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør, Bakluke/-dør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Bakluke/-dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ikke utførte



5663860

Punkt**Årsak**

Batteri ytre tilstand

Ikke tilgjengelig for kontroll

Tilstand 12 volt batteri

Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold**Maks hastighet ved prøvekjøring**

10 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring

14 °C

Føreforhold ved prøvekjøring

Tørt

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Frist for neste EU kontroll

10.06.2026



5663860

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

7 - Bremsetromler R

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

Lys og signaler

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter R

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5663860

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5663860


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	20,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	22,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	22,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	0,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	0,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,10 mm
67.2		Mønsterdybde	4,10 mm
67.3		Mønsterdybde	4,10 mm
67.4		Mønsterdybde	4,60 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Utvendig speil

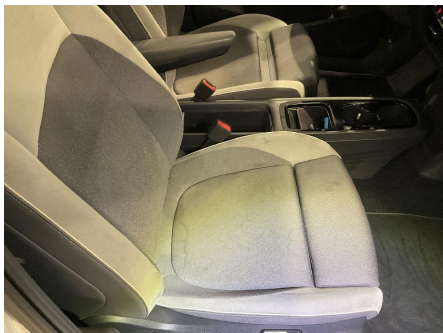

2. Seter



3. Seter



4. Lakk / karosseri utvendig



5. Lakk / karosseri utvendig



6. Lakk / karosseri utvendig




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt

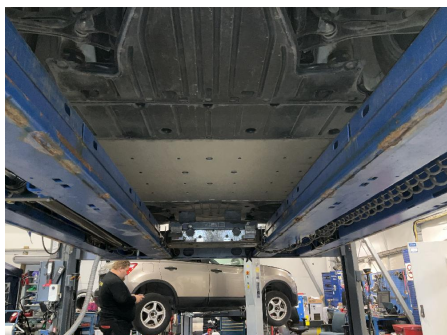

10. Generelt

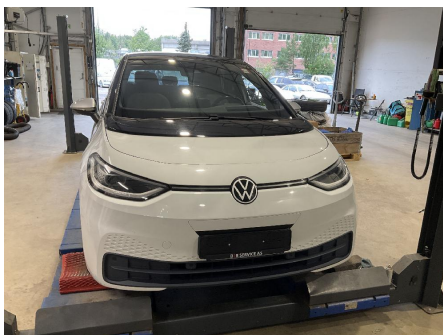

11. Generelt

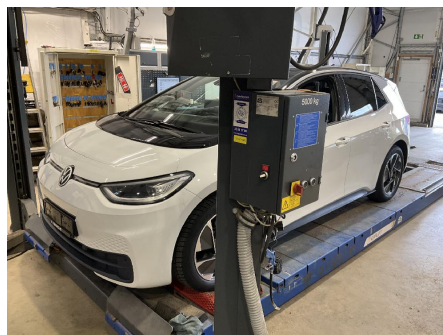

12. Generelt



5663860




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

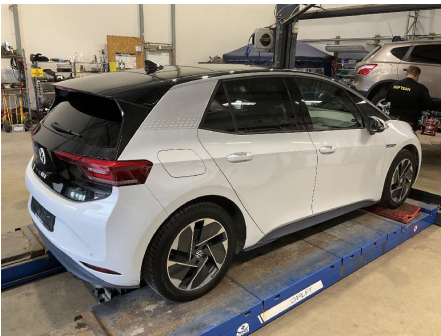

16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5663860



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



5663860

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC64616	WVWZZZE1ZLP002843
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	ID.3 Pro Performance
Motorkode	Km
EBJC	82 956

Utført med feil (126)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	U014000	Body computer 1/ vehicle electrical system ECU/electron. ZE — Communication disturbed
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed
	U12DA00	CAN bus from central gateway ECU — Signal faulty
	U12DB00	CAN bus connection with engine ECU — Signal faulty
	U15BA00	Body computer 1/ vehicle electrical system ECU/electron. ZE — Message faulty
AERIAL MODULE	U153F00	Car-to-X communication — Certificate actualization failed
Airbag	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112300	Data bus — Message faulty
Application server 1 system 1 adaptive	P1CB500	Plug & Charge function — Communication disturbed
Application server 1 system 2 Java	B199AF0	Remote update — Software version faulty
Brake boost	C100B07	Parking brake actuator right — Mechanically faulty
Brake electronics	U133C00	Electric parking brake — Signal implausible
Diagn. interface bus	B147918	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B16D4F1	Taillight unit 1 left — FAULTY LED
	B16D6F1	Taillight unit 1 right — FAULTY LED
	B16D6F4	Turn signal light 1 RR — Function faulty.
	B17E0F0	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	B1802F1	12 V battery management — Warning released
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B1A7BF0	Insulation resistance test of high-voltage vehicle electrical system — Error detected
	B1CA2F0	Cover flap 1 charging socket — FAULTY UNLOCKING FUNCTION
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty

Reg.nr: **EC64616**, VIN: **WVWZZZE1ZLP002843**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B200000	ECU — Function faulty.
	B201200	Data bus — Message implausible
	C113E00	ECU — Faulty software
	C1249F6	High-voltage battery module charge management — Functional restriction due to safety functions
	P1BF100	High-voltage charge terminal — Incorrect input voltage
	P1BFE00	Extended charging function — Procedure faulty
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — FAULTY ELECTRIC CONTROL CIRCUIT!
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U011000	CAN bus connection to electric drive motor ECU A — Communication disturbed
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U104C00	Rear camera system — Communication faulty
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U10F600	SENSOR FOR RAIN-/LIGHT RECOGNITION — Communication faulty
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U113900	CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed
	U122D00	Ethernet connection, section 2 — Communication disturbed
	U14A800	Ethernet connection, section 11 — Communication disturbed
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	U164300	CAN communication with RFK (rearview camera) — Communication disturbed
	U165E00	Voltage transformer 12V — Communication disturbed
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
	U179E00	High-voltage coordinator — No communication
Dynamic light strip 1	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
Electric drive 1	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Emergency call system/telematics system	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Engine electronics I	P0A9000	Electric drive motor — Performance faulty
	P2D8900	Radiator fan ECU 1 — Voltage supply circuit faulty
	U040000	CAN BUS — Faulty electrical wires
	U041100	CAN bus connection to electric drive motor ECU A — Missing message
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U122900	Driver assist system camera — Signal implausible
	U303400	Verification of communication monitoring — Key/certificate missing or invalid
Front camera system	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U112300	Data bus — Message faulty
Head-up display	B105000	Functional restriction — Excess temperature detected
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	P062F00	ECU — Internal fault
	P1CF500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — System jams/ permanently open
	P1CF600	High voltage charging cable — Plug unlocking faulty.
	P33DF00	High-voltage battery module charger — Incorrect charging current
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
	U19FE00	High-voltage battery module charger — Phase L1 faulty
	U1A0100	High-voltage battery module charger — Phase changeover relay 2 faulty
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Lane change assist	U10C700	Local data bus 2 — Communication disturbed
Light control left 2	U120100	CAN BUS — Communication disturbed
Light control right 2	U120100	CAN BUS — Communication disturbed
Parking assist	B107BF1	SENSOR FOR PARKING ASSIST REAR — Sensor fouled/covered
	B10FCF1	Parking assist sensor front — Sensor fouled/covered
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
Radar sensor of adaptive cruise control	B200FF0	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
Rearview camera system/all-round vision camera system	C135B01	Video signal data cable — Fault in electric circuit
Software cluster embedded 1	B201200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FD00	Secure on-board communication — Time server not available
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
Steering column module	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
Vehicle electrics 1	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Voltage transformer 12V	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	Access and start system interface
	ECU of theft warning system FL
	ECU of theft warning system FR
	ECU of theft warning system RL
	ECU of theft warning system RR (8121)
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Actuator for exterior noise
	Application server 3 system 1 infotainment
	Display unit driver display
	Driver door electronics
	Passenger door electronics
	Software cluster housekeeping 1
Steering	Sunroof
	Electron. steering column locking
	Power steering