



5486038

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.05.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 494450

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW
Modell 220i
Type 1C
Registreringsnr. BT13486
Understellsnr. WBA1J110X0VW83072
Km.stand. 191131
Farge Hvit
Karosseritype Kupé

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2014
Registrert første gang 31.03.2014
Frist for neste EU kontroll 22.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5486038

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga corden er synlig på venstre fordekk - anbefales og skifte dekk eller hentes på henger.	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
13.1	Bremseslanger	Bremseslange feil montert:	Venstre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: adaptive frontlykter og headlight vertical aim control - feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.5	Kjølevæske	* Kjølevæsknivå - for høyt.	
32.14	Kjølesystem	* Kjølevæsknivå - for høyt.	
33.12	Eksosanlegg	* Ettermontert downpipe, katalysator følger ikke med/ligger ikke i bilen.	
45.10	Instrumenter	Multiskjerm, skader	
65.12	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre foran
65.13		Corden er synlig	Venstre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal, Høyre baksjerm, Venstre sidekanal
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
--------	------------	----------	-------------



5486038

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.20	Bremseskiver	* Liten slitekant på bremseskiver foran og bak.	
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
17.29	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre nærlys, Høyre nærlys
27.18	Motor virkemåte	* Uvisst om bilen er chippa - anbefales og kontrollere.	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
33.14	Eksosanlegg	* Eksosanlegg er skiftet til akrapovic anlegg.	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
77.11	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert og anmerket i vognkort	
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Sprekkdannelser på bakdre, nedre foringer, bærearmer.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.12		* Synlige riper	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre forskjerm
86.25		Rustangrep:	Panser, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør
86.29		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
98.9	Seter	* Seter generelt - riper/sår/ rift som ikke er igjennom setetrek.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt



5486038

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	23.02.2026
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5486038

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **✓**10 - Bremsvæsknivå **✓**11 - Bremsvæskens kokepunkt **O**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **R**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **O**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **R**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **R**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **|**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **R**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **|**58 - Tilstand 12 volt batteri **|****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **R****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **O**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **O**80 - Travers **✓**



5486038

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5486038

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Seter****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Dekk****12. Døråpning**




5486038



13. Generelt



14. Generelt

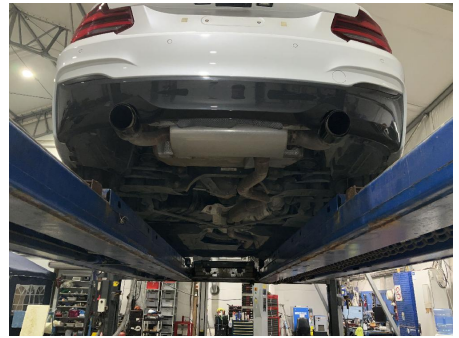


15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

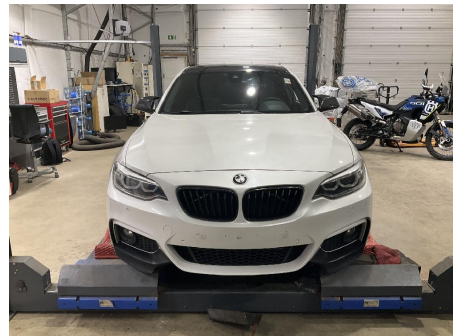


18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

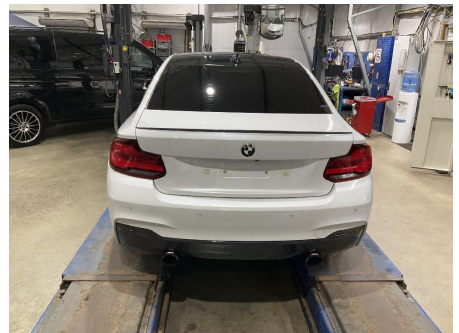

21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5486038



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

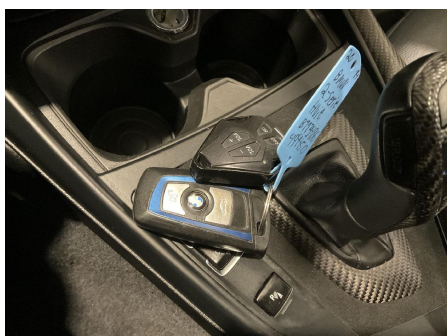

31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt

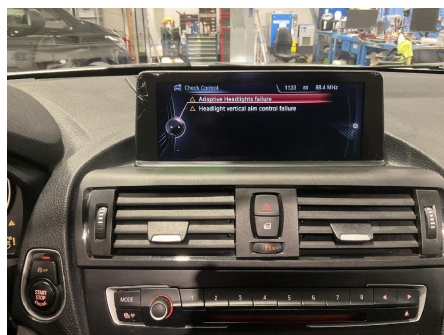

36. Generelt



5486038

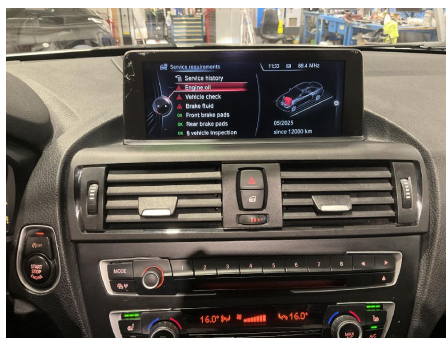

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



5486038

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT13486	WBA1J110X0VW83072
Årsmodell	Merke/Modell
13-16	220i F22 Coupe
Motorkode	Km
N20 B20 B	191 131

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
FEM Underhood electrical center	8041B6	Headlight levelling — Function faulty.
	8041BA	Cornering light — Function faulty.
	8041F4	Power module left headlights — Fault in electric circuit
	804397	Air quality sensor — Short circuit to ground
	804483	Rain/light/solar intensity/anti-misting sensor unit — Signal of dew point sensor incorrect
	D90D32	Right headlight ECU (LIN bus) — No communication
FZD Sun roof ECU	801A55	Anti-theft alarm system — ALARM WAS RELEASED
HU Control panel	B7F8C6	Infotainment display — Excess temperature detected
ICM ABS/ESC control unit	480134	Electronic stability control — Driving direction cannot be determined
IHKA Air conditioning ECU	E71431	CAN BUS — Message for windshield defroster status missing/incorrect.
	E71432	CAN BUS — Message for windshield defroster status missing/incorrect.
	E71448	CAN BUS — Message, air quality sensor status missing/incorrect.
KOMBI Instrument cluster	E114BE	CAN bus connection to transmission ECU/electric drive power electronics — Signal "data indicator powertrain" invalid



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
Airbag	CBX-eCall Emergency call module
Audio/Video	AMP audio amplifier
	TBX Infotainment controls
Comfort	CON Infotainment controls
	REM Rear Electronic Module
	ZGM Central gateway module
Engine	DME Digital Motor Electronics
	EKPS Fuel pump ECU
Safety	KAFAS front camera ECU
	TRSVc All-round vision camera
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	EGS Transmission ECU
	GWS Gear selection switch ECU