



5380808

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.04.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	483578		



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	BERLINGO	Motoreffekt	73 kW
Type	7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	HJ97118	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF77BBHY6FJ786997	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	181245	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	26.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	16.06.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5380808

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen sitter fast i 1 gir og anbefales å hente på henger - bilen er ikke prøvekjørt pga dette.	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre foran, Venstre foran
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
39.15	Girkasse (manuell)	* Bilen sitter fast i 1 gir, feil/skadet girkasse - feilsøk for nærmere kontroll.	
51.7	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
51.12		* Lokk til spylervæskebeholder - mangler	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
56.3		Ulyd i strammehjul / remhjul	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
70.3	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift: 2 hjulkapsler	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran, Venstre bak
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre
78.7		* Forstilling, slakk - feilsøk for nærmere kontroll.	
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre venstre øvre, Fremre høyre øvre
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
83.10		Slitt dørhengsel:	Venstre foran
84.2	Lås	Feifunksjon på lås:	Midtre
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Høyre fordør, Bakluke



5380808

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Venstre fordør, Tak, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Bakluke
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Tak, Venstre bakskjerm
86.19		Bulk(er)	Høyre fordør
86.20		Steinsprut:	Støtfanger foran, Tak, Panser
86.24		Rustangrep:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Tak, Bakluke, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.28		Variierende kvalitet på rep.lakkering	Bakluke
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Bakluke/-dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør
97.7		Rust:	Høyre fordør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5380808

Punkt	Årsak
Clutch	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Oppnår ikke kontakt med bilens styreenhet

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	17.06.2025
Ikke prøvekjørt pga:	Alvorlig feil



5380808

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**

9 - Bremsvirkning |

10 - Bremsvæsknivå **✓**11 - Bremsvæskens kokepunkt **O**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**

23 - Full systemskann |

Motor27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **R**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **R**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**

38 - Clutch |

39 - Girkasse (manuell) **R**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**53 - Sentrallås **✓**56 - Drivrem generator **R**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **✓**68 - Hjullager **R**70 - Hjulcapsler/navkopper **R****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **R**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**80 - Travers **✓**



5380808

Karosseri

81 - Frontrute	○
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	○
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	○
97 - Døråpning	○
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5380808


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,40 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,10 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Vindusvisker, spylers
(foran/bak)****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




13. Generelt

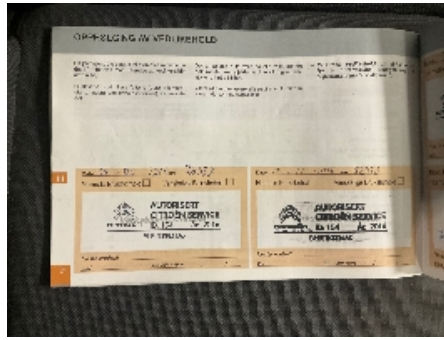

14. Generelt



15. Generelt

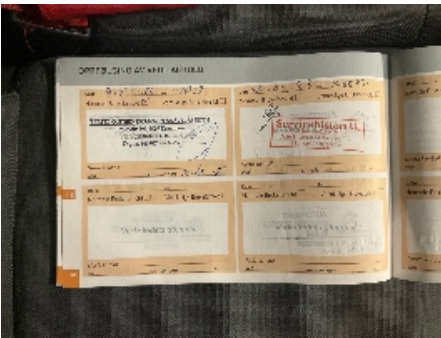

16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5380808



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5380808

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.