



5634681

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.07.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 508382

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Skoda
Modell SUPERB
Type 3T
Registreringsnr. DR30574
Understellsnr. TMBLJ9NP1H7558737
Km.stand. 234319
Farge Hvit
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 1968 cm³
Motoreffekt 140 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2017
Registrert første gang 02.06.2017
Frist for neste EU kontroll 29.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5634681

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre sideblinklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.7		Lakkblerer	Venstre forskjerm
86.13		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Venstre forskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger bak, Venstre sidekanal
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
92.2	Luftdyse kupé	Betjening for luftdyse virker ikke:	Midten bak
96.3	Dørtrekk	* Mangler lykteglass for lys i dørtrekk - venstre side bak.	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
27.18		* Ryker noe svart fra eksos ved gasspådrag.	
43.9	Mellomaksel	* Påbegynt sprekker i gummiskive - ved festet til diff bak.	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran
75.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Høyre foran, Venstre foran
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Panser, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal, Høyre forskjerm



5634681

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21		Steinsprut:	Panser
86.22		Små lakkblærer:	Venstre bakdør, Venstre baksjerm
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
97.7	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Venstre bakdør

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Dato	Km.stand
17.12.2021	140494
21.01.2021	108161
23.01.2020	82150
11.02.2019	58594
21.02.2018	31035

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.04.2027



5634681

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks R

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte O

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim R

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere O

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5634681

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



5634681

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	–40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	620 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

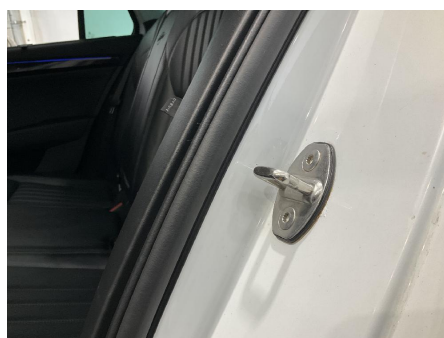Bilder og vedlegg**1. Utvendig tilstand motor****2. Felg****3. Felg****4. Dørtrekk****5. Døråpning****6. Døråpning****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



5634681




13. Lakk / karosseri utvendig



14. Lakk / karosseri utvendig



15. Lakk / karosseri utvendig

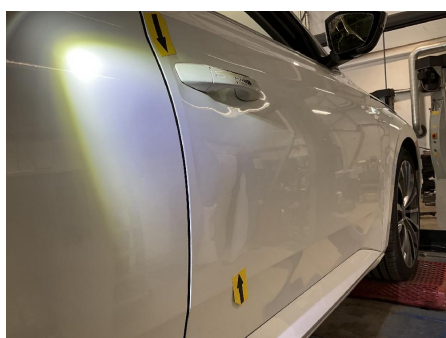


16. Lakk / karosseri utvendig



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig

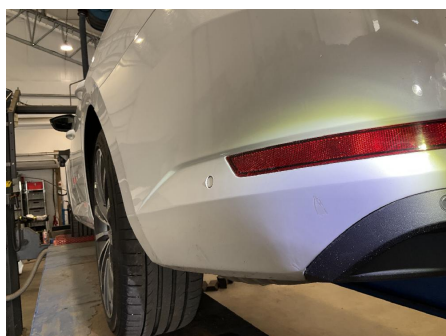

19. Lakk / karosseri utvendig



20. Utvendig speil




21. Utvendig speil



22. Lys



23. Refleks

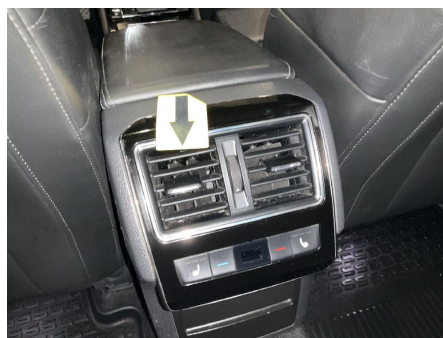

24. Luftdyse kupé



5634681



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt

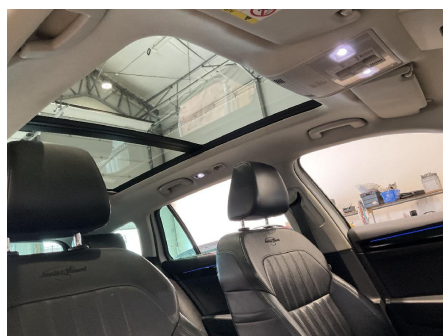

33. Generelt

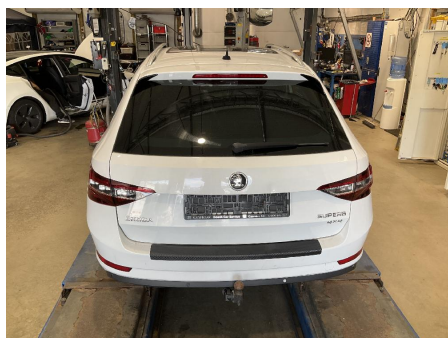

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5634681




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

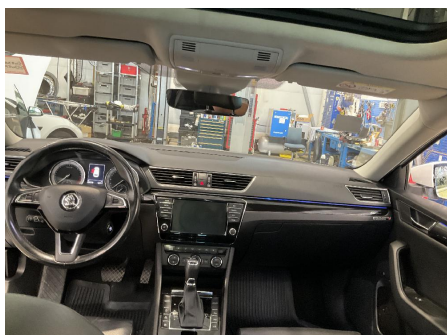

40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

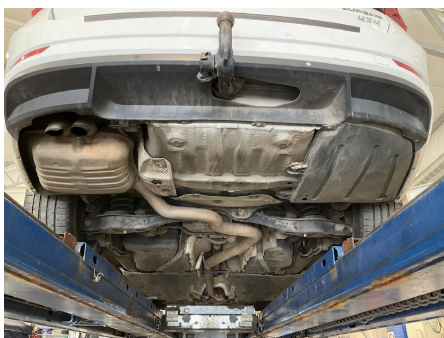

47. Generelt

Type of service	Examiner	Date of performing operation	Mileage
Oil change service	110217048	2017-02-27	14000 km
Inspection with oil change (Beltec)	10000000	2017-02-27	14000 km
Inspection with oil change (Beltec)	10000000	2018-01-23	80100 km
Inspection with oil change (Beltec)	10000000	2018-02-27	90000 km
Inspection with oil change (Beltec)	10000000	2018-02-27	100000 km
Delivery inspection	10000000	2017-04-06	0 km

48. Service/ Dokum.



5634681

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR30574	TMBLJ9NP1H7558737
Årsmodell	Merke/Modell
18-20	Superb-III 2.0 16V TDI
Motorkode	Km
DFHA	Ukjent

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108E71	Temperature flap actuator rear — Function faulty.
	B10ABF0	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low
	B10AF04	Air quality sensor — Function faulty.
Access and start system interface	B116C29	SENSOR FOR OUTSIDE DOOR HANDLE CONTACT PASSENGER SIDE — Signal implausible
	B130331	ECU of electrically operated tailgate — Signal missing/faulty
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
Driver door electronics	B122D29	C/LOCKING LOCK UNIT — Signal implausible
Engine electronics I	P008700	Fuel system — Pressure too low
	P040100	EGR system — Exhaust gas flow rate too low
	P054400	Exhaust temperature sensor bank 1 sensor 1 — Fault in electric circuit
	P200200	Soot particulate filter bank 1 — Function faulty.
	U112300	Data bus — Message faulty
Information electronics	B200DF0	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Instrument cluster	U112300	Data bus — Message faulty
Lane change assist	C122D15	Lane change assist warning light in exterior mirror right — Interruption/short circuit to plus
Multifunction module	C108000	CHANGEOVER RHD- / LHD VEHICLE — Function active
Parking assist	U112300	Data bus — Message faulty
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Steering column module	B145501	TEMPERATURE SENSOR FOR STEERING WHEEL HEATING — Fault in



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	electric circuit	
Trailer function	C10F315	TRAILER BRAKE LIGHT — Fault in electric circuit
	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B103F1B	Outside temperature sensor — RESISTANCE OUTSIDE NOMINAL VALUE!
Wheel damping electronics	C103507	Ride height sensor FR — Function faulty.

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	