



5588321

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	505063		



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	XC90	Motoreffekt	136 kW
Type	C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	UF32097	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1CZ714671372721	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	205772	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2006
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	28.12.2006
		Frist for neste EU kontroll	18.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5588321

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Høyre fordør
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.13		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Venstre baksjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre forskjerm, Bakluke
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran
86.35		* vanskelig å vurdere tak, pga skiboks. handtak til bakluke er noe treg. Diverse steinsput/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5588321

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
18 - Markeringslys/-lykter ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis R
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett ✓
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5588321

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5588321

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	0,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	0,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	0,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	0,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Frontrute****4. Frontrute****5. Lys****6. Lys****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**




13. Lakk / karosseri utvendig



14. Lys



15. Lys

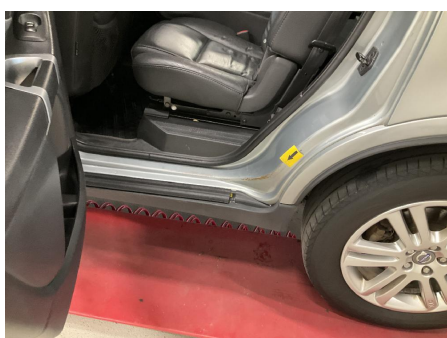

16. Lakk / karosseri utvendig



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5588321



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5588321

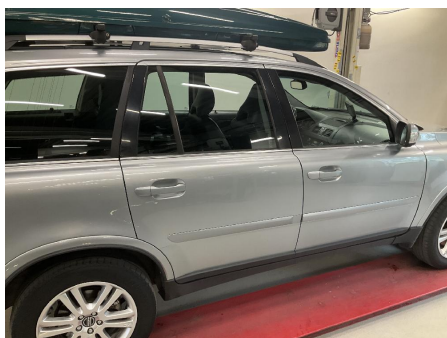


37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

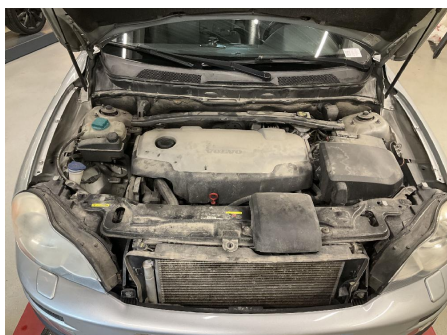

40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt

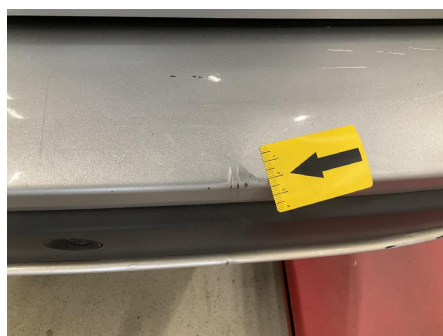

45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5588321




49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt

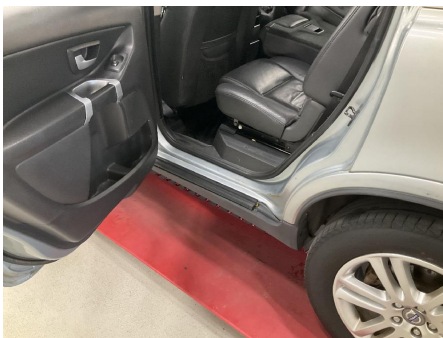

52. Generelt



53. Generelt

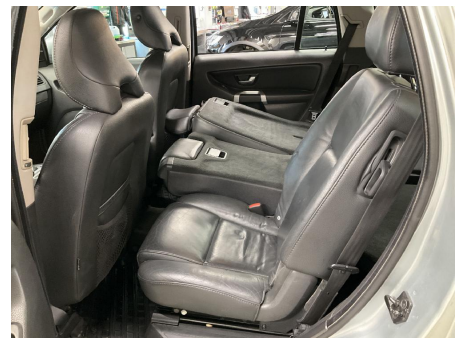

54. Generelt




55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt

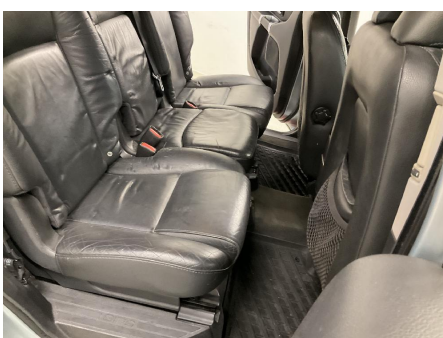

58. Generelt

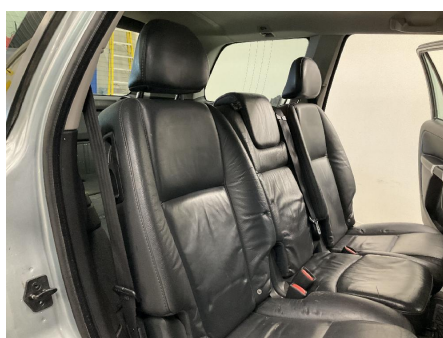

59. Generelt



60. Generelt



5588321



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt

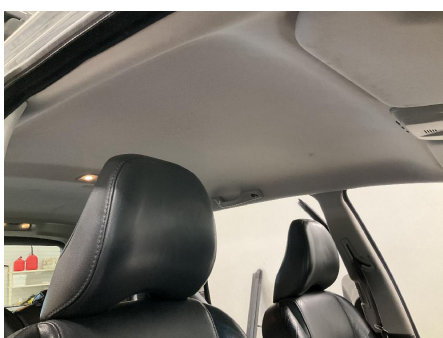


65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt

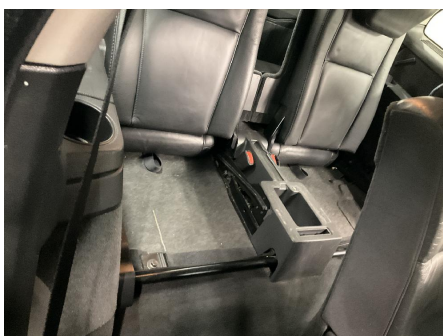

68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt




72. Generelt




5588321



73. Generelt

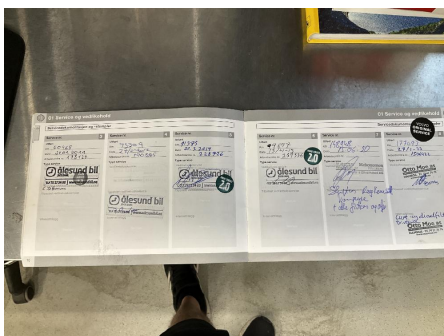

74. Generelt

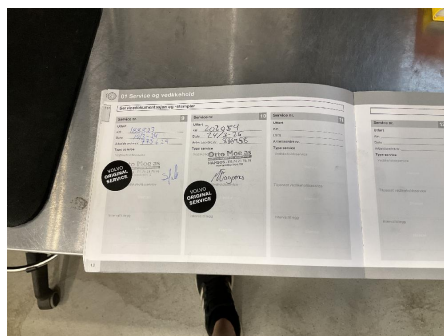

75. Generelt



76. Generelt



5588321

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
UF32097	YV1CZ714671372721
Årsmodell	Merke/Modell
05-05	XC90 D5 2.4 20V CDI
Motorkode	Km
D 5244 T4	205 772

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	108	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	109	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
CCM Air conditioning control	0x0040	Air quality sensor — Internal fault
	0x0064	Air distribution flap actuator — Internal fault
Diesel engine	0x135F	Air-mass sensor — Signal too high
	0x18B0	Swirl flap adjustment — Function faulty.
	0x2810	HEATED LAMBDA PROBE — Signal faulty
	0x28D0	HEATED LAMBDA PROBE — Signal too high
	0x28E0	HEATED LAMBDA PROBE — Function faulty.
	0x2B10	Soot particulate filter exhaust temperature sensor — Function faulty.
SAS Steering-Angle Sensor	0x0007	ECU — Internal fault
	0x000E	Steering-angle sensor — Internal fault
TF 80SC TCM	0x0A31	CAN communication with engine ECU — Message missing/faulty

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag
Comfort	CEM Central electrics module
	CPM Auxiliary heater
	Driver door module
	Instrument cluster
	Passenger door module
	Rear electronic module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Upper electronic module

OBD

Transmission

DEM Differential electronic module