



5690595

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.08.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	515766		



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	2191 cm ³
Modell	CX-5	Motoreffekt	110 kW
Type	GH	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK83340	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMZKEN91800323749	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	238091	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	05.01.2015
		Frist for neste EU kontroll	05.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5690595

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre sideblink
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
86.7	Lakk / karosseri utvendig	Lakkbærer	Bakluke
87.4	Utvendig speil	Feil på justeringsmekanisme for speil:	Venstre side
87.5		Skade på speilramme / -hus	Venstre side
87.6		Speilvarme virker ikke:	Venstre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* Nøkkel til avtakbar hengerkule er ikke funnet	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre bakskjerm
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår Diverse små lakkbærer	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
94.6	Solskjerm	* Små skader/sår på høyre solskjerm	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	06.11.2026



5690595

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr O
4 - Service/ Dokum. O

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett O
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator R
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5690595

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	O
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5690595

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Ikke målt pga nye skiver
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt

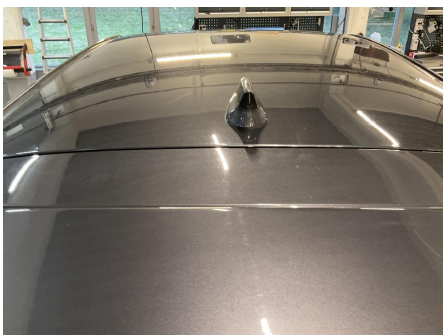

7. Generelt



8. Generelt

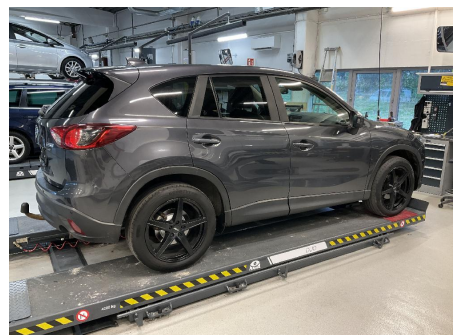

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5690595



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

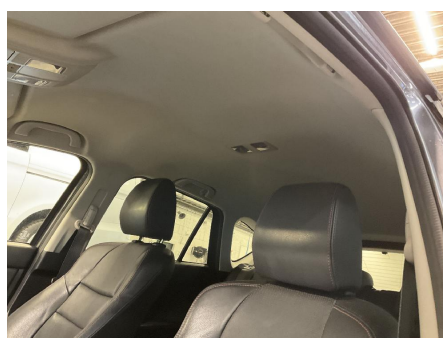

18. Generelt



19. Generelt

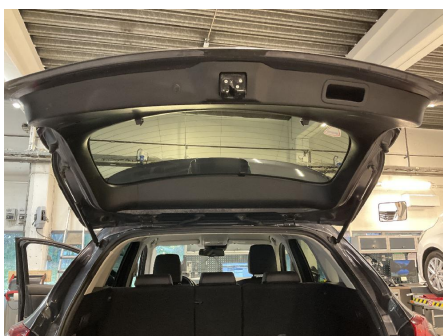

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt



5690595

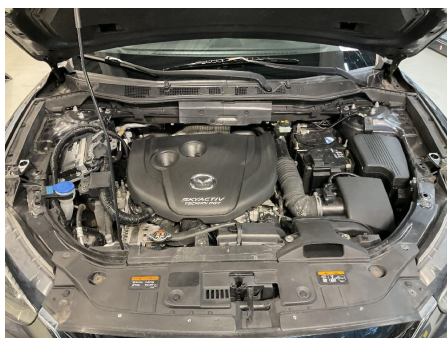

25. Generelt

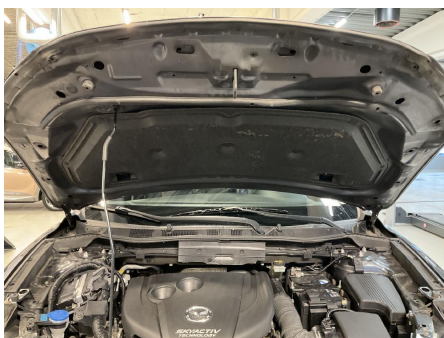

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5690595



37. Generelt



5690595

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



20. aug. 2025

Køretøj: Mazda CX-5 2.2 16V CDi Skyactiv-D 4WD (GH,KE)
Motorkode: SH-Y1
Produktionsår: 12-14
Kilometerstand: 238091 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: RK 83340
VIN: JMZKEN91800323749 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 20. aug. 2025 18:09:23

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Diesel CAN	1 Fejl
------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: P117A-00
Motorolietemperatur
Motorydelsesbegrænsning pga. for høj motorolietemperatur.

Drivlinje	SSU = start/stop-enheden	0 Fejl
------------------	---------------------------------	---------------

bremsesystem	ABS CAN	1 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C0051-67
Ratvinkelføler
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	SCBS = intelligent bremsekraftforstærkning	0 Fejl
---------------------	---	---------------

bremsesystem	EPB = elektromekanisk parkeringsbremse	ikke tilgængelig
---------------------	---	-------------------------

Passiv sikkerhed	SAS airbag	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Termostyring	Klimaanlæg CAN	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------	-------------------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	FSC = frontkamera	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: C1001-92
Kamera-/lys-/synsystem
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	Keyless Go CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Central styreenhed CAN	0 Fejl
Komfort	Modul sæde for førerside CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Forlygtemodul CAN	0 Fejl
Komfort	RVM = bakovervågning	0 Fejl
Komfort	Anhængermodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	PSM = parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Komfort	Jævnstrømsomformer	ikke tilgængelig
Komfort	CMU = karosseristyreenhed	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firehjulstræk CAN	0 Fejl
Undervogn	Aktiv chassiskontrol CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Audio-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Taleregistrering CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Multimedieinstrument CAN	ikke tilgængelig