



5561164

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	BT30369		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	3498 cm ³
Modell	S 350	Motoreffekt	200 kW
Type	221	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT30369	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2211561A136259	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	220991	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2007
		Registrert første gang	11.05.2007
		Frist for neste EU kontroll	09.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5561164

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.2	Kjøreegenskaper	Dårlig selvpoppretting.	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.10		* To servicer uten dato. * En service mangler stempel	
8.9	Parkeringsbrems	* Feil med parkeringsbrems.	
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Over drivstofftanken, Venstre foran, Høyre foran
17.2	Lys	Virker ikke:	Høyre tåkelys, Venstre skiltlys
17.27		* Ulovlig LED pærer i tåkelykter.	
21.17	Varsellamper	* Varsler på bremsebelegg.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.6		* Mangler deksel i motorrom.	
33.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Midtre eksosrør
33.6		Løst varmedeksel:	Venstre bakre eksospotte
33.12		* Ulovlig eksosrør montert, original potte ligger i bilen.	
40.15	Girkasse (automatisk)	* Girkasse girer ikke.	
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Venstre fordør
48.2	Oppvarmet bakrute	Skade på varmetråder:	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC (AC)	
50.14		* AC virker ikke.	
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Foran
65.7	Dekk	Dekk er skjevløst:	Venstre bak, Høyre bak
66.2	Felg	Felgdimensjon ikke i samsvar med vognkortet	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
70.2	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	* Lakksår innvendig kant h/fordør.	
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Høyre side



5561164

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre foran, Venstre foran
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
40.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre bak, Venstre bak
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.27		Diverse lakkrust	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
88.15		* Vanskelig å vurdere for rust pga. bilen er sprøytet med sauefett.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
15.09.2020	196656
21.08.2019	190312
07.09.2018	173418
14.12.2017	161693
21.08.2017	158610
17.07.2016	145000
13.03.2014	127714
Ukjent	119500
Ukjent	102596
01.04.2011	84574
23.03.2010	64083
11.03.2009	45616
28.03.2008	21000

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	09.05.2026



5561164

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

O

8 - Parkeringsbrems

R

9 - Bremsevirkning

✓

10 - Bremsevæsknivå

✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt

✓

12 - Bremserør

R

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Brems pedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

25 - Avgassanalyse (Bensin)

✓

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

R

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

R

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

R

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

43 - Mellomaksel

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

R

48 - Oppvarmet bakrute

R

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)

R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

R

52 - Lyktespyler / Visker

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

R

66 - Felg

R**Hjul, dekk, felg**

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

R

70 - Hjulspakser/navkopper

R**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓



5561164

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	O
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5561164

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	360,00
9.2		Bremsevirkning, HF	370,00
9.3		Bremsevirkning, VB	320,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	450 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	394 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

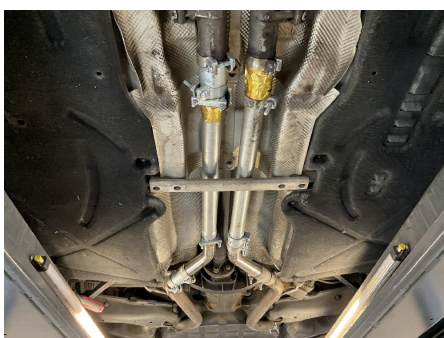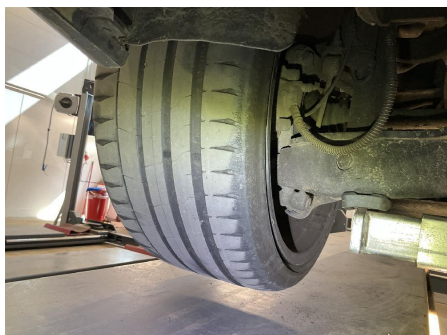Bilder og vedlegg**1. Utvendig tilstand motor****2. Utvendig tilstand motor****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Utvendig tilstand motor****5. Eksosanlegg****6. Eksosanlegg****7. Eksosanlegg****8. Eksosanlegg****9. Bremserør****10. Dekk****11. Dekk****12. Bremserør**



5561164



13. Bremserør



14. Venstre bakskjerm



15. Venstre fordør



16. Høyre forskjerm



17. Høyre fordør



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5561164



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt

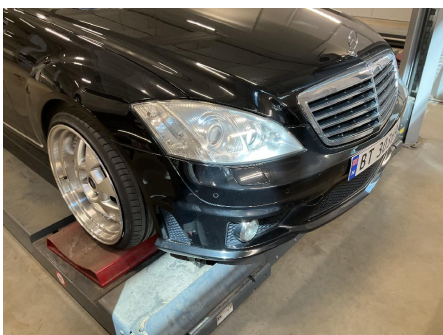

34. Generelt



35. Generelt

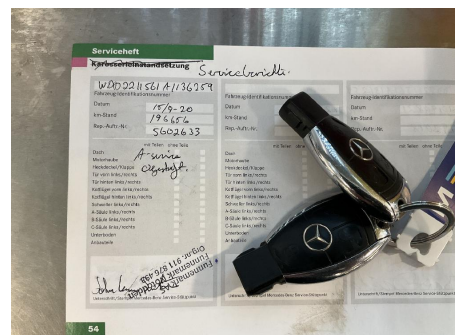

36. Generelt



5561164

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT30369	WDD2211561A136259
Årsmodell	Merke/Modell
06-08	S 350 (W221)
Motorkode	Km
M 272.965	22 091

Utført med feil (42)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
ABR 3E	CAN OBD	5871	Hydraulic brake system — Check for tightness.
		5952	Hydraulic brake system — Check for tightness.
		5953	Hydraulic brake system — Check for tightness.
		5970	Hydraulic brake system — Check for tightness.
		5971	Hydraulic brake system — Check for tightness.
		5995	Hydraulic brake system — Overheated
		7266	ECU of adaptive cruise control — Subsequent fault
Airbag Arcarde 2 OBD		91D3	Passenger seat occupancy detection/child seat recognition — Fault in electric circuit
BSG	OBD	9016	Starter battery — Undervoltage registered
DBE digital OBD		9060	Tilt/slide sunroof — Function faulty.
		9068	Tilt/slide sunroof — Incorrect learning
		90F6	Rain sensor — Function faulty.
EFB OBD		5160	Electric parking brake — Function faulty.
		5170	Electric parking brake — Function faulty.
EGS	digital OBD	0722	Output speed sensor — Function faulty.
KLA Electronic climate control			
SAM FA	CAN OBD	9042	Window washer pump — Function faulty.
		9070	PARKING LIGHT — Interruption/short circuit in electric circuit.
		90B2	SAM ECU FRONT — Function faulty.
		90B3	SAM ECU FRONT — Function faulty.
		9100	Brake fluid filling level — Filling level incorrect
		9101	Coolant level switch — Coolant level too low/electric circuit faulty.
		9102	LEVEL SENSOR FOR WASHER FLUID — FAULTY SIGNAL OR LIQUID LEVEL TOO LOW!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SAM rear digital OBD	9090	LICENSE-PLATE LIGHT RL — Function faulty.
	9091	LICENSE-PLATE LIGHT RR — Function faulty.
TSG VL door ECU FL	9006	DRIVE FOR MIRROR ADJUSTMENT — Fault in electric circuit
	9008	Actuator motor "Fold in mirrors" — Fault in electric circuit
	900E	BLINKER IN EXTERIOR MIRROR — Fault in electric circuit
	9010	AREA ILLUMINATION — Interruption in electric circuit
	9014	Entrance light — Fault in electric circuit
	9015	Entrance light — Fault in electric circuit
	9016	WARNING LIGHT DOOR — Fault in electric circuit
	9017	WARNING LIGHT DOOR — Fault in electric circuit
	901A	LIGHTING OF INNER DOOR HANDLE — Function faulty.
	9037	Seat adjustment switch module — Signal implausible
	9038	POWER WINDOW SWITCH MODULE — Signal implausible
TSG VR door ECU FR	9008	Actuator motor "Fold in mirrors" — Fault in electric circuit
	900A	Mirror heating — Interruption/short circuit in electric circuit.

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
Comfort	EZS 9 CANOBD
	KIWOBOD
	MRMCANOBD
	OBF digital OBD
	PTS OBD
	SIR Assyst Plus
	System diagnostics OBD
	TSG HL door ECU RL
	TSG HR door ECU RR
	XALWA-L OBD
	XALWA-R OBD
	ZBE: Central control board
Engine	ZGWOBOD
	ME 9.7OBD



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

OBD

Safety

NSA: Night vision assist

Suspension

ABC/Airmatic