



5314047

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.03.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 475935

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW
Modell 320D
Type 3L
Registreringsnr. BS42373
Understellsnr. WBA3D31070F240349
Km.stand. 256627
Farge Grå
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 1995 cm³
Motoreffekt 120 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2012
Registrert første gang 23.02.2012
Frist for neste EU kontroll 22.07.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5314047

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Høyre foran
8.9	Parkeringsbrems	* Ulyd fra venstre bakhjul - må demonteres å kontrolleres nærmere.	
17.12	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys, Høyre nærlys, Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys, Venstre baklys
17.17		Løs lykt:	Høyre baklys
17.27		* Sotfilm på baklamper alle bak og sotet sideblinklys begge sider.	
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Foran, Bak
21.17	Varsellamper	* Varsler om feil med lys (se bilder)	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.9	Eksosanlegg	Mangelfullt oppheng:	
33.12		* Bakre eksospotte er fjernet. Eksos slår mot karosseri ved oppstart.	
41.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Høyre bakdør
50.13	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ulyd fra motor / vifte	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Høyre foran
67.18	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	1 dekk
67.23		Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	4 felger
69.5	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Nødkompressor mangler	
69.7		Dekkreparasjonssett mangler	
69.8		*	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.6		Lakkblærer	Panser, Høyre bakdør, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm



5314047

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.11		Steinsprut/lakksår	Høyre fordør, Venstre fordør
86.15		*	
87.7	Utvendig speil	Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran, Foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Begrenset prøvekjøring p.g.a høyre framhjul/bremser henger på.	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
27.18	Motor virkemåte	* Begrenset prøvekjøring p.g.a høyre framhjul/bremser henger på.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
43.8	Mellomaksler	Ikke tilgjengelig for kontroll	
50.16	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Venstre foran
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
77.11	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert og anmerket i vognkort	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Tak, Høyre fordør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm, Bakluke, Høyre sidekanal, Venstre bakdør
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre baksjerm, Høyre fordør, Tak
86.19		Bulk(er)	Høyre forskjerm, Venstre baksjerm, Panser, Høyre bakdør
86.21		Små lakkblærer:	Tak
86.34		* Mangler emblem på bakluke og støtfanger foran.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	



5314047

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Girkasse (automatisk)	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	15 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	23.07.2025



5314047

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **R**10 - Bremsevæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **R**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **O**28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **|**41 - Differensial **R**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **R**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R****Hjul, dekk, felg**68 - Hjullager **✓**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **O**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **O**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5314047

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5314047

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	–50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	15 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,80 mm
67.2		Mønsterdybde	4,40 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Felg****2. Felg****3. Underside****4. Underside****5. Eksosanlegg****6. Differensial****7. Underside****8. Underside****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



13. Lys



14. Lys



15. Lys



16. Lys



17. Lys



18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lys



20. Lys



21. Døråpning



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig


**25. Lakk / karosseri utvendig****26. Frontrute****27. Frontrute****28. Lakk / karosseri utvendig****29. Lys****30. Lakk / karosseri utvendig****31. Ekstra hjulsett****32. Ekstra hjulsett****33. Ekstra hjulsett****34. Ekstra hjulsett****35. Ekstra hjulsett****36. Lys**



37. Generelt



38. Generelt

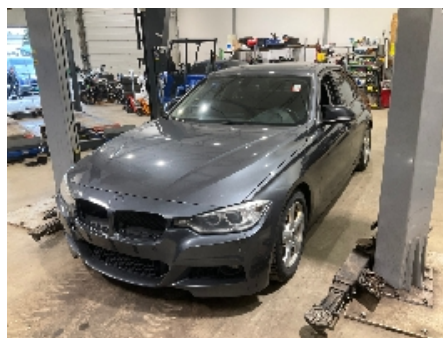

39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5314047



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

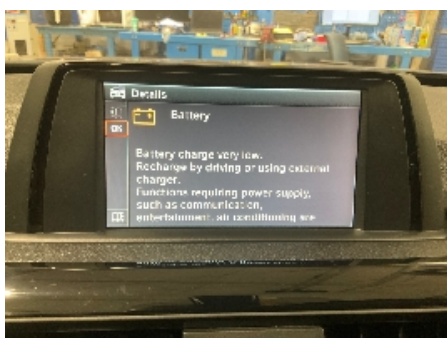


55. Tilstand 12 volt batteri



56. Service/ Dokum.



57. Service/ Dokum.

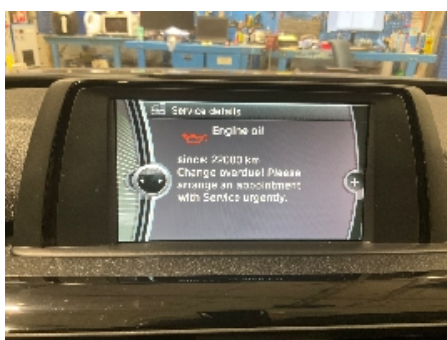

58. Service/ Dokum.



59. Service/ Dokum.



60. Generelt



5314047



61. Generelt



62. Generelt



63. Varsellamper



64. Varsellamper



65. Generelt



5314047

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS42373	WBA3D31070F240349
Årsmodell	Merke/Modell
11-19	320d F30
Motorkode	Km
N47 D20 C	Ukjent

Utført med feil (37)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CBX-Media Multimedia interface	B7F18A	USB port—Cutoff due to thermal overload
	D6843F	MOST COMPONENT—Recipient has not accepted the message.
CIC Infotainment head unit	E1C445	MOST BUS—Bus reset
DDE Engine ECU	244800	Soot particulate filter—Max. distance of soot particulate filter soon reached
	245400	Differential pressure sensor of soot particulate filter—Too low differential pressure
	24CF00	Air-mass sensor—Difference between calculated and measured air mass too small
	25F900	Charge air temperature sensor—Signal cable, short circuit to plus/interruption
	278700	Charge air temperature sensor—Signal implausible
	28D700	Crankcase ventilation relay—Fault in electric circuit
	299F00	Boost pressure actuator—Boost pressure actuator opened too far; positive control deviation.
	29A000	Boost pressure actuator—Boost pressure actuator closed too far; negative control deviation.
	29EB00	Additional EGR cooling system—Bypass flap/bypass flap actuator faulty or radiator efficiency too low.
DSC Electronic stability control	480A90	Roller test stand mode—Function ACTIVE
FEM Underhood electrical center	30490	Steering wheel electronics—LIN bus communication missing
	804080	Voltage supply through "ignition ON"—Voltage supply/power supply low
	8040B9	Cutoff terminal 30B—Upper cranking ability limit reached.
	8040BB	POWER SUPPLY TERMINAL 30B—VOLTAGE LOW
	804190	Fog light left—Function faulty.
	8041A8	Leaving home light—Repeat interlock active.
	8041B6	Headlight levelling—Function faulty.
ICM ABS/ESC control unit	480068	Ride height sensor FL—Signal faulty
	48006E	Ride height sensor RL—Signal faulty
	480113	Traction control button—CONTINUOUSLY ACTIVATED
	480134	Electronic stability control—Driving direction cannot be determined
	48279B	Dynamic drive control ECU—UNDERVOLTAGE IN SYSTEM DETECTED



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
IHKA Air conditioning ECU	8011F9	Trouble codes—Fault code is not defined by manufacturer.
KOMBI Instrument cluster	B7F665	Trouble codes—Fault code is not defined by manufacturer.
REM Rear Electronic Module	030187	Hall sensor of power window rear passenger side—Interruption in electric circuit
	03018C	Hall sensor of power window rear passenger side—Short circuit to plus
	03018D	Hall sensor of power window rear passenger side—Short circuit to plus
	03018E	POWER WINDOW PASSENGER SIDE REAR—Interruption in electric circuit
	03018F	POWER WINDOW PASSENGER SIDE REAR—Interruption in electric circuit
	030195	POWER WINDOW PASSENGER SIDE REAR—Initialization faulty
	0301A0	POWER WINDOW PASSENGER SIDE REAR—Initialization faulty
	804880	REAR FOGLIGHT RIGHT—Fault in electric circuit
REM Rear Electronic Module	804882	Right reverse light—Function faulty.
ZGM Central gateway module	801C20	CENTRALE GATEWAY—FAULT MEMORY FULL

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Airbag	ACSM Airbag ECU
Comfort	CON Infotainment controls
	FZD Sun roof ECU
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	EGS Transmission ECU
	GWS Gear selection switch ECU