

5435891

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.04.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 489308

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell CLA 200
Type 117
Registreringsnr. BS75212
Understellsnr. WDD1173431N007422
Km.stand. 187669
Farge Svart
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 1595 cm³
Motoreffekt 115 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2013
Registrert første gang 11.04.2013
Frist for neste EU kontroll 27.02.2025




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5435891

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga 1 stk dekk er ned til Corden.	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.12	Lys	Krakerert lyktglass	Venstre sideblinklys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: aktive bonet, lys og motorlampe - feilsøk for nærmere kontroll.	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.12	Eksosanlegg	* Støy/vibrasjoner fra bakre del av eksosanelegget - feilsøk for nærmere kontroll.	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
56.3		Ulyd i strammehjul / remhjul	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.6	Dekk	Dekk er skjevlitt:	Venstre bak, Høyre bak
65.10		Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran
65.13		Corden er synlig	Høyre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak, Venstre bak
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre baksjerm, Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger bak
87.7	Utvendig speil	Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
96.2		Løst dørtrekk	Høyre bakdør, Venstre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
97.3		Rust:	Høyre bakdør




5435891

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	
6.20		* Venstre bremseskjold foran - liten skade/bit som mangler.	
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran, Venstre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke, Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm
86.20		Bulk(er)	Venstre fordør
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.25		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.29		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Bakluke
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	Venstre bakskjerm
86.35		* Ettermontert styling skjørt på, Støtfanger foran, bakluke og kanalskjørter - finnes små skader/lakksår	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt




5435891

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	28.02.2025



5435891

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

R

4 - Service/ Dokum.

O**Bremser**

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

R

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt

O

12 - Bremserør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R**Lys og signaler**

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

R**e-Diagnose**

23 - Full systemskann

R**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

O

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

R

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

37 - Registerreim

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

|

41 - Differensial

✓

42 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

46 - Radio / Multimedia

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

52 - Lyktespyler / Visker

✓

54 - Setevarmer

✓

56 - Drivrem generator

R

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

R**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk

R

66 - Felg

R**Hjul, dekk, felg**

67 - Ekstra hjulsett

R

68 - Hjullager

✓

70 - Hjulcapsler/navkopper

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel


✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓




5435891

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5435891

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	475 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

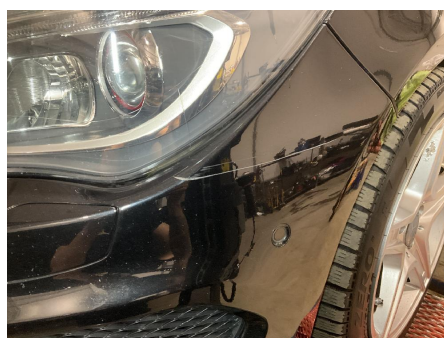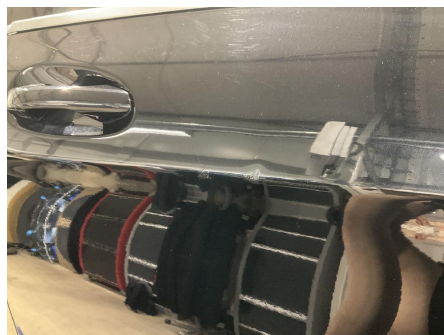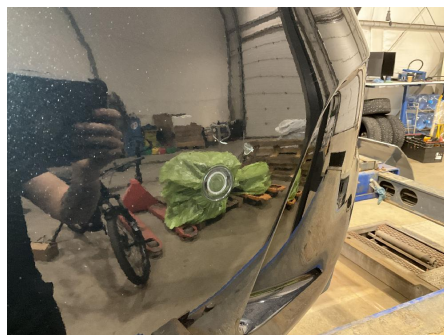Bilder og vedlegg**1. Frontrute****2. Døråpning****3. Dørtrekk****4. Døråpning****5. Lys****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**




13. Lakk / karosseri utvendig



14. Lakk / karosseri utvendig



15. Lakk / karosseri utvendig

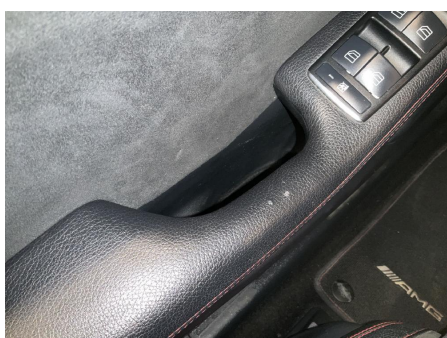

16. Dørtrekk




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

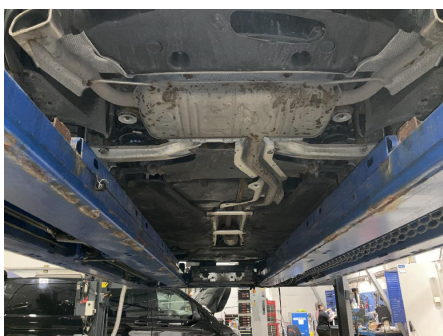

20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt

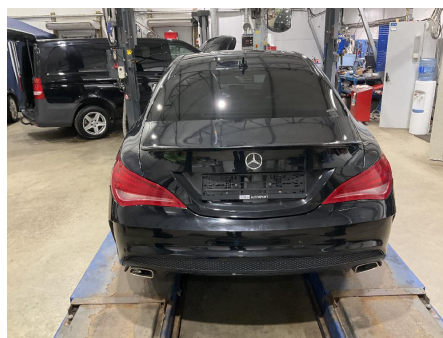

24. Generelt




5435891



25. Generelt



26. Generelt

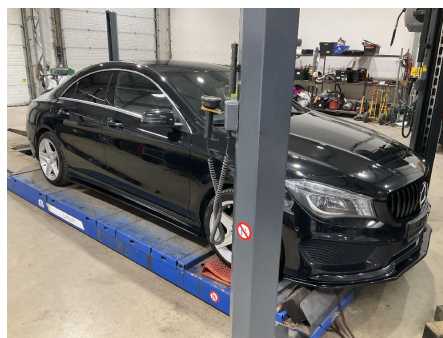


27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt

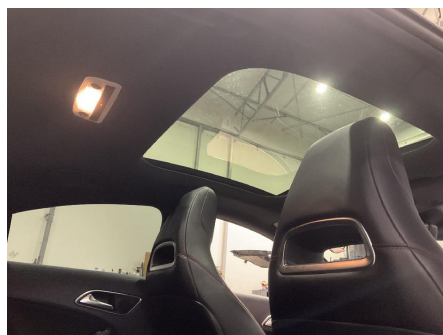

30. Generelt



31. Generelt

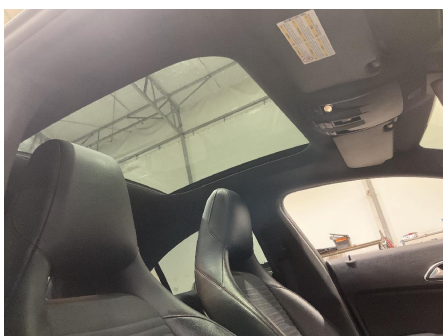

32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5435891



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

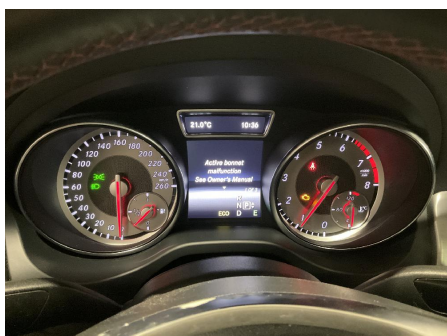

43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5435891



49. Generelt



5435891

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS75212	WDD1173431N007422
Årsmodell	Merke/Modell
15-	CLA 200 (C117) Coupe BlueEFF
Motorkode	Km
M 270.910	187 669

Utført med feil (20)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P003D	Cam profile control of inlet camshaft bank 1 — Permanently operated.
	P0128	Coolant thermostat — Temperature below control range
	P0420	Catalytic converter Bank 1 — Efficiency below minimum
ABA: Brake assist system	C10C800	Collision warning system ECU — Warning released
Door ECU FL UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
Door ECU FR UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
EZS digital OBD	U0122	CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed
	U103D	SUSPENSION CAN BUS — Communication disturbed
Gasoline engine	P003D75	Actuator solenoid 1 Cam profile control of intake camshaft bank 1 — Jams in switched on position. Emergency position cannot be reached
	P012800	Coolant circuit valve — Temperature below control range
	P029921	Turbocharger 1 — Boost pressure too low
	P042000	Catalytic converter Bank 1 — Efficiency below minimum
Headlight ECU	B2846	Cornering light left — Function faulty.
PARK: parking assist	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
PTS 1 OBD	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
SAM OBD	B161E	READING LIGHTS — Function faulty.
SRS airbag ECU	B2737	Impact sensor "active engine bonnet" right — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP OBD
	EFB OBD
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Audio/Video	Audio 20 OBD
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	Instrument cluster
	MRMOBD
	PSD: Panorama roof
Engine	FSCU UDS OBD
Safety	ECU of camera cover
	MFK: Multi-function camera
	RFK: Rearview camera
Steering	Electr. power steering
Transmission	DKG Dual-clutch transmission OBD