



5564015

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.06.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 501077

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell A 200
Type F2A
Registreringsnr. RL36290
Understellsnr. WDD1770871J049117
Km.stand. 128711
Farge Hvit
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 1332 cm³
Motoreffekt 120 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2018
Registrert første gang 10.10.2018
Frist for neste EU kontroll 06.11.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5564015

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga ingen kjølevæske i beholder, kjølevifte går konstant.	
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: 12V batteri, motorlampe og lavt kjølevæske - feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
30.5	Kjølevæske	* Ingen kjølevæske i beholder - feilsøk for nærmere kontroll.	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	



5564015

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger foran, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	Støtfanger foran

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	07.11.2024



5564015

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsvirkning
10 - Bremsvæsknivå
11 - Bremsvæskens kokepunkt
12 - Bremserør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Bremsedal

✓
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys

✓

Lys og signaler

- 19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

✓
✓
R
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

R
✓
O
R
✓
R
✓
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler

|
✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
|
R

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg

✓
✓

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
70 - Hjulboksler/navkopper

R
✓
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
✓
✓
✓
✓



5564015

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5564015

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg	Temperatur på luft inn i klimaanlegg (AC)	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

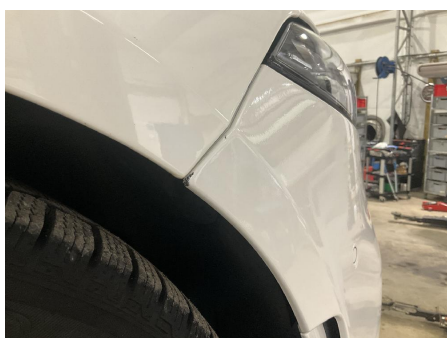Bilder og vedlegg**1. Frontrute****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5564015



13. Generelt



14. Generelt

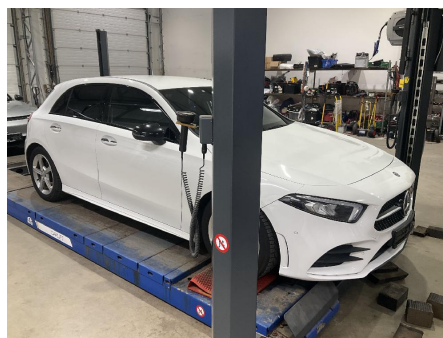

15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

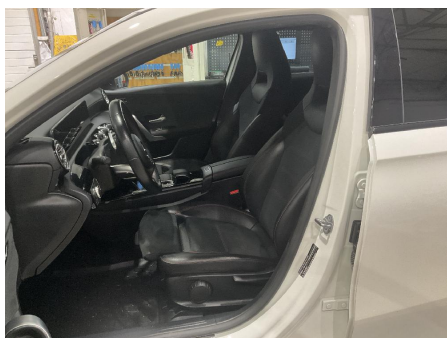

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5564015



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5564015

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RL36290	WDD1770871J049117
Årsmodell	Merke/Modell
18-	A 200 (W177)
Motorkode	Km
M 282.914	128 711

Utført med feil (40)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0087	Fuel system pressure — Pressure too low
	P0116	Coolant temperature sensor 1 — Function faulty.
DKG Dual-clutch transmission OBD	P011686	Coolant temperature sensor 1 — Signal faulty
	P094904	ECU of automated manual transmission — Internal fault
	P285F15	Gearshift fork position sensor B — Interruption/short circuit to plus
	P288D92	Change-speed actuator 2 — ADAPTATION PROCESS MISSING OR FAULTY
	U300A82	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
	U300A83	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
	U300A87	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
Electr. power steering	U016800	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
ESP: Electronic stability control	U1444E5	CAN bus connection to radar sensor ECU — Signal implausible
EZS: Electr. ignition lock	B1A4C13	Door handle sensor RL — Interruption in electric circuit
	B1A4D13	Door handle sensor RR — Interruption in electric circuit
	B1A5A13	Door handle sensor driver side — Interruption in electric circuit
	B1A5B13	Door handle sensor passenger side — Interruption in electric circuit
	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN BUS CUT OFF
Gasoline engine	P008700	Fuel system pressure — Pressure too low
	P011623	Coolant temperature sensor 1 — No signal change, voltage too low
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	P1C5C00	Battery discharge protection — PROTECTION IS ACTIVE!
	U111B87	CAN bus connection to advanced driver assistance system ECU — CAN message missing
KLA Electronic climate control	B112749	Air quality sensor — Internal fault
	U011564	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
MBUX - Head Unit	B169197	Digital copy protection — Confirmation not possible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
PARK: parking assist	B124414	Parking aid sensor front outside left — Interruption or short circuit to ground
	B124914	Parking aid sensor FL center — Interruption or short circuit to ground
	B124E14	Parking aid sensor front inside left — Interruption or short circuit to ground
	B125314	Parking aid sensor front inside right — Interruption or short circuit to ground
	B125814	Parking aid sensor FR center — Interruption or short circuit to ground
	B125D14	Parking aid sensor front outside right — Interruption or short circuit to ground
PTCU: powertrain	P26FA7A	Auxiliary water pump of transmission oil cooling — Leak detected
	P2C4892	Auxiliary water pump of transmission oil cooling — Function faulty.
	U11A600	CAN CONNECTION TO RADAR SENSOR ECU — Communication disturbed
SAM (Signal Acquisition Module)	B1F4500	Starter battery — Resistance too high
	B221D54	Rain sensor — Adaptation not performed
	B22E34A	Rain/light sensor — Wrong version installed
	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW
Telematics HERMES	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN BUS CUT OFF
	U140D00	Wheel-RPM Signal — Implausible Signal From ONE OR More WHEELS

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	ZAN infotainment display
Comfort	AML ambient illumination
	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
Engine	FSCU fuel pump
Safety	Adaptive cruise control/brake assist system
	Mercedes Benz Intelligent Drive
	MFK: Multi-function camera
Steering	LRE steering wheel electronics
	MRMOBD
Tire pressure monitoring	RDK OBD