



5579449

NAF Bruktbiltest

Testdato
07.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	502644		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	Crafter	Motoreffekt	120 kW
Type	2FJE2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AJ81094	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2FZF7004871	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	185733	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2014
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	15.12.2014
		Frist for neste EU kontroll	18.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5579449

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	
8.7		Feil ved parkbrems betjening	
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
17.11		Skadet lyktglass:	Høyre sideblinklys
17.27		* Venstre og høyre frontlykt - riper	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: lys	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
38.2	Clutch	Feil ved pedalopplagring	
38.9		Treg / feil / ulyd i clutchoverføring	
45.11	Instrumenter	Multiskjerm, striper/forstyrrelser	
45.15		Skadet instrumentglass	
47.4	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis defekt:	Venstre fordør
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
74.1	Styreservo	For lavt oljenivå	
74.4		Ulyd fra servopumpe	
75.1	Støtdempere	For svak virkning:	Venstre foran, Høyre foran
75.4		Defekt støvmansjett	Venstre foran
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* forstilling, slakk - Feilsøk for nærmere kontroll.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Panser, Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre D-stolpe
86.9		Rustangrep:	Høyre D-stolpe
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre D-stolpe, Høyre D-stolpe
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre fordør, Høyre bakdør
86.16		* Verditrekk for skader/bulker/ etc på, påbygg	



5579449

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
87.1	Utvendig speil	Speil mangler:	Venstre side
87.7		Innfelling av speil virker ikke:	Høyre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre bak
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran, Venstre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Midten foran, Høyre foran, Venstre foran
98.5		Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
67.26	Ekstra hjulsett	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	4 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Hele karosseriet
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Panser
86.20		Bulk(er)	Høyre D-stolpe, Venstre sidekanal, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre forskjerm, Høyre bakdør
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.25		Rustangrep:	Venstre D-stolpe, Høyre sidekanal, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Venstre fordør, Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre sidekanal
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør



5579449

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.7		Rust:	Høyre fordør, Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	19 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	19.05.2026



5579449

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems R

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt O

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch R

39 - Girkasse (manuell) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter R

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis R

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

Hjul, dekk, felg

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulspakser/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo R



5579449

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	R
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5579449

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	14 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,90 mm
67.2		Mønsterdybde	8,90 mm
67.3		Mønsterdybde	5,70 mm
67.4		Mønsterdybde	4,40 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

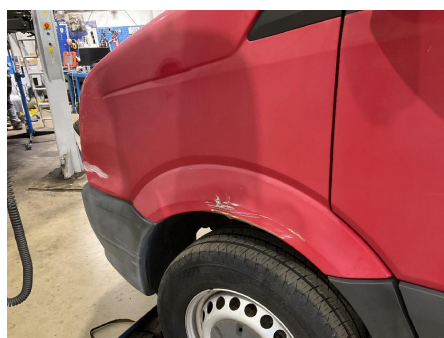Bilder og vedlegg**1. Lakk / karosseri utvendig****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lys****9. Dørtrekk****10. Seter****11. Seter****12. Dashbord / midtkonsoll**



5579449



13. Dørtrekk



14. Underside



15. Dør-/panseråpner



16. Dørtrekk




17. Seter



18. Utvendig speil




19. Støtdempere

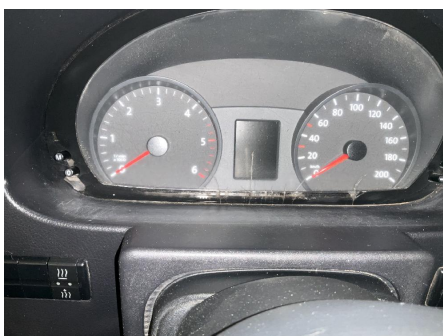

20. Instrumenter



21. Instrumenter

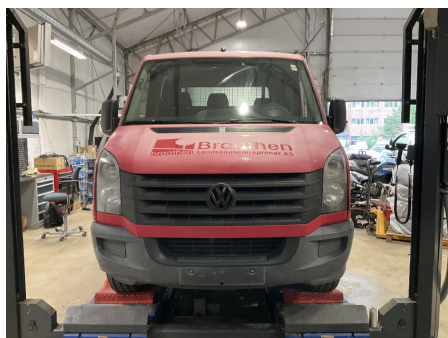

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5579449



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

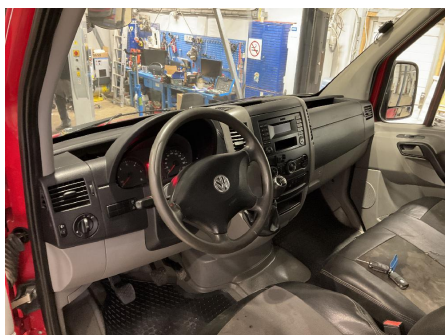

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5579449



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



5579449

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AJ81094	WV1ZZZ2FZF7004871
Årsmodell	Merke/Modell
11-16	Crafter 2.0 16V TDI Pritsche
Motorkode	Km
CKUB	185 733

Utført med feil (29)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	9003	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	9012	Buckle switch driver side — Short circuit to ground
	9013	Buckle switch driver side — Interruption in electric circuit
Brake electronics	C007700	Brake light switch — Voltage too low
	C010000	ABS/ESP ECU — Voltage supply too low
	C011000	ABS/ESP ECU — Voltage supply too low
	C04B000	Wheel speed sensor FL — Faulty SENSOR
	C04D000	Air gap of wheel sensor FR not ok — Air gap of wheel sensor FR not ok
	C095100	Wheel speed sensors — Coincident malfunction of both wheel speed sensors of one axle
	C107500	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Engine electronics I	P001600	Crankshaft sensor/camshaft sensor Bank 1 — Assignment wrong
Immobiliser	1176	Key — FAULT OF KEY
Parking heater/auxiliary heater	9015	Blower motor — Short circuit in electric circuit
	9016	Blower motor — Interruption in electric circuit
	902C	Fuel level sensor — Lack of fuel
Radio remote control	173	Key 3 — Faulty coding
Radio/navigation, Crafter	1614	ECU — ECU reset carried out.
	A10D	Voltage supply — Voltage too low
	P00C020	CAN BUS — Function shut down
Trailer function, Crafter	9000	Trailer rear light left — Interruption/short circuit to plus
	9002	Trailer rear light right — Interruption/short circuit to plus
	9004	TRAILER BRAKE LIGHT — Interruption/short circuit to plus
	9010	POWER SUPPLY OF TERMINAL 30 — Voltage < 7.5 V
	9018	TRAILER TURN INDICATOR LEFT — Interruption/short circuit to plus
	9019	TRAILER TURN INDICATOR RIGHT — Interruption/short circuit to plus



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Vehicle electrics 1	9001	PARKING LIGHT LEFT — Interruption in electric circuit
	902B	Rear Fog Light — Interruption in electric circuit
	90C1	LIGHT SWITCH — EMERGENCY LIGHT ACTIVATED
	90C2	LIGHT SWITCH — EMERGENCY LIGHT ACTIVATED

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Air conditioning	A/C/heater
	Auxiliary heater (electric)
Comfort	Driver door electronics
	EZS
	Instrument cluster
	MRS module
	Upper operating panel
OBD	