





Tilstandsrapport

MAZDA MAZDA2 HYBRID 2WD

TESTDATO: 13.11.2025

KODE: 1871123




CHASSISNR: JMZKBAC350A283548

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

Bruktbil Takst

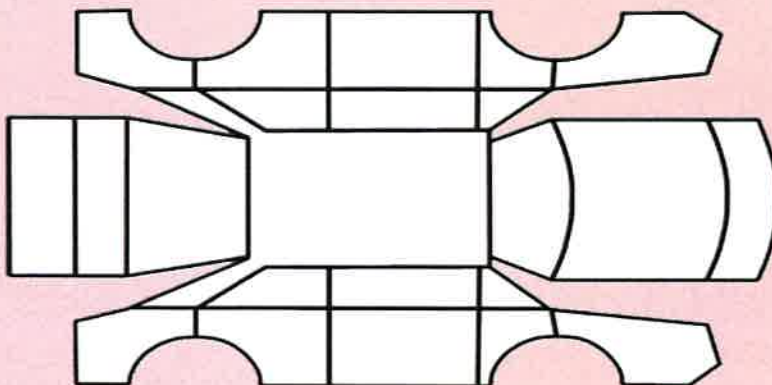

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Lakk	Stensprut.		
1.2 Tak	Steinsprut med rust.		
1.3 Frontvindu	Steinsprut.		
inkl. mva			



1.1 Stensprut



1.1 Stensprut



1.2 Steinsprut med rust



1.2 Steinsprut med rust



1.3 Steinsprut



1.3 Steinsprut



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER

2

ANTALL LADEKABLER

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK

min-5

PRODUKSJONSDATO DEKK

Uke 39, 2021

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,0	7,0
AKSEL 2	7,0	7,0

BREMSEBELEGG	VENSTRE			HØYRE		
	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER
AKSEL 1	80,0			80,0		
AKSEL 2	90,0			90,0		

Klosser er målt i mm

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK			ELEKTRONISK SERVICEHEFTE		
Ikke kontrollert			Ja		
SISTE SERVICEDATO			KILOMETERSTAND		
30.05.2025			44880		

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke



PUNKTER KONTROLLERT

✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✖ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-splyer
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✖ Tak
- ✖ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Tenningsanlegg
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Motor
- ✔ Oljeservice og inspeksjon utført
- ✔ Åpne tekniske aksjoner utført

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashboard
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring



- ✔ Opplysninger
- ✔ Det er gått mindre enn halve tiden før de neste nasjonale lovpålagte kontrollene (f.eks. PKK) skal utføres
- ✔ Reparasjon utført av autorisert verksted
- ✔ Alle uoriginale klistremerker er fjernet
- ✔ Lakken er polert, kromdetaljer vedlikeholdt
- ✔ Understellet er rengjort i området ved hjulhusene
- ✔ Dekk og felger er rengjort og vedlikeholdt
- ✔ Vinduer og speil er rengjort
- ✔ Rengjort innvendig
- ✔ Taktrekk er rengjort
- ✔ Bagasjerom er rengjort
- ✔ Dørstolper med hengsler er rengjort
- ✔ Dør- og kupékledninger er rengjort
- ✔ Sikkerhetsbelter er rengjort, og kontrollert
- ✔ Innsiden av vinduene er rengjort
- ✔ Pedalgummien er rengjort og feilfri

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant


Før Justering




Samlet spredning foran

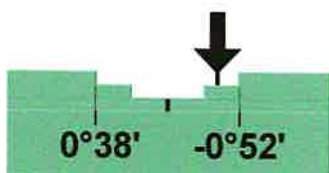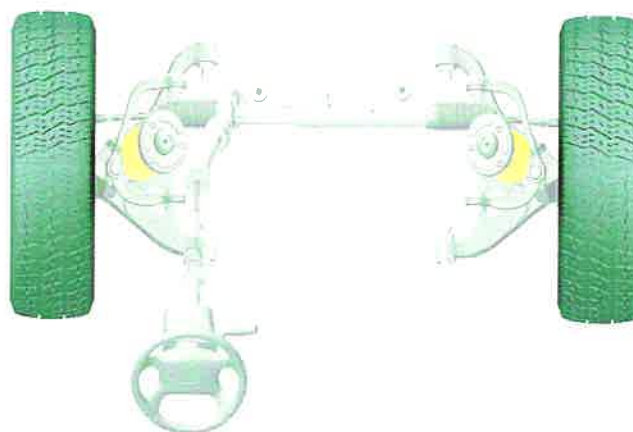


Camber
Venstre foran

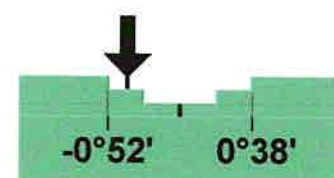


Camber
Høyre foran

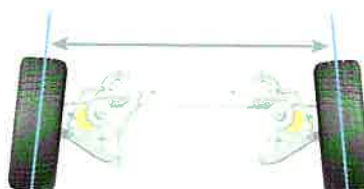

Samlet spredning bak

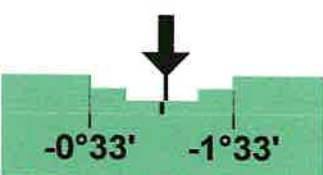

Camber
Venstre bak

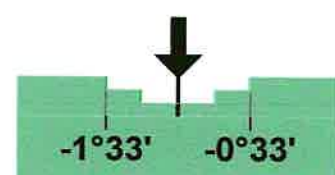

Camber
Høyre bak

Ingen justering av hjulinnstilling er nødvendig

MAZDA 2 HYBRID MXP11 M15A-FXE JMZKBAC350A283548 48762km

Battery:12.0V

Health Check Result

STATUS

13/11/2025 12:58:14

PERMANENT: NO

ECU Security Key: -

Compensation Pressure

[kPa(abs)]

Front:

Rear:

Caution

Enhanced	Generic	Completed: 13/11/2025 12:59:45					
		System	Monitor Status	Calibration	Configure	RoB	DTC
Engine			Inc	89663K023300	No	-	0
Hybrid Control			-	89983K008300	No	●	0
				899855203000	No		
Motor Generator			-	898845208401	No	-	0
				898845207401	No		
HV Battery			-	8989FK001100	No	●	0
				8989GK001000	No		
Radar Cruise1			-	-	No	-	0
Radar Cruise2			-	-	No	●	0
Brake/EPB			-	F15260D75100	No	●	0
Brake Booster			-	F152A0D03000	No	●	0

ECU SEARCH

INFO

DTC

RECALL

TIME

PRINT

Vehicle Diagnostic Report

MAZDA 2 HYBRID MXP11 M15A-FXE
48762km
JMZKBAC350A283548

Printed By: GuestUser

13/11/2025 12:59:50

Health Check

13/11/2025 12:58:14

PERMANENT: NO

ECU Security Key: -

Compensation Pressure
[kPa(abs)]

Front:

Rear:

Enhanced	System	Monitor Status	Calibration	Configure	ReB	DTC
Engine		Inc	89663K023300	No	-	0
Hybrid Control		-	89983K008300 899855203000	No	●	0
Motor Generator		-	898845208401 898845207401	No	-	0
HV Battery		-	8989FK001100 8989GK001000	No	●	0
Radar Cruise1		-	-	No	-	0
Radar Cruise2		-	-	No	●	0
Brake/EPB		-	F15260D75100	No	●	0
Brake Booster		-	F152A0D03000	No	●	0
Tire Pressure Monitor		-	897BF0121100	No	●	0
EMPS		-	8965BK002200	No	●	0
Front Recognition Camera		-	8646F0W04800 8646G0W04700	No	●	0
Lane Control		-	-	No	●	0
Steering Angle Sensor		-	8924GK002100	No	-	0
Air Conditioner		-	8865F5208002	No	-	0
SRS Airbag		-	8917F0DA3100	No	●	0
Pre-Collision System		-	-	No	●	0
Main Body		-	8922F5214001	No	●	0
Central Gateway		-	8911F6005001	No	-	0
D-Door Motor		-	-	No	-	0
P-Door Motor		-	-	No	-	0
RL-Door Motor		-	-	No	-	0
RR-Door Motor		-	-	No	-	0
Master Switch		-	-	No	-	0
Combination Meter		-	83800F5M2101 83800F5M2201 83800F5M2300	No	-	0
Head Up Display		-	83108K00511B 83108K00521B	No	-	0
Road Sign Assist		-	-	No	●	0
Clearance Warning		-	8934F5221030	No	●	0
Rain and/or Humidity Sensor		-	-	No	-	0
Front Recognition Camera (Front Lighting Control)		-	-	No	●	0
Entry&Start		-	013DIDTB1000	No	●	0
Power Source Control		-	738WEIG72000	No	●	0
Navigation System		-	-	No	-	0
Front Radar Sensor		-	8821F0D04300	No	●	0
Blind Spot Monitor "B"		-	8816F0D02001	No	●	0
Blind Spot Monitor "A"		-	8816F0D02002	No	●	0
Acoustic Vehicle Alerting System		-	8657FK001003	No	-	0
Power Integration No.1		-	8264FK00500B	No	-	0
Power Integration No.2		-	8264FK006000	No	-	0
Power Distribution Box		-	8273FK01100C	No	●	0
Telematics		-	196960010058 196961010058	No	●	0