



5744887

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.09.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	522708		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ID.4 GTX 220 KW	Motoreffekt	80 kW
Type	E2	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE34317	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVGZZZE2ZNP054314	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	176655	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	13.07.2022
		Frist for neste EU kontroll	12.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5744887

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør
86.5		Skadet:	Støtfanger foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakdør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre bakskjerm
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	13.07.2027



5744887

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
- 4 - Service/ Dokum. O

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver ✓
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 12 - Bremsørør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann O

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
- 30 - Kjølevæske ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter R
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer ✓
- 55 - Ladespenning generator ✓
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg O
- 67 - Ekstra hjulsett O
- 68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5744887

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5744887

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

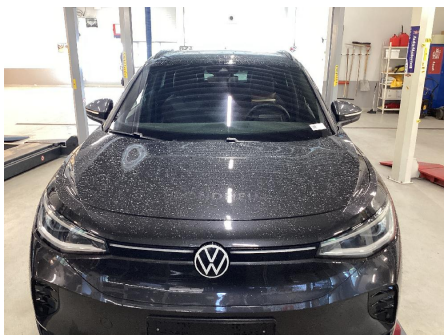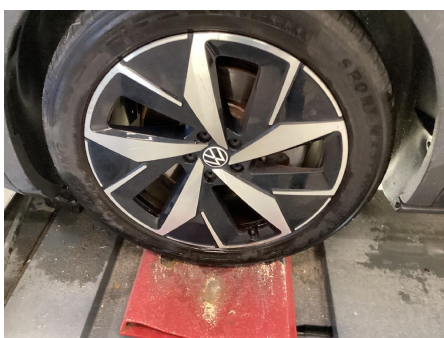Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5744887




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

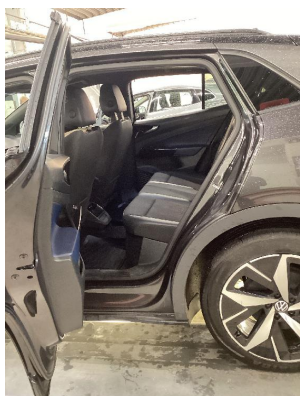

16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

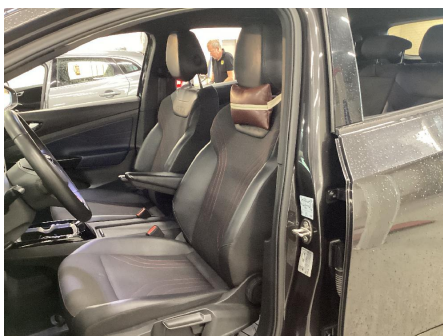

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5744887



25. Generelt

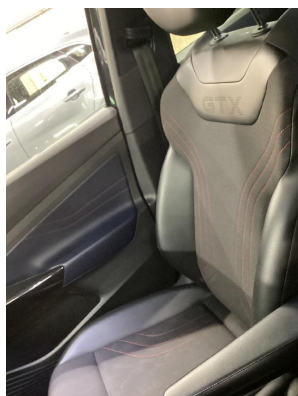

26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

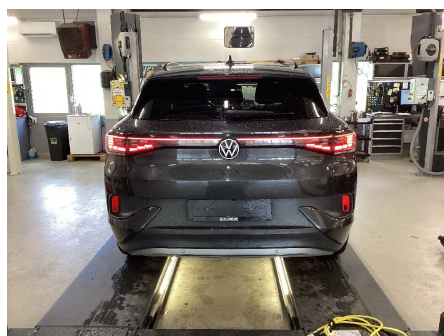

30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

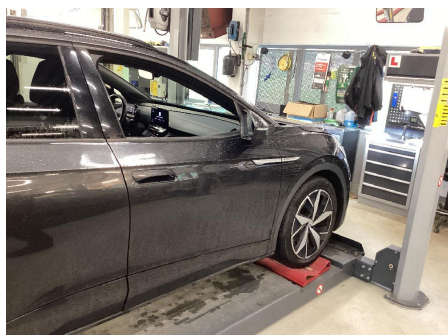

34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt

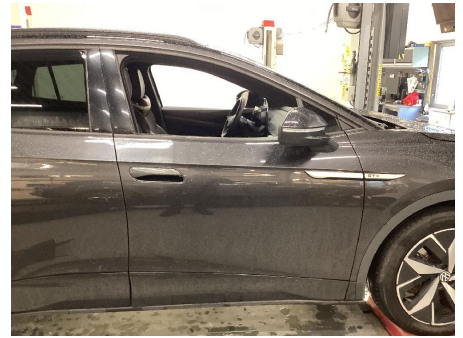

39. Generelt

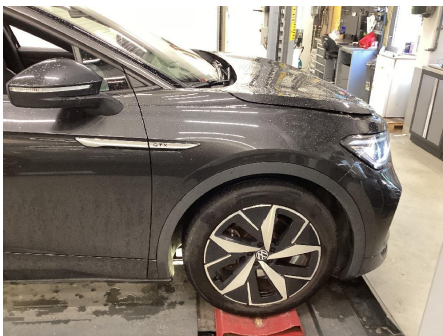

40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

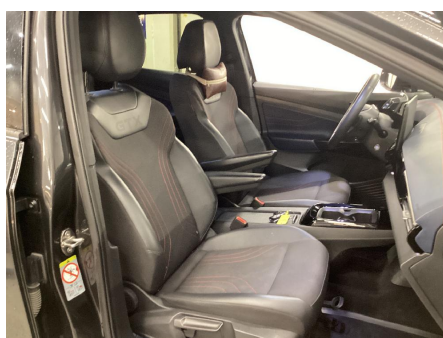


47. Generelt



48. Generelt




5744887

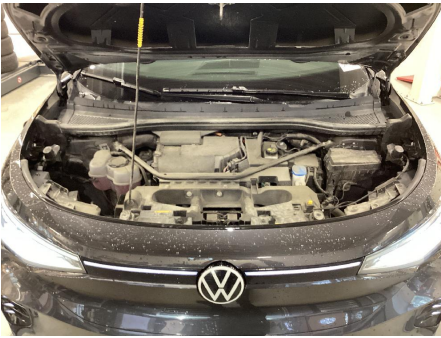

49. Generelt




50. Generelt

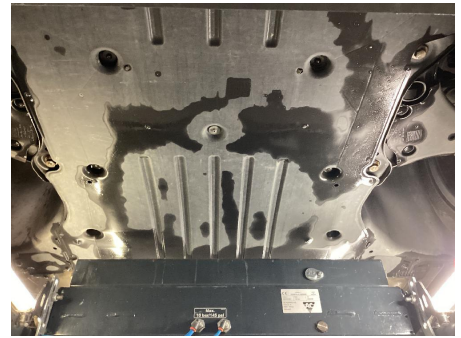

51. Generelt



52. Generelt

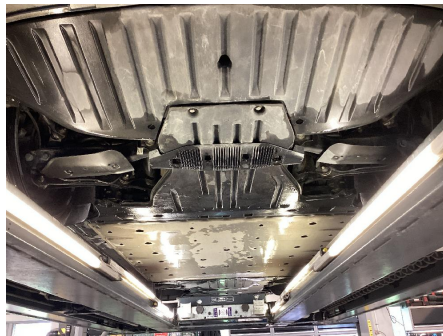

53. Generelt



5744887

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE34317	WVGZZZE2ZNP054314
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	ID.4 GTX 4Motion
Motorkode	Km
EBRA	176 655

Utført med feil (112)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B137A04	Air quality sensor/anti-misting sensor — Function faulty.
	B1453F0	A/C compressor — Input voltage of high-voltage system too high/too low
	P0D6D00	A/C compressor motor — Voltage too low
	P0EA900	Voltage sensor 2 of A/C compressor motor — Signal implausible
	P1C2900	Refrigerant cutoff valve 3 — Function faulty.
	U014000	Body computer 1/ vehicle electrical system ECU/electron. ZE — Communication disturbed
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed
Airbag	B101C07	Buckle switch driver side — Mechanical fault
Application server 1 system 1 adaptive	P1CB500	Plug & Charge function — Communication disturbed
Application server 1 system 2 Java	U175D00	ECU — Faulty software
Application server 3 system 1 infotainment	B13C9F2	ON/OFF BUTTON — Function faulty.
Brake boost	C100B07	Parking brake actuator right — Mechanically faulty
Brake electronics	C102D00	TYRE-PRESSURE WARNING — Warning message active
	U133C00	Electric parking brake — Signal implausible
Diagn. interface bus	B126A29	Light switch — Signal implausible
	B131D29	ALARM SIREN — Signal implausible
	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B169154	C/locking system — Basic setting missing/incorrect
	B17E0F0	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B1A7BF0	Insulation resistance test of high-voltage vehicle electrical system — Error detected
	B1CA2F0	Cover flap 1 charging socket — FAULTY UNLOCKING FUNCTION
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B201200	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C1249F6	High-voltage battery module charge management — Functional restriction due to safety functions
	C1249F7	High-voltage battery module charge management — Functional restriction due to safety functions
	P0E5F00	High-voltage charge terminal 1 — Too high temperature
	P0AA600	Monitoring of high-voltage vehicle electrical system insulation — Insulation fault in high voltage circuit
	P1BF100	High-voltage charge terminal — Incorrect input voltage
	P1CC300	High-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1DCA00	High-voltage charge terminal DC — Too high temperature
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — FAULTY ELECTRIC CONTROL CIRCUIT!
	P1DD700	High-voltage charge terminal 1 — Unlocking prohibition due to excess temperature
	P1DDC00	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Not locked
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	P31D100	Temperature sensor of high-voltage charge terminal 1 — Fault in electric circuit
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U10DC00	Local databus 4 — Fault in electric circuit
	U10F400	Sensor module for intrusion monitoring and vehicle inclination — Communication disturbed
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140600	No-load current — No-load current too high
	U14A800	Ethernet connection, section 11 — Communication disturbed
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U163300	Powerline communication — Communication disturbed
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	U164500	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message
Dynamic light strip 1	B200000	ECU — Function faulty.
Electric drive 2	U140500	POWER SUPPLY OF TERMINAL 15 — Signal implausible
Emergency call system/telematics system	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Engine electronics I	U112300	Data bus — Message faulty
Front camera system	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	P1CF300	Temperature sensor charging socket A (direct current) — Signal implausible
	P1CF400	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Component blocked
	P1CF500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — System jams/permanently open
	P1CF600	High voltage charging cable — Plug unlocking faulty.
	P31CD00	Locking of cover flap 1 high-voltage charge terminal — Fault in electric circuit
	P31DD00	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — FAULTY ELECTRIC CONTROL CIRCUIT!
	U15A900	Intelligent charging function — Functional restriction
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
	U303500	Verification of communication monitoring — Signal faulty
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Information electronics	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Light control left 2	C11A4F1	Turn signal light — Temperature sensor faulty
	C123A13	Parking light/daytime running lights — Interruption in electric circuit
	C123AF0	Parking light/daytime running light — Temperature sensor faulty
Parking assist	U110F00	Parking assist ECU — Function faulty.
Passenger door electronics	B11F613	DRIVE FOR MIRROR FOLD BACK — Interruption in electric circuit
Software cluster embedded 1	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B201200	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FD00	Secure on-board communication — Time server not available
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
	U175D00	ECU — Faulty software
Steering column module	U112300	Data bus — Message faulty
Vehicle electrics 1	B114815	Terminal 15 — Interruption/short circuit to plus
	B122314	MOTOR FOR REAR-WINDOW WIPER — Interruption or short circuit to ground
	B12CA15	Licence plate light — Interruption/short circuit to plus
	U110B00	Light switch — No communication
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U120000	Data bus — Function faulty.
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
Voltage transformer 12V	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (18)

System

Anti-theft device

Beskrivelse

Access and start system interface

ECU of theft warning system FL

ECU of theft warning system FR

ECU of theft warning system RL

ECU of theft warning system RR (8121)

Comfort

Actuator for exterior noise

AERIAL MODULE

Display unit driver display

Door electronics rear driver side

Door electronics rear passenger side

Driver door electronics

Light control right 2

Software cluster housekeeping 1

Engine

Electric drive 1

Safety

Radar sensor of adaptive cruise control

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Electron. steering column locking

Power steering