



5758009

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.09.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 522690

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Skoda
Modell ENYAQ RS
Type NY
Registreringsnr. EF23415
Understellsnr. TMBGF7NY3PF022876
Km.stand. 44081
Farge Svart
Karosseritype Kombikupé

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 80 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2022
Registrert første gang 22.12.2022
Frist for neste EU kontroll 21.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5758009

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.16	Lys	Skadet lykt:	Høyre nærlys
61.1	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
65.13	Dekk	Corden er synlig	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Panser
86.4		Lakkriper:	Bakluke, Høyre bakhjør, Støtfanger bak
86.5		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre bakhjør, Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF
på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Frist for neste EU kontroll
Ikke prøvekjørt pga:

22.12.2026
Alvorlig feil



5758009

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

Bremser

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid **R**

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **R**

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5758009

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5758009

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet




5758009

Bilder og vedlegg




1. Generelt

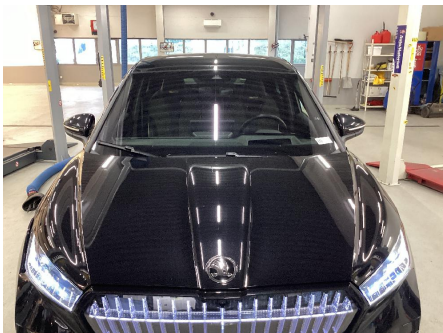

2. Generelt



3. Generelt

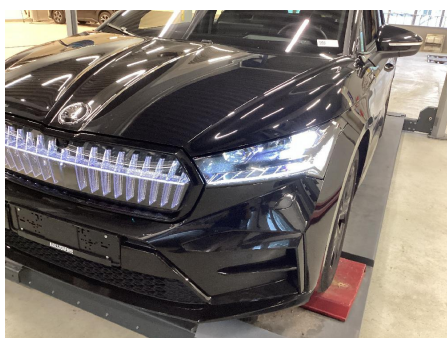


4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt

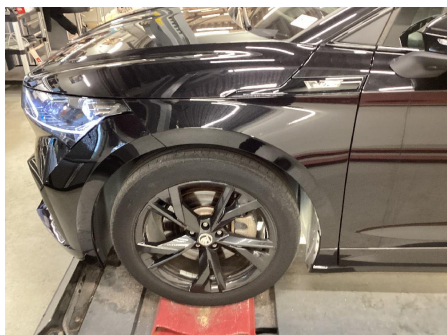

7. Generelt

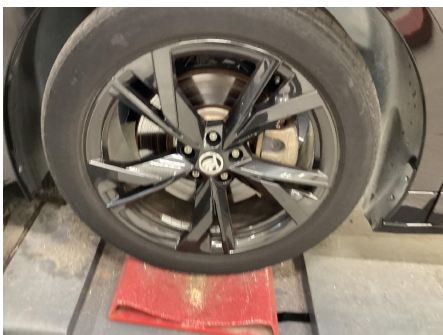

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5758009




13. Generelt




14. Generelt

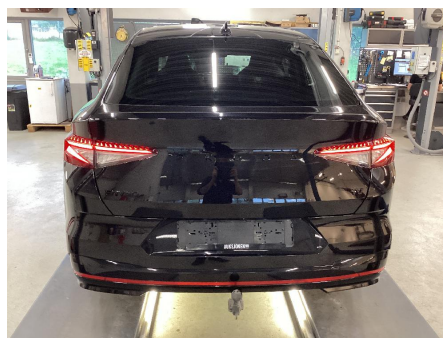


15. Generelt

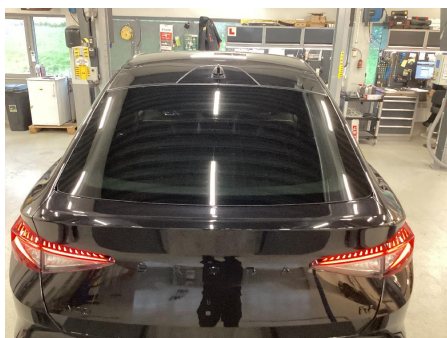

16. Generelt

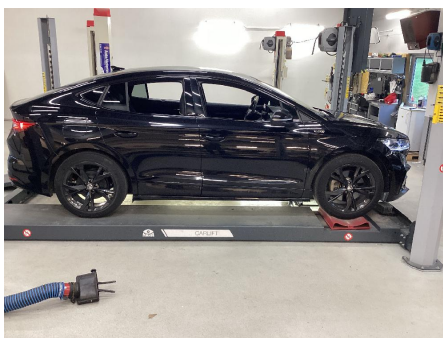

17. Generelt

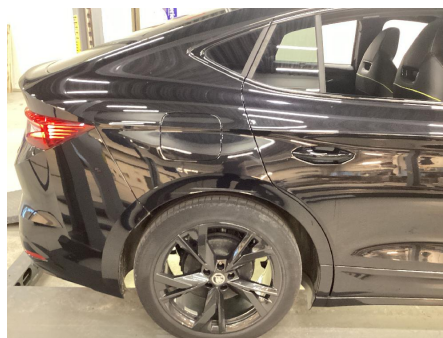

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

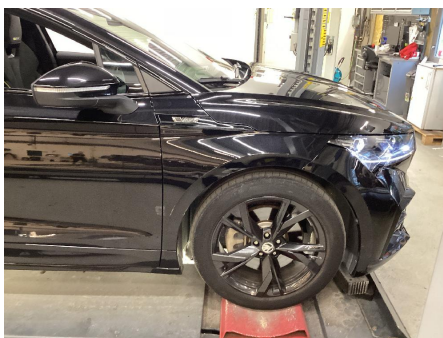

23. Generelt



24. Generelt



5758009




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

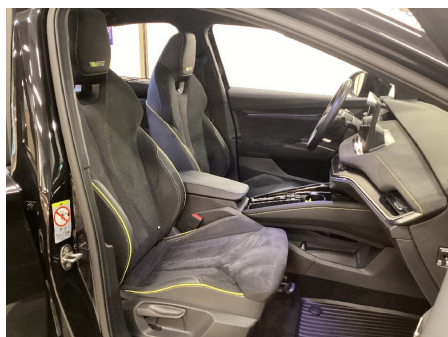

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5758009

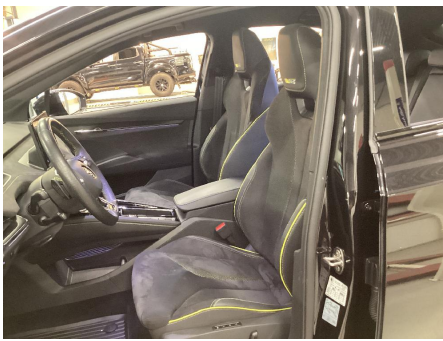


37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt

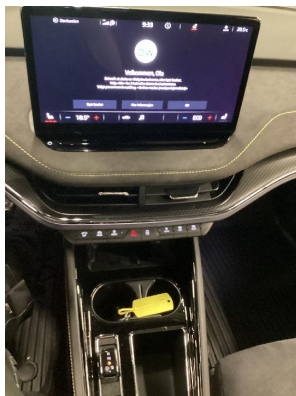

40. Generelt



41. Generelt

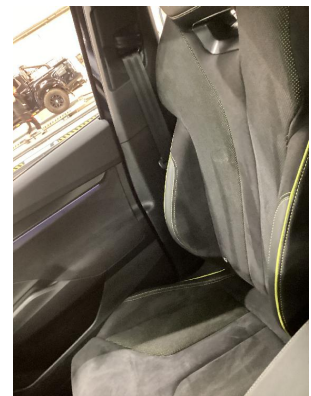


42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt

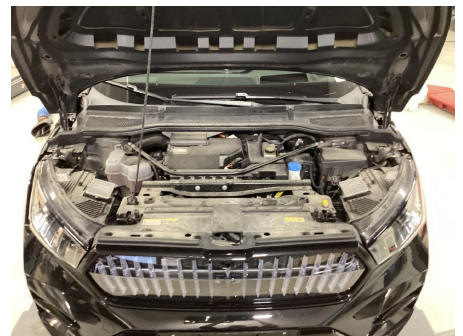

45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



5758009

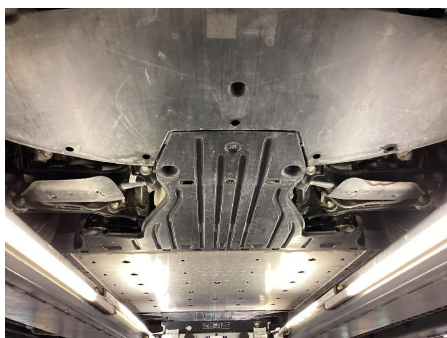

49. Generelt



5758009

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF23415	TMBGF7NY3PF022876
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	Enyaq Coupe RS IV
Motorkode	Km
EBRA	44 081

Utført med feil (72)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109511	TEMPERATURE CONTROL FLAP ACTUATOR POTI RIGHT — Fault in electric circuit
	P1C2900	Refrigerant cutoff valve 3 — Function faulty.
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed
	U15BA00	Body computer 1/ vehicle electrical system ECU/electron. ZE — Message faulty
Airbag	B101C07	Buckle switch driver side — Mechanical fault
Application server 1 system 2 Java	U175D00	ECU — Faulty software
Brake boost	C100B07	Parking brake actuator right — Mechanically faulty
	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Brake electronics	C10A700	Roller test stand mode — Function active
	U133C00	Electric parking brake — Signal implausible
Diagn. interface bus	B1303F0	ECU of electrically operated tailgate — TEMPERING PROTECTION ACTIVE!
	B136676	Rain/light sensor — Faulty installation position
	B147918	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B17B8F2	Steering wheel touch detection — Internal fault
	B17E0F0	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	B1802F1	12 V battery management — Warning released
	B1A7BF0	Insulation resistance test of high-voltage vehicle electrical system — Error detected
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty
	B200000	ECU — Function faulty.
	C1249F6	High-voltage battery module charge management — Functional restriction due to safety functions
	POE5F00	High-voltage charge terminal 1 — Too high temperature
	P1DCA00	High-voltage charge terminal DC — Too high temperature
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — FAULTY ELECTRIC CONTROL CIRCUIT!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	P30F400	Vehicle electrical system battery — Balancing charge though high-voltage battery module faulty
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140600	No-load current — No-load current too high
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message
Emergency call system/telematics system	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Engine electronics I	U122900	Driver assist system camera — Signal implausible
Front camera system	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	P195C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CF400	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Component blocked
	P1CF500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — System jams/permanently open
	P1CF600	High voltage charging cable — Plug unlocking faulty.
	P31DD00	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — FAULTY ELECTRIC CONTROL CIRCUIT!
	U15A900	Intelligent charging function — Functional restriction
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
	U303500	Verification of communication monitoring — Signal faulty
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Information electronics	B1297F2	Multimedia display unit 1 — Excess temperature detected
	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Lane change assist	U112300	Data bus — Message faulty
Parking assist	B107BF1	SENSOR FOR PARKING ASSIST REAR — Sensor fouled/covered
	B10FCF0	Parking assist sensors front — Function restricted
Software cluster embedded 1	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FD00	Secure on-board communication — Time server not available
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Vehicle electrics 1	B126211	HEADLIGHT WASHER SYSTEM — Short circuit to ground
	B136676	Rain/light sensor — Faulty installation position
	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
Voltage transformer 12V	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication

Utført uten feil (27)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	Access and start system interface
	ECU of theft warning system FL
	ECU of theft warning system FR
	ECU of theft warning system RL
	ECU of theft warning system RR (8121)
Audio/Video	Sound system
Comfort	Actuator for exterior noise
	Application server 1 system 1 adaptive
	Application server 3 system 1 infotainment
	Display unit driver display
	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Head-up display
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
	Software cluster housekeeping 1
	Trailer function
Engine	Electric drive 1



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Electric drive 2

Safety

Radar sensor of adaptive cruise control

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Electron. steering column locking

Power steering