



5704049

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.09.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	A6 Avant	Motoreffekt	155 kW
Type	4G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	YE97390	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ4G5FN047395	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	131636	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	24.02.2015
		Frist for neste EU kontroll	07.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5704049

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.7	Lys	Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.16	Motor virkemåte	* Ulyd fra reimside på motor .	
36.2	Drivstofftank, rør, slange	Feil med utløser for tanklokk	
36.12		* Feilkode i tillegg.	
45.17	Instrumenter	* Feilkode på park assist ,nærmere kontroll fortas .	
60.3	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Feilfunksjon	
65.8	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.7	Lakk / karosseri utvendig	Lakkblærer	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre baksjerm
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side
90.9	Tilhengerfeste	Treg låsemekanisme på avtagbar/innsvingbar kule	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Noe vibrasjon i bil ved sving ved igangsettelse	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.11		* Dryppet et par dråper kjølevæske på gulv under test,lukter kjølevæske i motorrom, nærmere feilsøking anbefales	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	



5704049

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.35		* Diverse steinsprut rundt om bil.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5704049

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **✓**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsevirkning **✓**10 - Bremsevæsknivå **✓**11 - Bremsevæskens kokepunkt **✓**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**26 - Avgassanalyse (Diesel) **✓**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **O**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **R**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **R**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓**59 - Tilhengerkontakt **✓**60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **✓****Hjul, dekk, felg**68 - Hjullager **✓**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **R**70 - Hjulcapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓**



5704049

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5704049

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,70 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,70 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,30 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,20 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	355,00
9.2		Bremsevirkning, HF	340,00
9.3		Bremsevirkning, VB	275,00
9.4		Bremsevirkning, HB	260,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	13 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-10 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	10,00 mm
67.2		Mønsterdybde	10,00 mm
67.3		Mønsterdybde	10,00 mm
67.4		Mønsterdybde	10,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

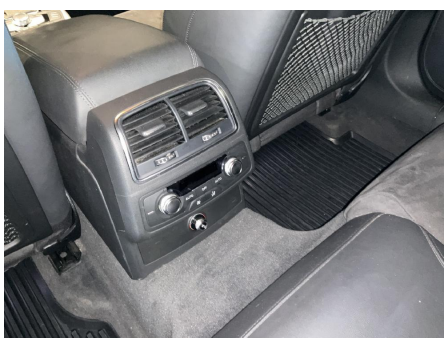

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt




12. Generelt




5704049

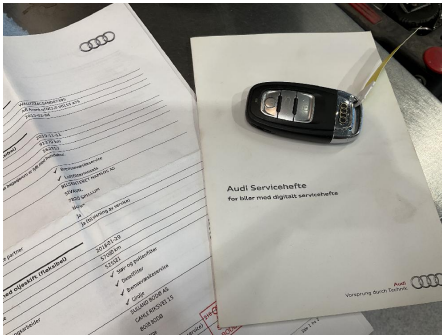


13. Generelt

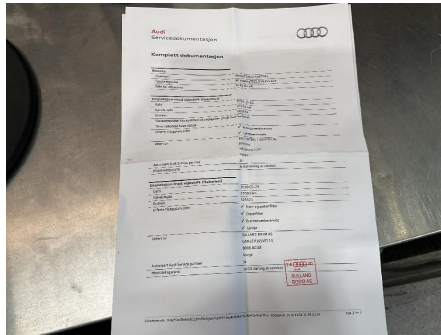


14. Generelt

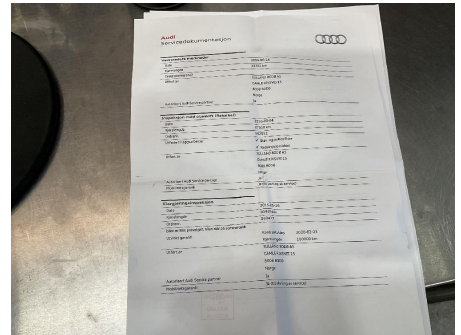


15. Generelt

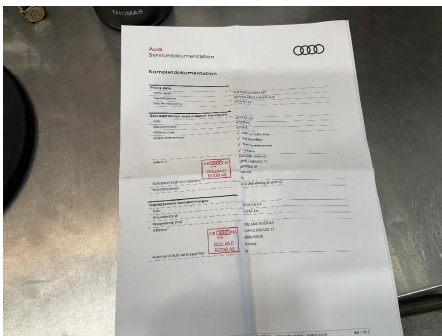


16. Generelt

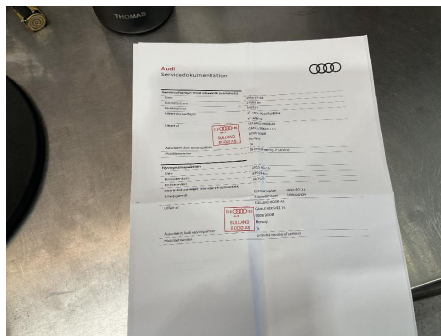

17. Generelt

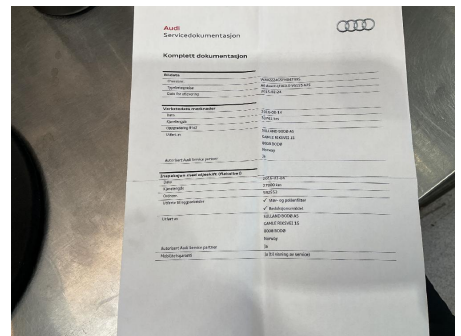

18. Generelt

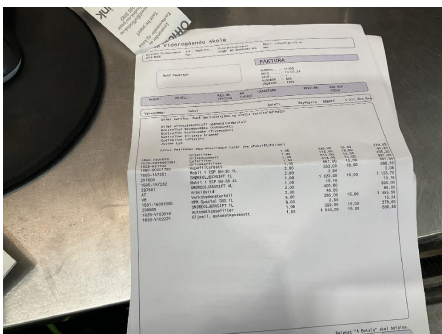

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5704049



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

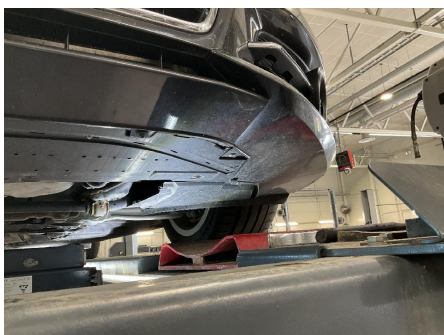

29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

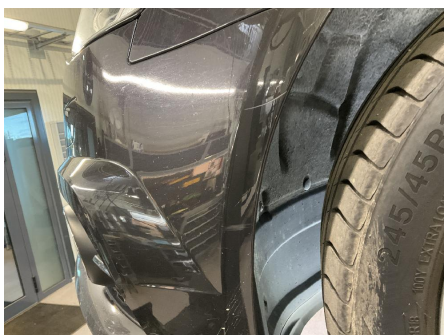


35. Generelt



36. Generelt



5704049

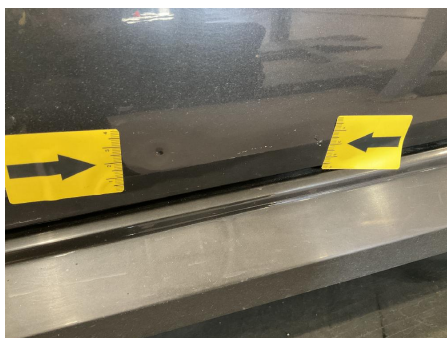

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt

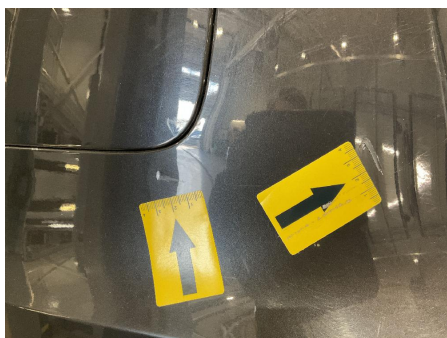

46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5704049



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt

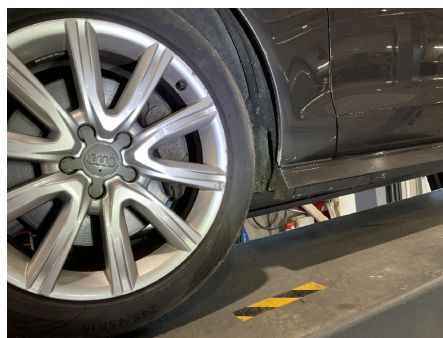

60. Generelt



5704049



61. Generelt



62. Generelt




63. Generelt




64. Generelt



65. Generelt

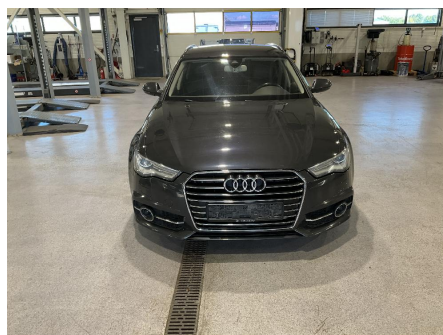


66. Generelt

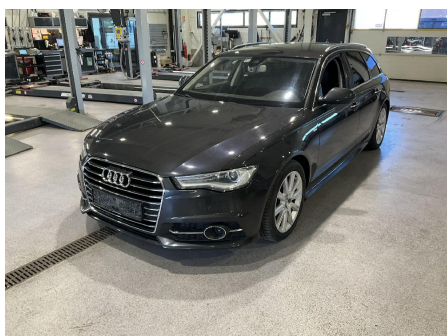


67. Generelt



68. Generelt

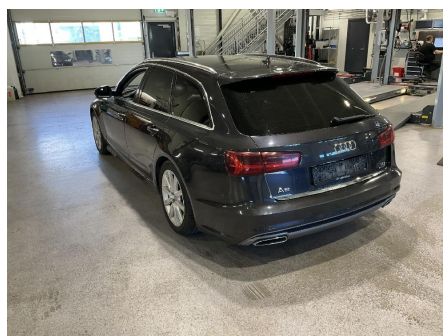

69. Generelt

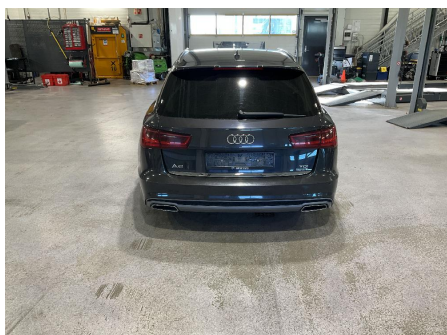

70. Generelt




71. Generelt



72. Generelt



5704049

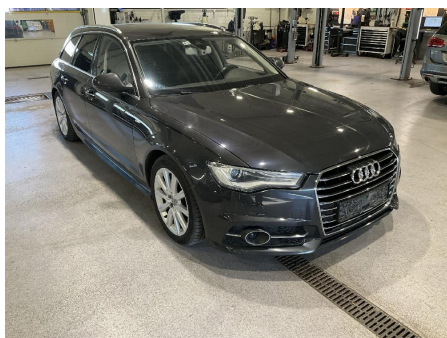

73. Generelt



5704049

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

YE97390

Årsmodell

14-18

Motorkode

CRTF

VIN

WAUZZZ4G5FN047395

Merke/Modell

A6 3.0 TDI Avant Quattro clean diesel

Km

131 636

Utført med feil (11)

System**Feilkoder og Beskrivelse**

Camera ECU

C110115

Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to plus

Central comfort module

2615
2616
3022

TANK LID LOCKING — Interruption in electric circuit
Filler flap unlocking — Interruption in electric circuit
Local databus 4 — Function faulty.

Diagn. interface bus

12291

Functional restriction through battery monitoring ECU — System active

Driver door electronics

920

HEATED EXTERIOR MIRROR — Function faulty.

Information electronics

B156401

Phone holder aerial — Function faulty.

Parking heater/auxiliary heater

1407
2251
3176

Flame stoppage — Flame abortion
HEATER — UNIT LOCKED
Temperature sensor 2 Aux.- and fuel burning heater — Function faulty.

Vehicle electrics 1

1545

SENSOR FOR PARK ASSIST RL G203 — Function/signal faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (26)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
	Parking brake
Air conditioning	A/C control module rear
	A/C/heater
Airbag	Airbag
	Belt pretensioner left
	Belt pretensioner right
Anti-theft device	Access/start authorisation
Comfort	Door electronics RL
	Door electronics RR
	Driver seat adjustment
	Instrument cluster
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
	Sensor module ECU
	Trailer function
Engine	Engine electronics I
OBD	
Safety	Image processing ECU
	Main beam assist
	Radar sensor of adaptive cruise control
	Radar sensor of adaptive cruise control 2
	Rearview camera system/all-round vision camera system
Steering	Power steering
	Steering column module
Transmission	Gearbox electronics