

AA71846 - 2019 Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Instyle+ AUT Offroad

Km.stand	121 463	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm+bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	30.09.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	111 995
Egenvekt	1880	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	20.06.2023
Effekt	135	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXDGG3WKZ009741	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	15.01.2019	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	20.08.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 20.08.2025
Signatur selgerDato: 20.08.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Noe riper og steinsprut rundt om
- 2.2 Eksteriør - Antirustbehandling/under bil - Plate under motor mangler
- 3.4 Utvendig lys - Retningslys - Litt fukt i blinklykt i høyre speil
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret i drive
- 5.11 Motor - Service - Litt svetting motor
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte
- 8.6 Hjuloppheng og styring - Fjærer/luftbelger - Revnet mansjett på begge støtdempere foran
- 8.7 Hjuloppheng og styring - Stabilisatorstag - Liten slakke i indre stabstagforinger bak
- 9.6 Bremses - Bremsbelegg - Indre kloss venstre foran ca 2mm
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Rust på skiver foran

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om

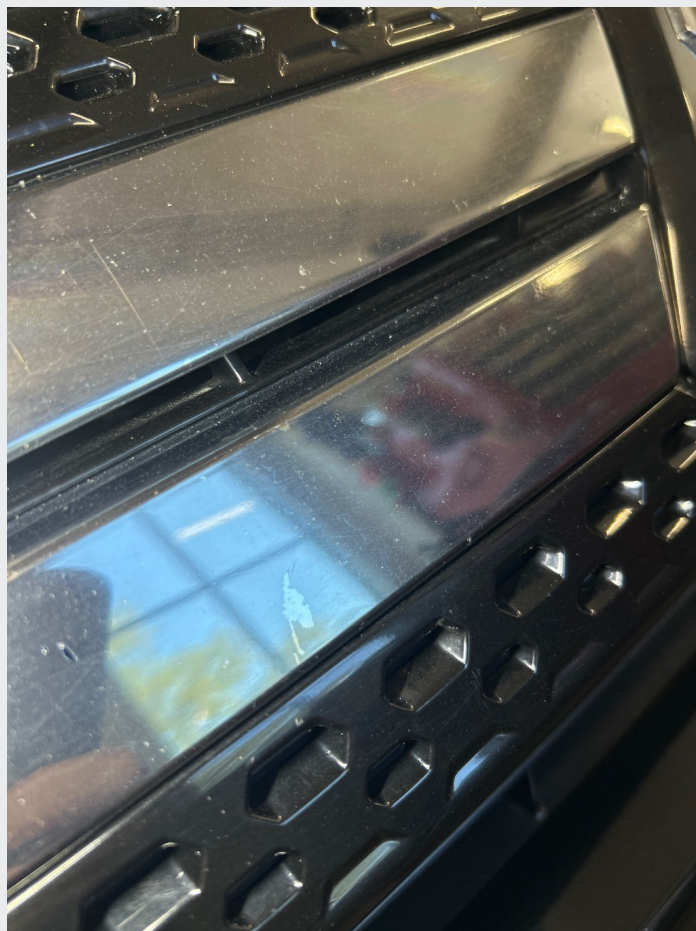


2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



3.4 Litt fukt i blinklykt i høyre speil



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om

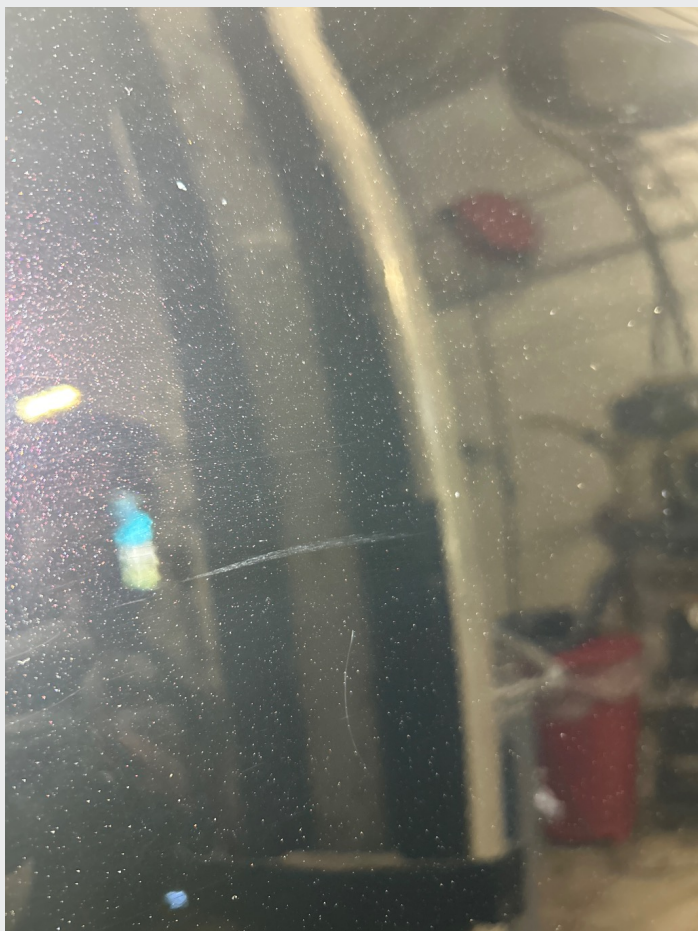

2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



2.1 Noe riper og steinsprut rundt om



8.6 Revnet mansjett på begge støtdempere foran



8.6 Revnet mansjett på begge støtdempere foran



9.7 Rust på skiver foran



9.7 Rust på skiver foran



9.7 Rust på skiver foran




2.2 Plate under motor mangler

BILDER



5.11 Litt svetting motor

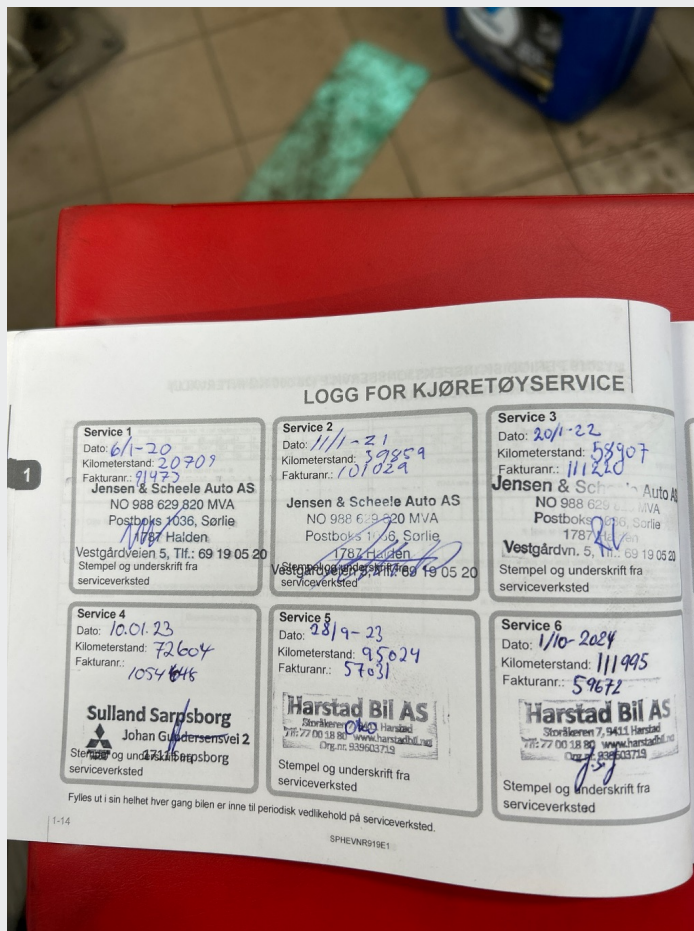

5.11 Servicehefte

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 09, 2022
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 43, 2022
Bremseklosser	15%	30%	40%	40%	