



5706013

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.08.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 517969

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Tesla
Modell Model Y
Type 003
Registreringsnr. EE59772
Understellsnr. XP7YGCEK4NB023637
Km.stand. 305320
Farge Svart
Karosseritype Flerbruksbil

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 158 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2022
Registrert første gang 28.09.2022
Frist for neste EU kontroll 27.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5706013

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.11		* Bilen er ikke prøvekjørt pga corden er synlig på bakdekkene.	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran
17.12	Lys	Kraketert lyktglass	Venstre baklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Høyre side
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: parkeringsassistanse, lydanlegg/horn og dekkmønster - Feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
65.10	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak
65.12		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran
65.13		Corden er synlig	Høyre bak, Venstre bak
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
66.8		Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
70.2	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
70.5		* Mangler 1 stk hjulkapsel.	
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre nedre, Bakre høyre nedre, Bakre venstre nedre
79.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Høyre øvre, Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre, Venstre øvre
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Høyre bakskjerm
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Panzer, Støtfanger foran, Venstre forskjerm
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre



5706013

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
87.10		* Brakettholder til speilglass, høyre side - skadet	
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran, Venstre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	Foran
91.3	Dashbord / midtkonsoll	* Ladekabel er smeltet til ingangen på strømuttaket i midtkonsollen.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 3 hjulkapsler	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Hele karosseriet
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre bakdør, Støtfanger bak, Venstre baksjerm, Venstre fordør, Tak
86.25		Rustangrep:	Høyre forskjerm
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevifte	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølesystem	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt



5706013

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	28.09.2026



5706013

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
O

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsvirkning
10 - Bremsvæsknivå
11 - Bremsvæskens kokepunkt
12 - Bremsrør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

✓
R
✓
|
|
|
✓
✓
✓
✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer
61 - Ladekontakt elbil/hybrid
62 - Ladekabel elbil/hybrid
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓
✓
✓
✓
✓
✓
R
✓
✓
✓
|
|
O
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

R
R
✓
R
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg

R
R

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
70 - Hjul kapsler/navkopper

R
✓
R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

R
✓
✓
✓

Motor

- 30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
35 - Motorfester

|
|
|
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
✓
R
R
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler

|
✓
✓



5706013

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5706013

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	25,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,70 mm
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	14 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

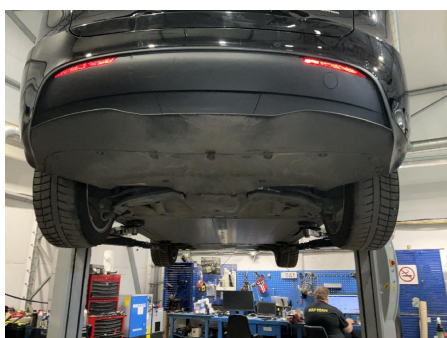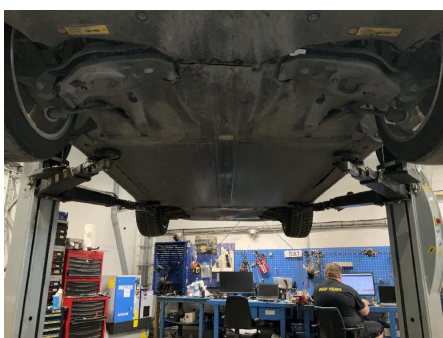Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5706013



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt




5706013

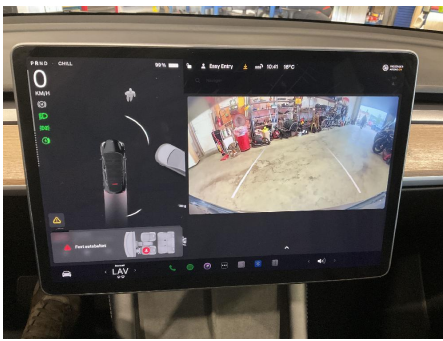


25. Generelt




26. Generelt

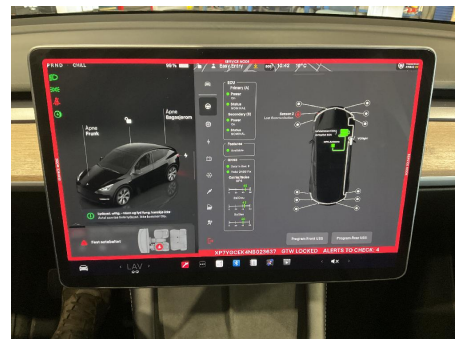

27. Generelt

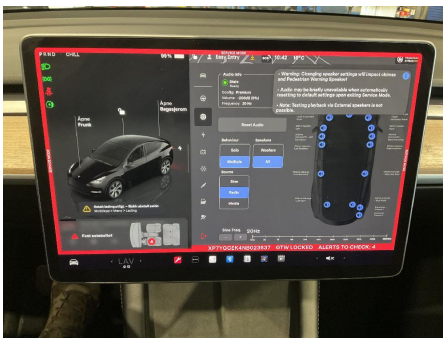


28. Generelt

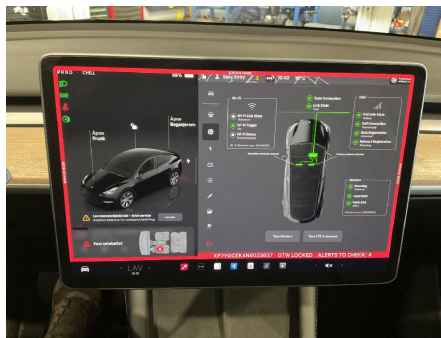


29. Generelt




30. Generelt

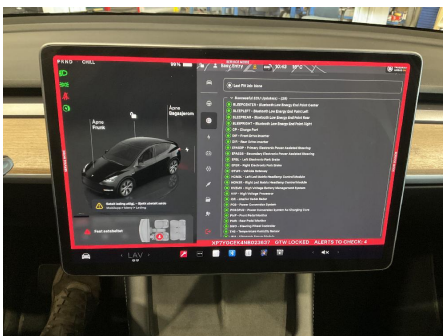


31. Generelt

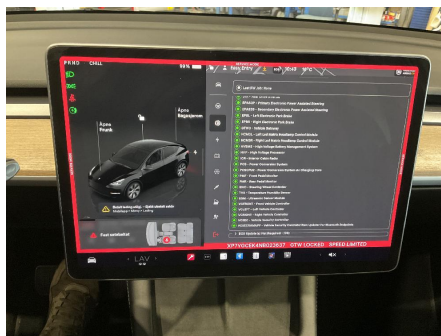


32. Generelt

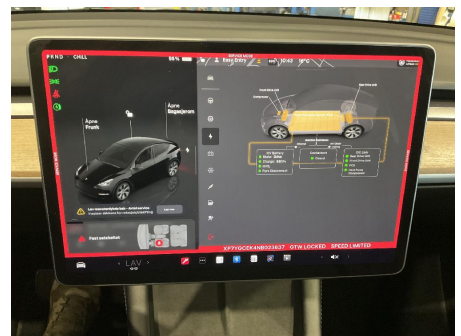


33. Generelt

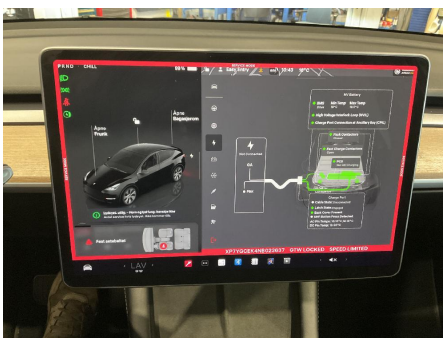

34. Generelt

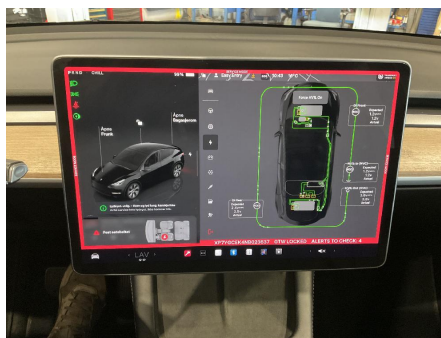


35. Generelt

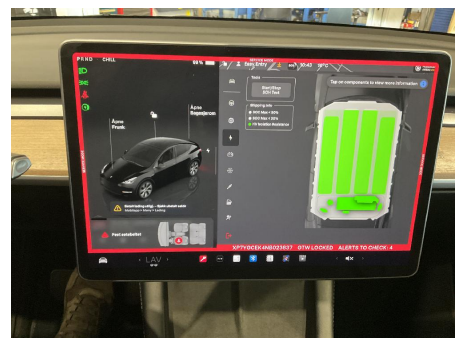


36. Generelt




5706013

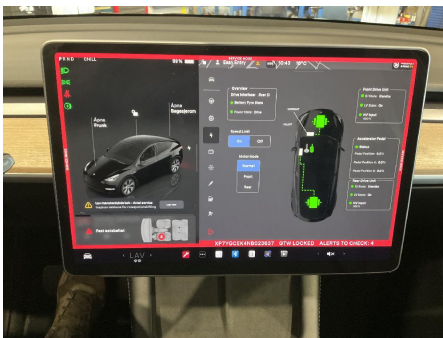


37. Generelt

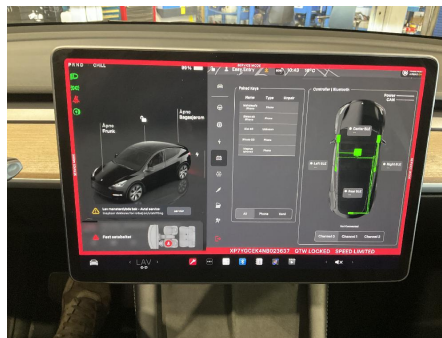


38. Generelt

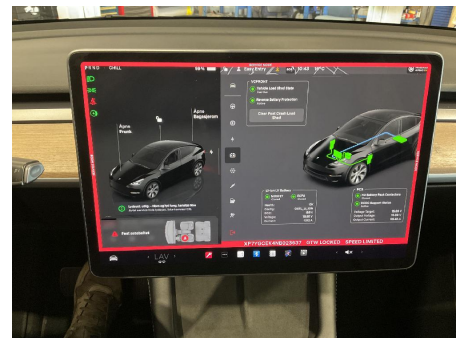


39. Generelt

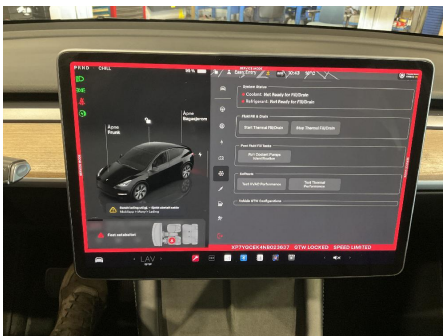


40. Generelt

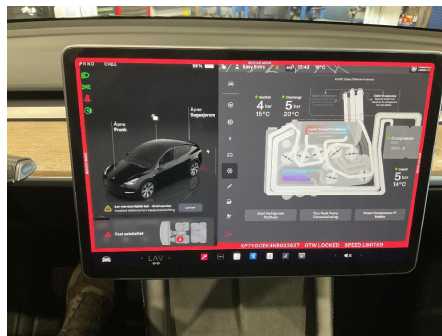

41. Generelt

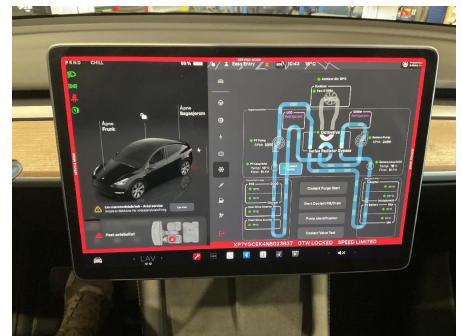


42. Generelt

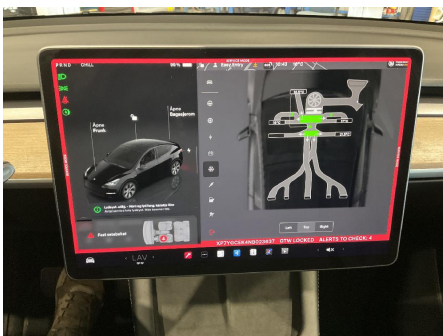


43. Generelt




44. Generelt

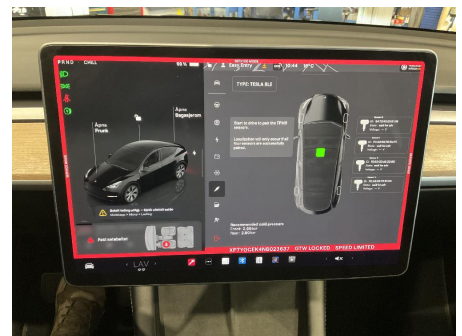


45. Generelt

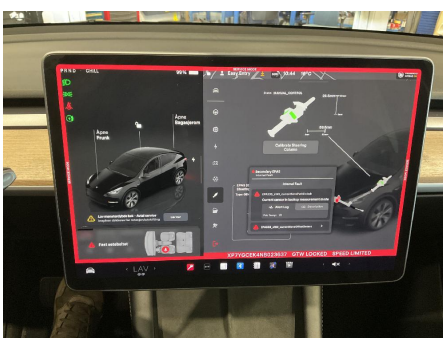

46. Generelt

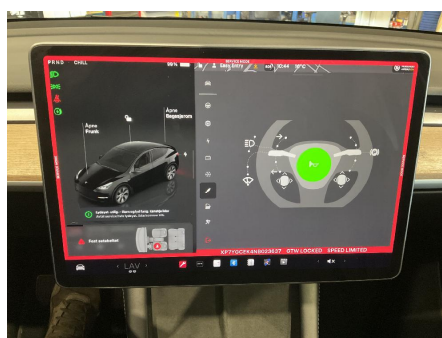


47. Generelt

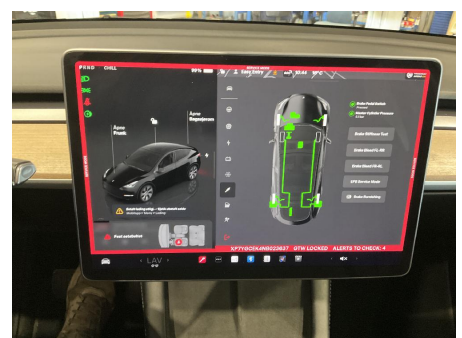


48. Generelt




5706013

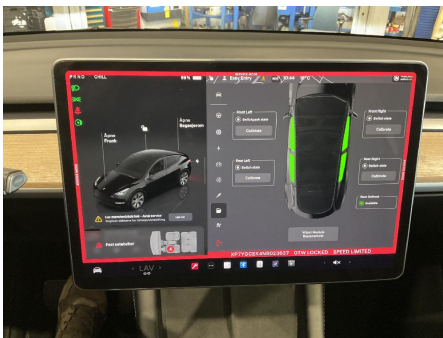


49. Generelt

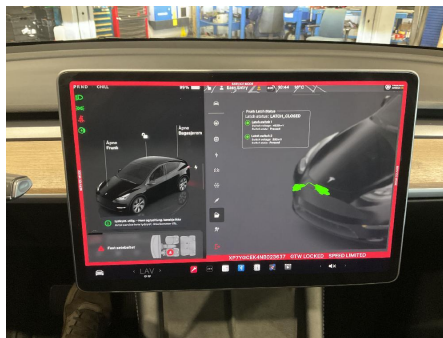


50. Generelt

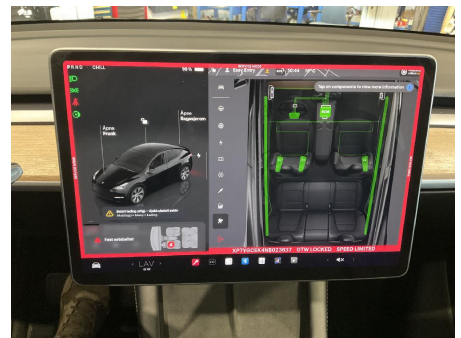


51. Generelt

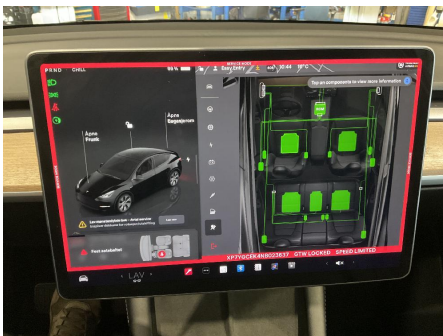


52. Generelt

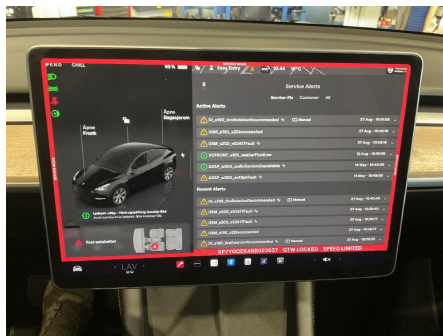

53. Generelt

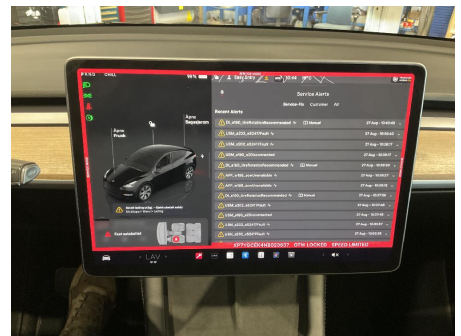

54. Generelt

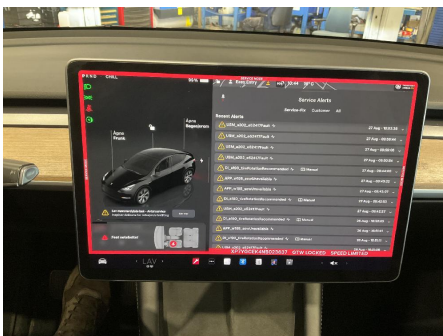

55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



5706013

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.