



5714627

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.09.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	514437		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	cm ³
Modell	2008	Motoreffekt	100 kW
Type	U	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC95975	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VR3UKZKXZLJ896946	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	50506	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	04.03.2021
		Frist for neste EU kontroll	19.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5714627

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
51.10	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Feil funksjon på en eller flere intervall	Venstre foran
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode: Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør
86.3		Lakkriper:	Høyre baksjerm, Venstre bakdør
86.4		Skadet:	Høyre bakdør
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre baksjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Venstre bakdør, Høyre A-stolpe
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	20.11.2026



5714627

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

Bremser

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid R

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5714627

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5714627

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

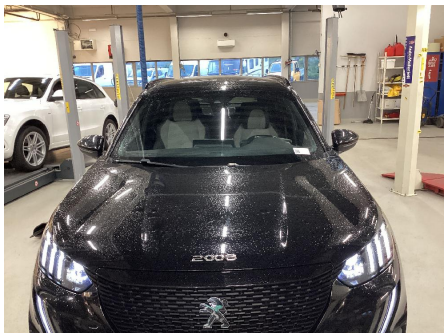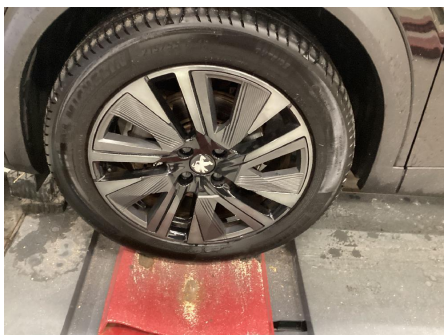Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5714627



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

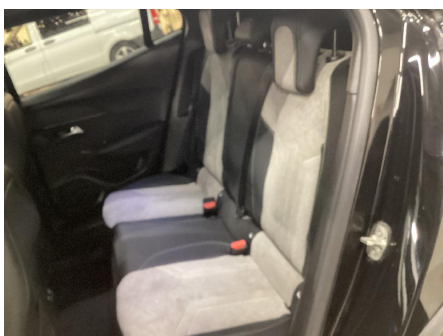

17. Generelt



18. Generelt

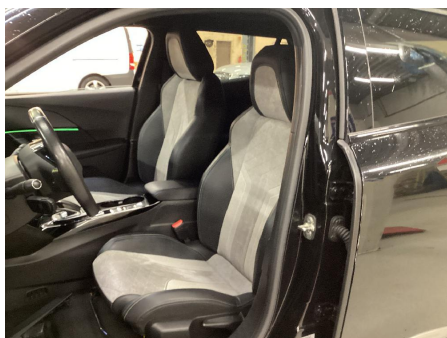

19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

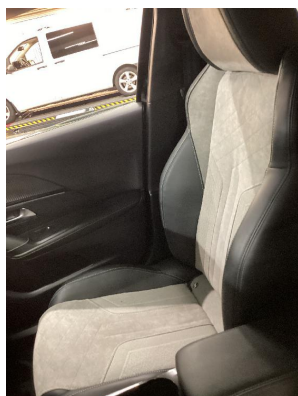

23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

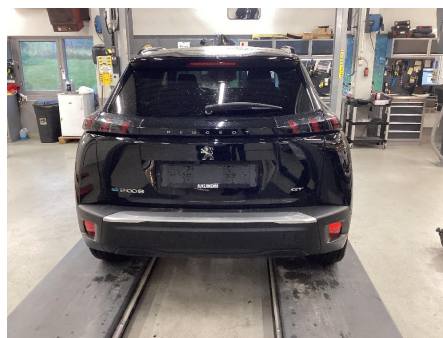


27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

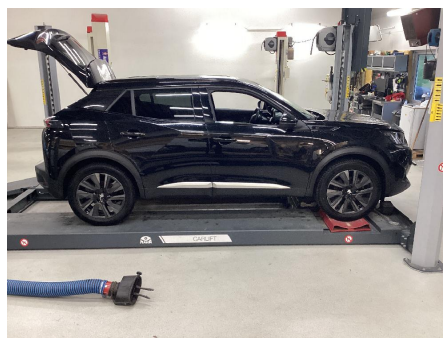

30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5714627

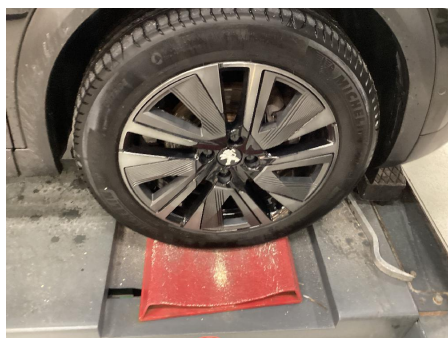

37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt

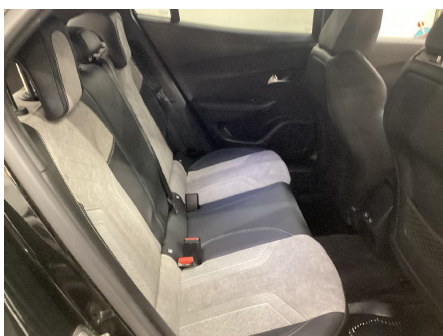


41. Generelt



42. Generelt

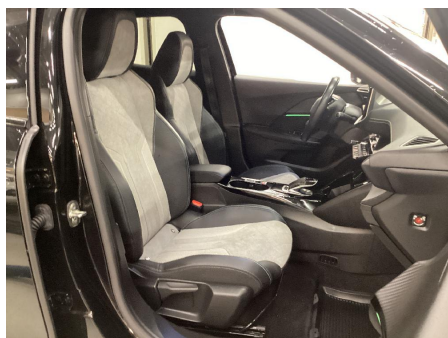

43. Generelt

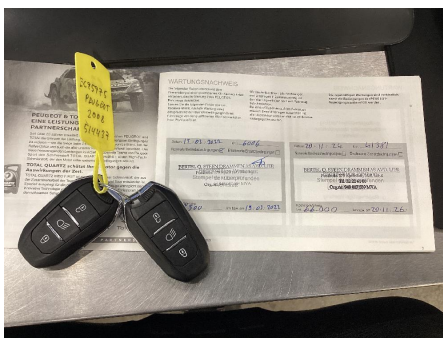

44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



5714627



49. Generelt

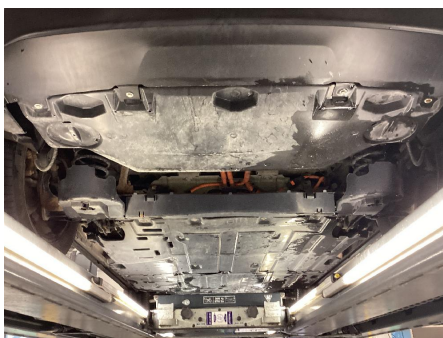

50. Generelt



5714627

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC95975	VR3UKZKXZLJ896946
Årsmodell	Merke/Modell
19-	e-2008-II
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	50 506

Utført med feil (54)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN BUS — Faulty power supply
Automatic air conditioning	B1003	Air conditioning ECU — Faulty coding
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P2299	Accelerator sensor — Signal faulty
Central switch unit BSI (CAN)	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1137	DIPPED BEAM RIGHT — Fault in electric circuit
	B1138	DIPPED BEAM LEFT — Fault in electric circuit
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B1326	HEATER ELEMENT 1 ELECTRIC AUXILIARY HEATER — Faulty control
	B1327	HEATER ELEMENT 3 ELECTRIC AUXILIARY HEATER — Faulty control
	B133D	Activation of relay for power window front — Fault in electric circuit
	B133E	Power window relay rear — Fault in electric circuit
	B13B8	Temperature sensor of seat heater FR — Short circuit to ground
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1718	Remote control — Faulty synchronisation
	B1744	RELEASE SIGNAL FOR POWER WINDOW — Fault in electric circuit
	C1653	ESP ECU — Initialization faulty
	U1802	VEHICLE SPEED SIGNAL — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Instrument cluster	B1534	Funtion display in instrument cluster — Function faulty.
	U1FA0	AUDIO-/ VIDEO CONNECTIONS — Communication disturbed
Internal drive battery charging device	P1081	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P10E6	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	P166C P1A71 U1187 U1207	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty. High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty. CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
Keyless access	B17B8	Keyless entry and start antenna in bumper front — Function faulty.
Multi-function camera	B1238 U1208 U1F00	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed Diagnostic module — Error not recorded in error log
Multifunction touch screen	B1576 U1FA0	Multifunction display unit — Coding missing or faulty AUDIO-/ VIDEO CONNECTIONS — Communication disturbed
Multiplex operating unit	B1531	Remote control — Function faulty.
Navigation system	B1003 B1506 U18A1	ECU remote coding — Coding missing or faulty Telematics ECU — Communication faulty CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
Parking assist	B1003 U1003 U1805 U1F00 U1F18	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault). CAN BUS — Function shut down CAN bus connection to ABS/traction control — Wheel rpm values not available Diagnostic module — Error not recorded in error log Touch screen — fault of CAN connection
Shift paddles	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Steering wheel switch module	B1181	Lights switch module — Function faulty.
Vehicle distance assistance	B12A7 U1F00	CAN bus connection between engine ECU and cruise control ECU — Received invalid data Diagnostic module — Error not recorded in error log



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
Airbag	Service module (automatic emergency call)
Comfort	Control tip switch at steering wheel
	Courtesy lights LED
	Driver door module
	Headlight levelling
	SENSOR FOR RAIN-/LIGHT RECOGNITION
Engine	Electric motor
	Traction battery
Steering	Electr. power steering