



5772011

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.09.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	525042		



Kjøretøy

Bilmerke	Subaru	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	BRZ	Motoreffekt	147 kW
Type	ZC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	YE94022	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JF1ZC6L81DG003616	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	82477	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	06.05.2013
		Frist for neste EU kontroll	01.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5772011

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.13	Nøkler / Utstyr	* Nøkler virker ikke, har skiftet batteri, vanskelig å starte, mulig feil på sentral, må videre feilsøkes	
4.10	Service/ Dokum.	* Bilen mangler servicehefte Det medfølger noe dokumentasjon på utførte service/reparasjoner	
17.11	Lys	Skadet lyktelglass:	Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre tåkelys, Venstre baklys, Høyre tåkelys
17.17		Løs lykt:	Høyre tåkelys
33.12	Eksosanlegg	* Montert uoriginalt eksosanlegg. Det medfølger originalt eksosanlegg, ukjent om det er komplett/tilstand	
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre foran
65.13	Dekk	Corden er synlig	Venstre foran, Høyre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran
86.9		Rustangrep:	Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
86.16		* Diverse ombygging rundt karosseri, en del skader på dette (se bilder)	
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* En del sporing fra dekk	
3.18	Nøkler / Utstyr	* Det medfølger diverse deler (se bilder) disse er ikke kontrollert av NAF. Diverse ombygging er ukjent om er godkjent av statens vegvesen.	
4.16	Service/ Dokum.	* Godkjent med heve-/senkesett. Farge på fjær RØD. Avstand hjulsenter til skjermbue foran/bak 340/345 mm. EGENVEKT OG NYTTELAST ER VEILEDENDE-AVHENGIG AV UTSTYRSNIVÅ GODKJENT MED SKJERMBREDDERE, NY BREDDDE FORAN/BAK:187CM/191CM	



5772011

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
8.11	Parkeringsbrems	* Noe stor dødgang	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Tak

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5772011

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**8 - Parkeringsbrems **O**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**38 - Clutch **✓**39 - Girkasse (manuell) **✓**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **R**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **O**68 - Hjullager **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **R**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **R**84 - Lås **✓**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **✓**88 - Underside **R**89 - Understellsnummer **✓**



5772011

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5772011

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	560 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	479 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

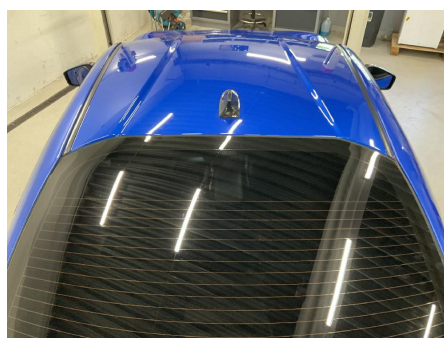

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5772011



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

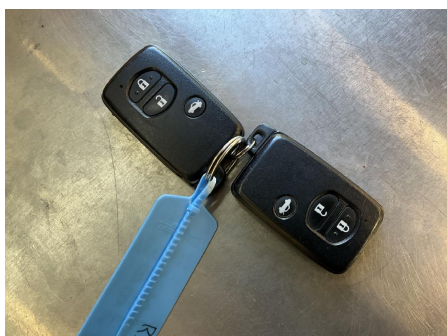

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5772011



25. Generelt

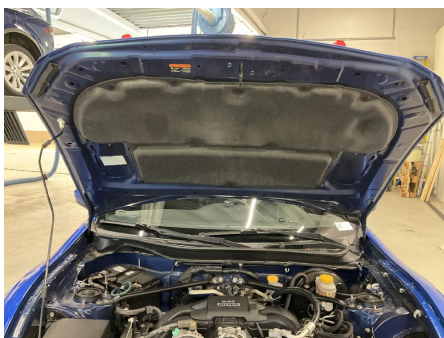

26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt

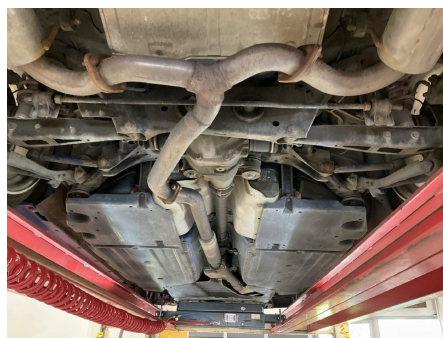

30. Generelt

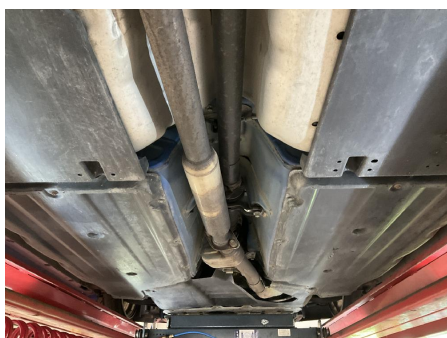


31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

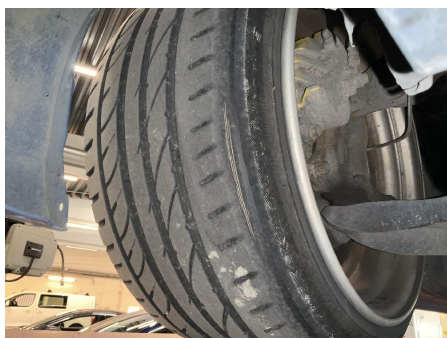


34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

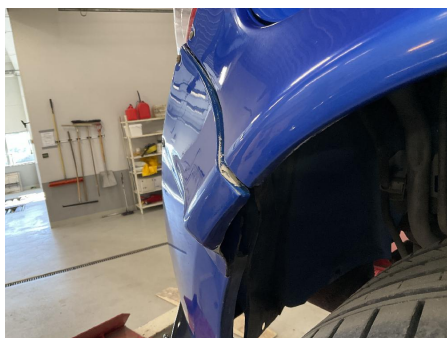

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5772011



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt

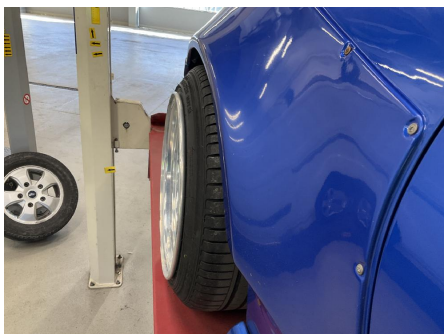

56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt




5772011



61. Generelt



62. Generelt

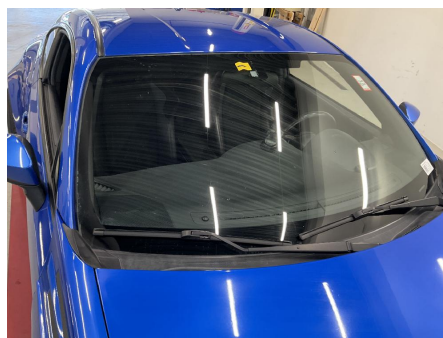

63. Generelt



64. Generelt



5772011

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

YE 94022

Årsmodell

12-17

Motorkode

FA 20 D

VIN

JF1ZC6L81DG003616

Merke/Modell

BRZ 2.0

Km

82 477

Utført med feil (10)

System**Feilkoder og Beskrivelse**

	P0352	Ignition coil B — Interruption of control circuit
Air conditioning AC CAN	B14A1	Air quality sensor — Interruption in electric circuit
BCM Body Control Module CAN		
Charge control of battery monitoring CAN	B2283	Driving speed sensor/signal — Function faulty.
Cruise control CAN	P0352	Primary/secondary circuit of coil B (2) — Fault in electric circuit
Gasoline engine	P0352	Primary/secondary circuit of coil B (2) — Fault in electric circuit
Keyless Go	B2782	Trouble codes — Fault code is not documented yet.

Utført uten feil (4)

System**Beskrivelse**

ABS	ABS/VDC CAN
Airbag	Airbag(CAN)
Comfort	Instrument cluster CAN
Steering	Steering CAN