



5776147

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.09.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	524452		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	525D XDRIVE	Motoreffekt	160 kW
Type	5K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV18848	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAXB91090DX44102	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	216298	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.11.2012
		Frist for neste EU kontroll	25.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5776147

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Høyre baklys
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
36.12	Drivstofftank, rør, slange	* Drivstofflekkasje ved motor	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Høyre ytre foran
54.3	Setevarmer	* Setevarmer høyre foran varmer kun i rygg, ikke i sittepute	
59.2	Tilhengerkontakt	Mangler lokk	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
80.5	Travers	Deformert travers:	Midten foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Treg/morken vaier til panseråpner	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
86.7		Lakkblerer	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
102.6	Laste-/bagasjerom	* Manglende deksler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsketilstand	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.30	Lys	Kraketert lyktelass	Venstre baklys, Høyre baklys



5776147

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Noe vibrasjoner, anbefaler nærmere kontroll	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre fordør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Små lakkbærer:	Tak
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.15	Underside	* Mye skitt under bil, vanskelig å avdekke eventuelle skader/lekkasjer/rust	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5776147

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå **O**

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper **R**

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **O****Motor**27 - Motor virkemåte **O**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange **R**

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler **R**43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer **R**

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

59 - Tilhengerkontakt **R****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers **R**



5776147

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5776147

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

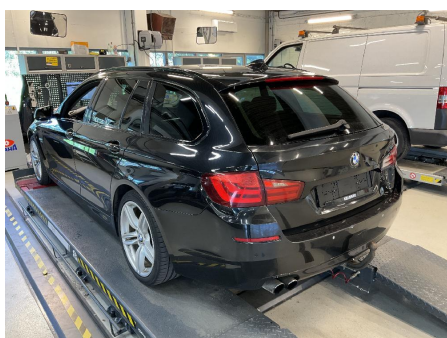

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5776147



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

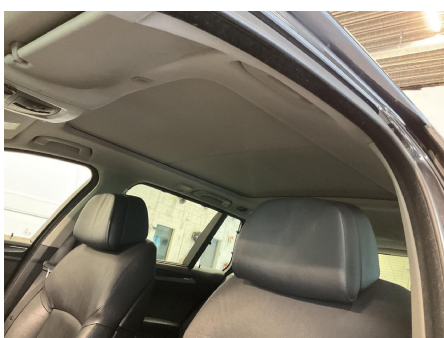

17. Generelt




18. Generelt

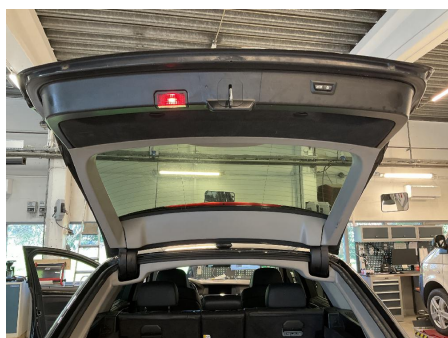


19. Generelt



20. Generelt

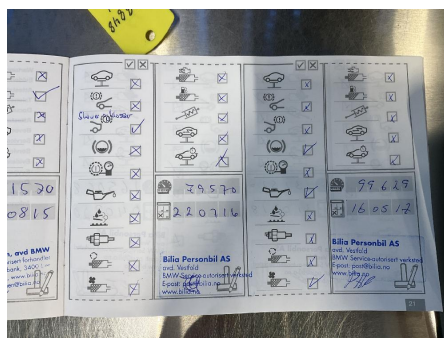

21. Generelt

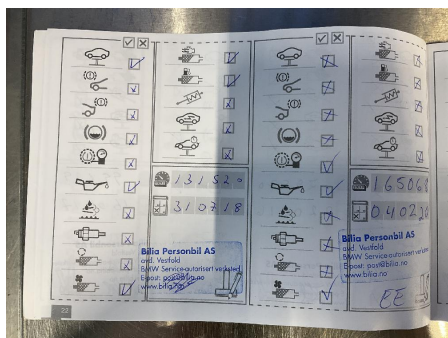

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5776147




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt

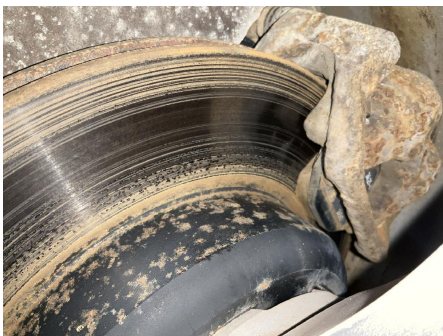


28. Generelt

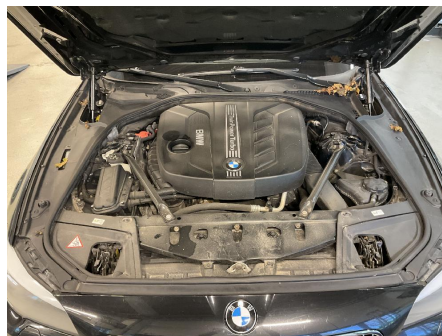


29. Generelt



30. Generelt

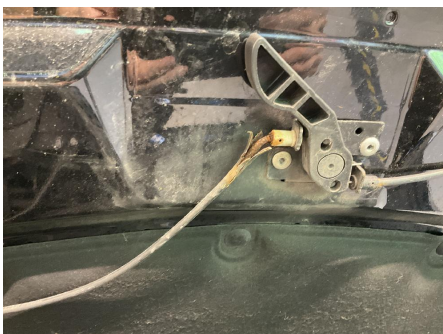

31. Generelt

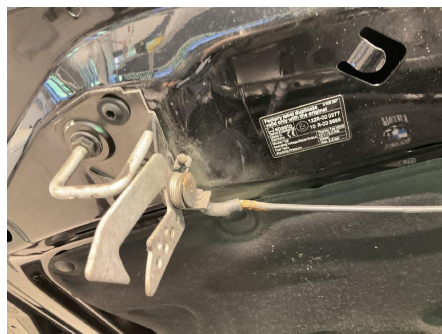


32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt

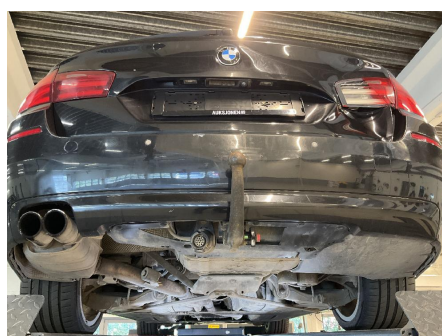


35. Generelt

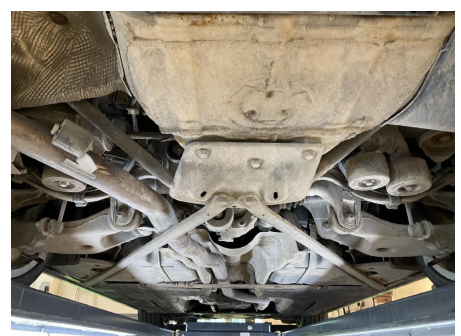


36. Generelt




5776147

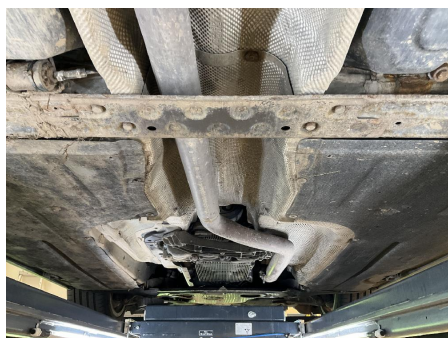

37. Generelt

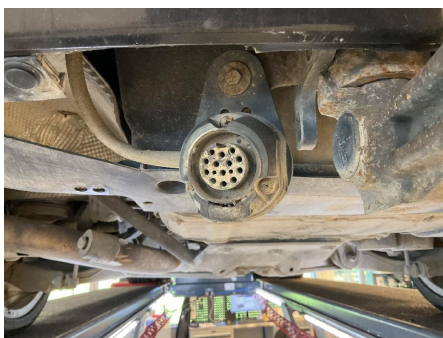


38. Generelt

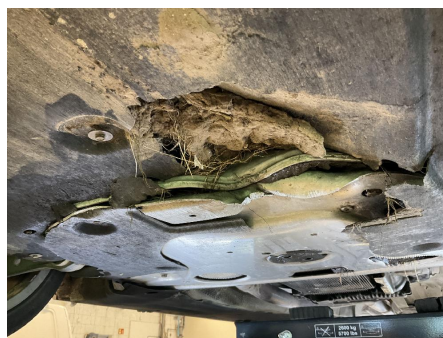

39. Generelt




40. Generelt

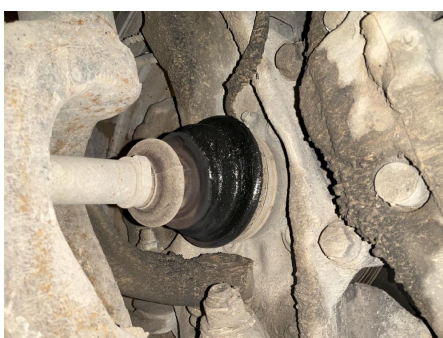

41. Generelt



42. Generelt

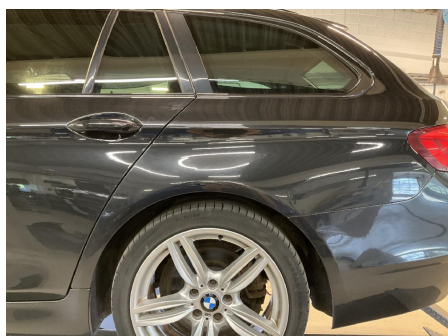


43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt

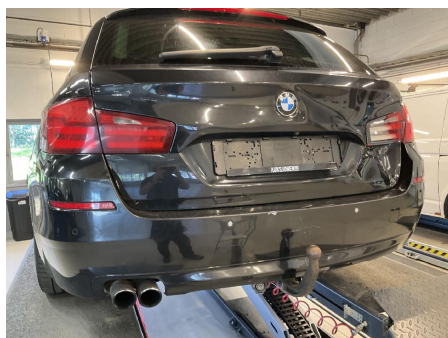

46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



5776147

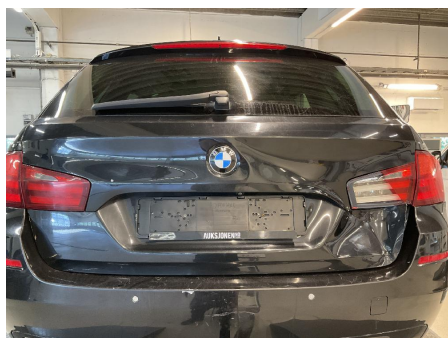

49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt

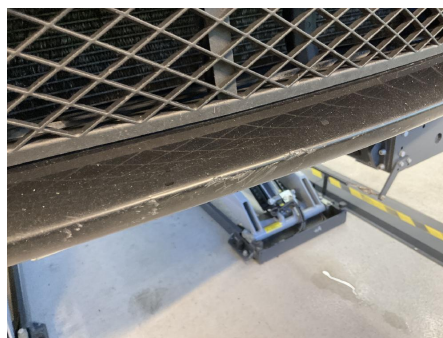

60. Generelt



5776147



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



5776147

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JV 18848	WBAXB91090DX44102
Årsmodell	Merke/Modell
13-17	525d F11 Touring xDrive
Motorkode	Km
N47 D20 D	216 298

Utført med feil (63)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	C95403	CAN CONNECTION TO INSTRUMENT CLUSTER — FAULTY BRIGHTNESS SIGNAL!
CAS immobilizer ECU	93076A	Cutoff terminal 15 — Upper startup capability limit reached, however, switch-off inhibitor active
	93076B	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	930778	Radio remote control — Signal/function faulty
	9307A1	DOOR HANDLE SWITCH OUTSIDE IN DRIVER DOOR — Fault in electric circuit
	9307A8	Exterior door handle button passenger side — Function faulty.
	9307AF	Outer door handle switch in driver door rear — Fault in electric circuit
	9307B6	Outer door handle switch of rear passenger side door — Fault in electric circuit
	9307E0	Surrounding antenna — Signal faulty
	9308B0	Battery voltage — Voltage too low
	D91410	CAN bus connection to engine ECU — Message "powertrain data" missing/incorrect
EGS Transmission ECU	CF2501	CAN bus connection to trailer ECU — CAN message "trailer status" missing
FRM Underhood electrical center	800E89	Voltage supply — Undervoltage registered
	800EB2	Fog light/taillight unit push-button — SWITCH DEFECTIVE/JAMMING!
	800F92	Leaving home light — Repeat interlock active.
	800F93	Coming-home function — Repeat interlock active.
	800FB6	Mirror heater left — Function faulty.
	800FB7	Mirror heater right — Function faulty.
	E58501	Steering column switch — Faulty data transmission
	E58502	Ride height sensor — Signal faulty
	E58503	Steering column adjustment — Signal faulty
	E58509	Speed signal — Signal faulty
	E5850A	Communication with yaw rate sensor — Communication faulty
	E5850B	Communication between body ECU and immobilizer ECU — Message missing/faulty
	E58510	CAN bus/data cable between engine ECU and body ECU — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	E58511	CAN bus/data cable between engine ECU and body ECU — Communication disturbed
	E58C3E	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	E58C3F	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
FZD Sun roof ECU	801A3A	IGNORE FAULT CODE — FC HAS NOT BEEN SPECIFIED BY VEHICLE MANUFACTURER!
	801A4A	Cabin protection and inclination angle sensor — Function deactivated
	DE9400	IGNORE FAULT CODE — FC HAS NOT BEEN SPECIFIED BY VEHICLE MANUFACTURER!
	DE9406	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "Rotational speed reading of powertrain" missing
	DE9412	IGNORE FAULT CODE — FC HAS NOT BEEN SPECIFIED BY VEHICLE MANUFACTURER!
	DE9415	CAN connection to immobilizer/theft warning system — Message faulty
	DE942D	IGNORE FAULT CODE — FC HAS NOT BEEN SPECIFIED BY VEHICLE MANUFACTURER!
	DE9430	Overhead control panel — FAULTY SYSTEM TIME
	DE9442	CAN connection to immobilizer/theft warning system — Message faulty
HUD = Head-Up Display	DE9448	CAN bus connection to instrument cluster — Message faulty
HUD = Head-Up Display	D85407	CAN bus connection to instrument cluster — SIGNAL KILOMETRAGE MISSING OR INCORRECT
	D8540C	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "data 2 drivetrain" missing
ICM ABS/ESC control unit	48279B	Dynamic drive control ECU — Undervoltage registered in system
IHKA Air conditioning ECU	8011AC	Recirculation air flap actuator — MOTOR OR FLAP HARD TO OPERATE OR BLOCKED
	8011B9	Blender flap sensor FL — Interruption/short circuit to plus
	8011F5	Fuel-fired auxiliary heater — FUEL LEVEL TOO LOW TO START THE HEATER
	E70C2F	CAN bus connection to parking heater ECU — Communication disturbed
	E71405	CAN bus connection to instrument cluster — Message faulty
JBE Body control module	C9140D	CAN bus connection to immobilizer ECU — CAN message "terminal status" missing
KOMBI Instrument cluster	B7F668	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	B7F68C	Transmission position/shifting point indication — One or more CAN signals implausible
	E11450	CAN bus connection to immobilizer ECU/body control module — "Terminal status" message missing/defective.
	E11460	CAN bus connection to transmission ECU — CAN message "Data indication of transmission powertrain" missing
SMBF seat ECU passenger	802BA6	Temperature sensor of seating surface heater element — Function faulty.
	802C18	SEAT HEATER MAT — Cutoff of seat heater due to heater output limitation
	802C1E	SEAT ADJUSTMENT — Function switched off due to engine start



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
TRSVC All-round vision camera	800BAA	Video signal data cable — Function faulty.
ZGM Central gateway module	801C10	Wakeup signal — UNAUTHORISED WAKE-UP!
	801C11	Wakeup signal — UNAUTHORISED WAKE-UP!
	801C12	Energy-saving mode — Function faulty.
	801C13	Energy-saving mode — Function faulty.
	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801C20	CENTRALE GATEWAY — FAULT MEMORY FULL
	CD1410	TIME SIGNAL — Signal missing/faulty

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Airbag	REMALI Automatic belt retractor left
Comfort	HKL hatchback module
	SZL Steering column switching unit
Safety	KAFAS front camera ECU
Transmission	GWS Gear selection switch ECU