



5809090

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.10.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 529265

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW I
Modell i3s
Type BMWi-1
Registreringsnr. EV39080
Understellsnr. WBY7Z6107JVG64467
Km.stand. 141673
Farge Hvit
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 135 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2019
Registrert første gang 02.01.2019
Frist for neste EU kontroll 26.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5809090

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
5.2	Bremsebelegg	Jern mot jern, kjøretøyet er trafikkfarlig	Høyre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.12	Lys	Kraketert lyktelass	Venstre sideblinklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Venstre foran, Bakrute
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre bak, Venstre bak
66.3	Felg	Skadet felg:	Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
77.8		Ulyd i svinglager:	Høyre side, Venstre side
83.5	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Bakluke/-dør
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør
86.4		Skadet:	Høyre sidekanal
86.10		Rust/rusthull:	Høyre fordør
87.2	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Venstre side
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* * Svakt nøkkelbatteri på nøkkel.	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	Venstre bak, Høyre bak
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
85.12	Takluke/Panoramatak	* - Noe steinsprut panoramatak.	



5809090

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser
86.21		Steinsprut:	Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5809090

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg R
6 - Bremseskiver R

Bremser

- 8 - Parkeringsbrems ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
32 - Kjølesystem ✓
35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter R
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk R
66 - Felg R
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein R
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5809090

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	O
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5809090

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

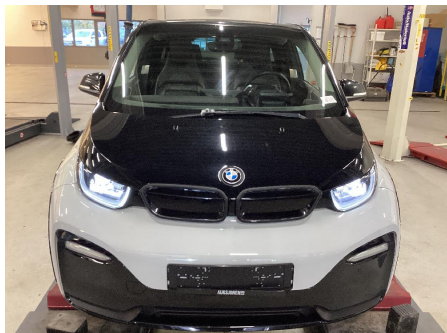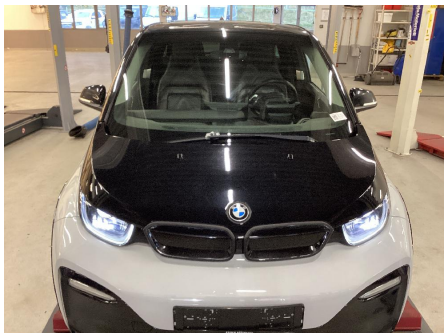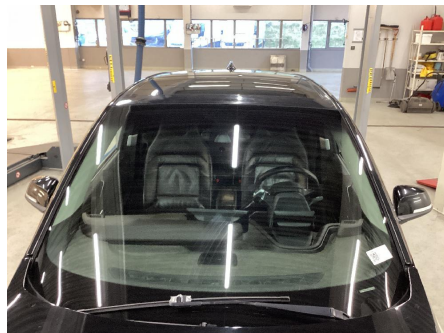Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5809090



13. Generelt




14. Generelt

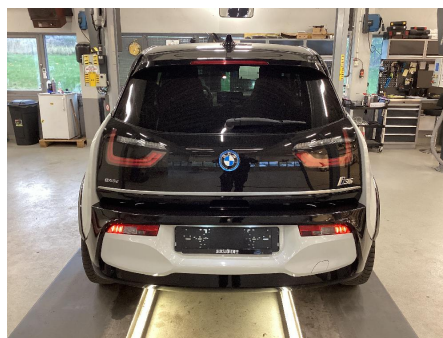

15. Generelt



16. Generelt

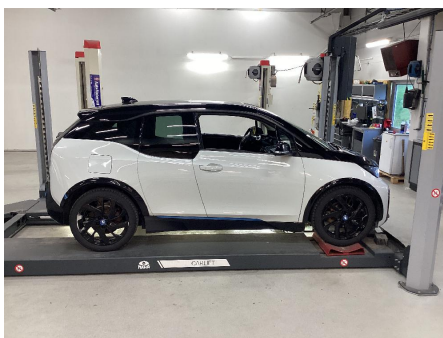

17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

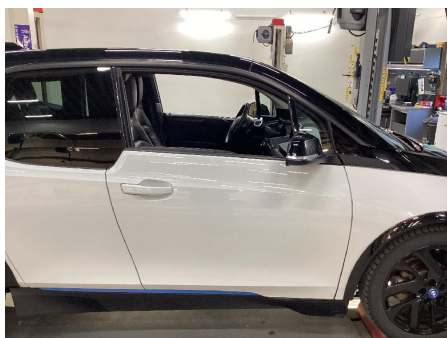

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5809090




25. Generelt




26. Generelt

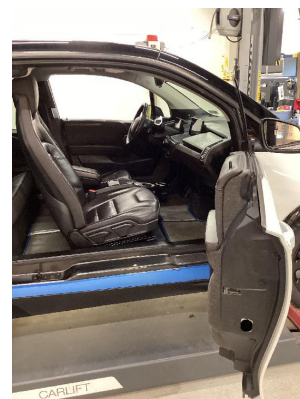


27. Generelt

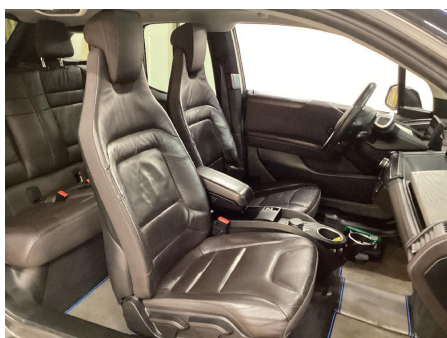

28. Generelt

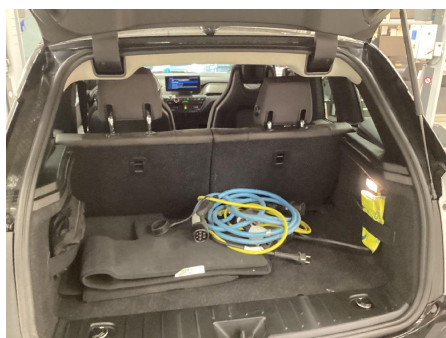


29. Generelt

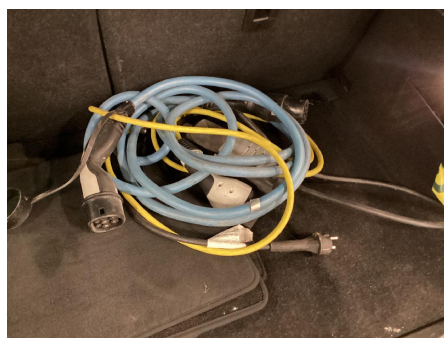


30. Generelt




31. Generelt

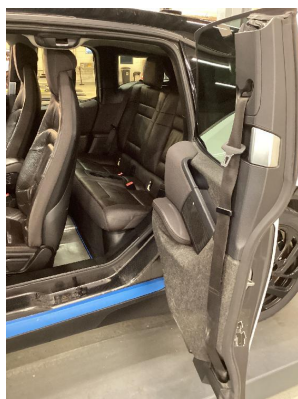

32. Generelt

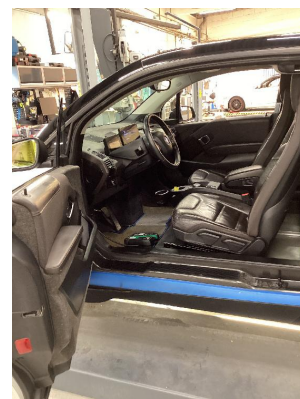

33. Generelt

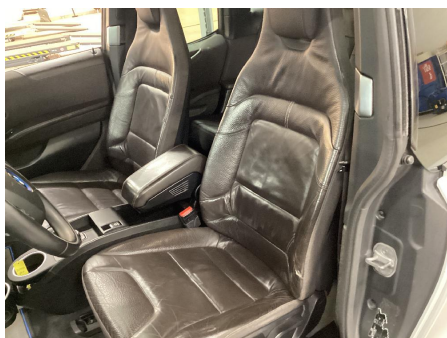

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5809090



37. Generelt




38. Generelt

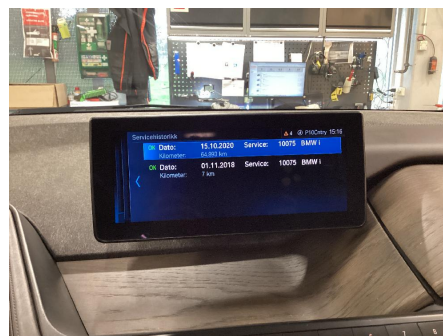


39. Generelt



40. Generelt

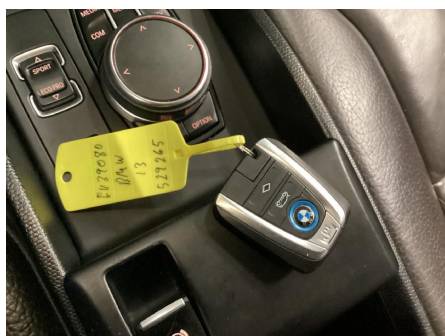

41. Generelt

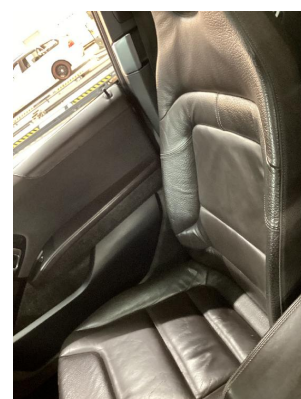

42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt

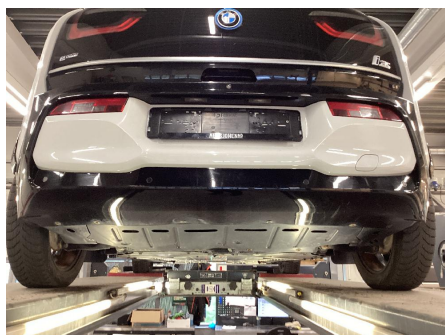

47. Generelt

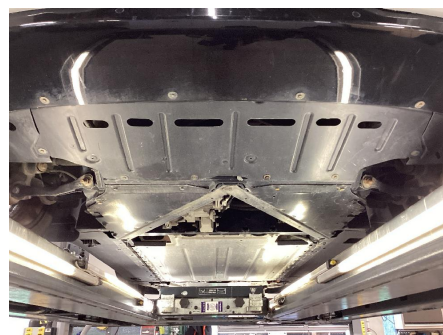

48. Generelt



5809090

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EV39080	WBY7Z6107JVG64467
Årsmodell	Merke/Modell
17-18	i3 i01
Motorkode	Km
IB1 P25B	141 673

Utført med feil (32)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BDC Body control module	804033	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	804415	Battery remote control — Empty battery
EDME Electric digital engine electronics	21E797	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	21E93F	Electric drive motor ECU — Provision of readiness for operation faulty
	21E96F	Electric drive motor ECU — Provision of readiness for operation faulty
	CD8C01	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	CD9447	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "longitudinal acceleration" missing
	CD944B	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "actual wheel speed" missing
	CD944D	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "vehicle speed" missing
	CD9450	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "lateral acceleration" missing
	CD9454	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "powertrain request sum energy recovery" missing
	CD9477	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "actual braking torque" missing
	CD9479	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "Actual braking torque/parameterizing status of emergency brake assistant" missing
	CD947A	CAN connection from ECU extended dynamic drive control — Incorrect message on lane inclination/front axle steering angle
	CD9485	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "Status of stabilization through ABS/ESC control unit" missing
	CD9486	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "wheel torque request of powertrain" missing
FZD Sun roof ECU	801A55	Immobilizer/anti-theft alarm system — Alarm was released
HU-H Control panel	B7F805	Right audio outlet — Function faulty.
KAFAS Camera-based driver assist systems	E06C43	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Function vehicle standstill electronic stability control" invalid



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
LIM Charger interface module	805519	DC charging/AC charging — Communication error with charging cable, wallbox or charging station
	805532	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Implausible STATUS
SAS Optional equipment system ECU	D194B8	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Data for vehicle speed missing/wrong
	D195DC	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Status information missing/wrong
	D1969C	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal "longitudinal acceleration from electronic stability control" implausible
	D197F1	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Function vehicle standstill electronic stability control" invalid
	D1AC67	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Status of stabilization through ABS/ESC control unit" invalid
	D1AD13	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "parameterization status of emergency brake assistant" invalid
	D1AD36	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Function vehicle standstill electronic stability control" invalid
TCB Telematics control unit	031789	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	31786	Telematics system — "Last State Call" faulty
	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
ZGM Central gateway module	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Airbag	ACSM Airbag ECU
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-R Headlight electronics right
	KOMBI Instrument cluster
Engine	EME electric drive motor ECU
	KLE comfort charging electronics
Safety	TR SVC All-round vision camera
Transmission	GWS Gear selection switch ECU