



5795119

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.10.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	527648		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Mustang Mach-E	Motoreffekt	442 kW
Type	LSK	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE54458	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WF0TK4SX1NMA37812	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	97053	Bruktimportert	Nei
Farge	Oransje	Registreringsår	2022
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	18.11.2022
		Frist for neste EU kontroll	17.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5795119

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre sideblinklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys
19.3	Refleks	* Kraketert side reflekser begge sider.	
47.5	Elektrisk vindusheis	* - Mangler fremre del til vindusbryter venstre foran.	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør
86.10		Rust/rusthull:	Høyre fordør
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak
101.1	Bagasjeromstildekning	Skade:	Rollo, Hattehylle
101.3		Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Panser, Venstre bakskjerm
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør



5795119

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5795119

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks R

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis R

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

59 - Tilhengerkontakt R

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5795119

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5795119

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	310,00
9.2		Bremsevirkning, HF	310,00
9.3		Bremsevirkning, VB	310,00
9.4		Bremsevirkning, HB	310,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5795119

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

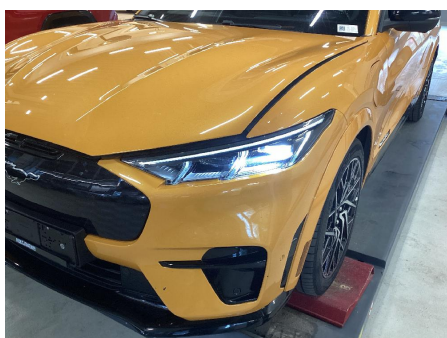


4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

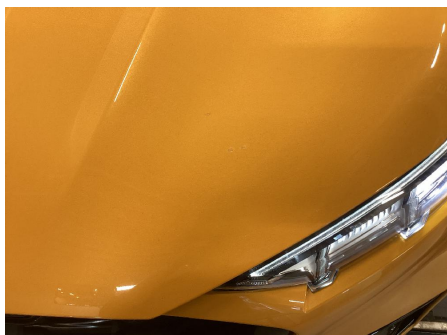


7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

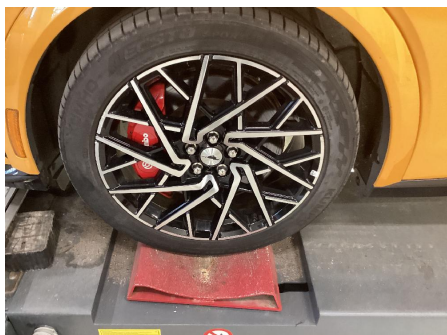

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5795119



13. Generelt



14. Generelt

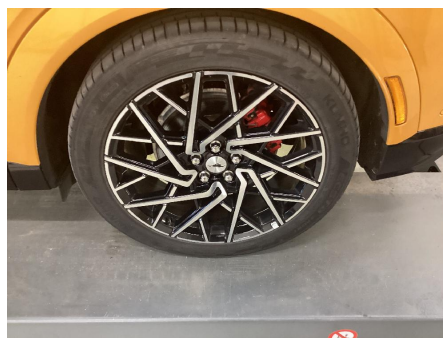

15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

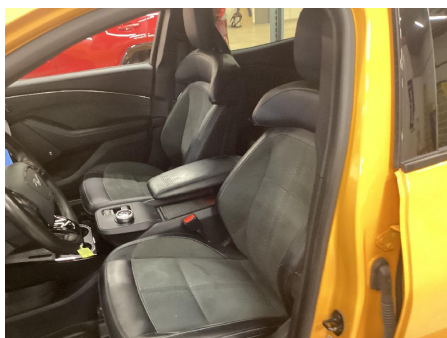

22. Generelt

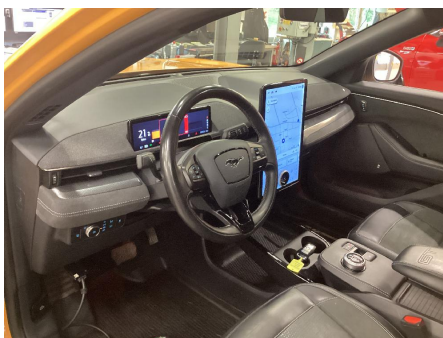


23. Generelt



24. Generelt



5795119

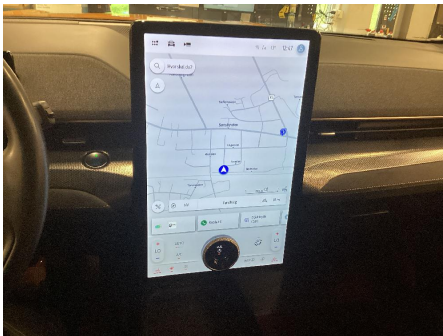

25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

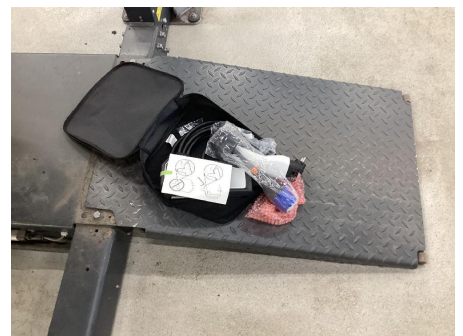


30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt

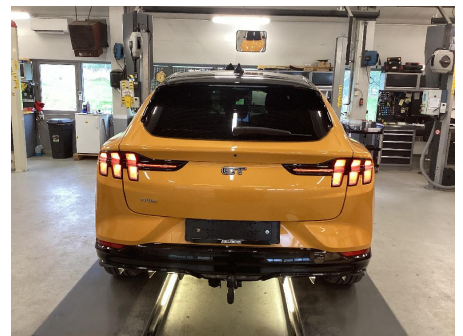

33. Generelt

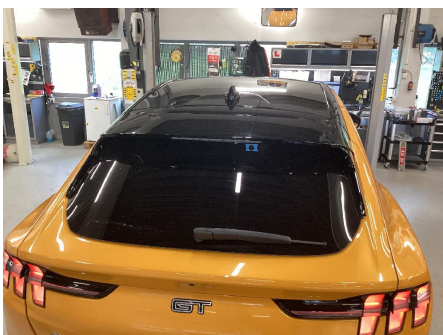

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5795119



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

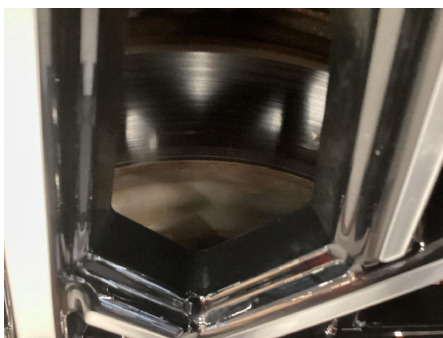

47. Generelt



48. Generelt




5795119



49. Generelt




50. Generelt

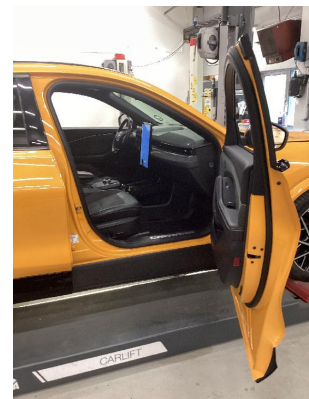

51. Generelt



52. Generelt

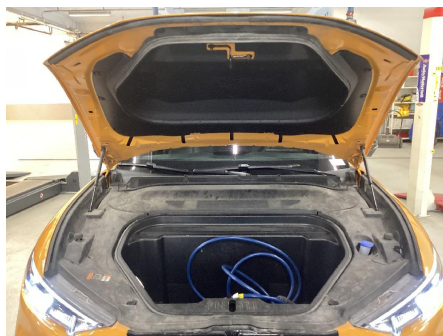

53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt

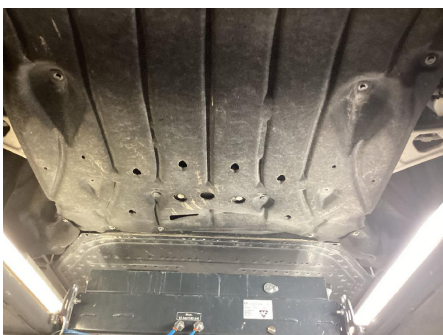

58. Generelt




59. Generelt




60. Generelt



5795119

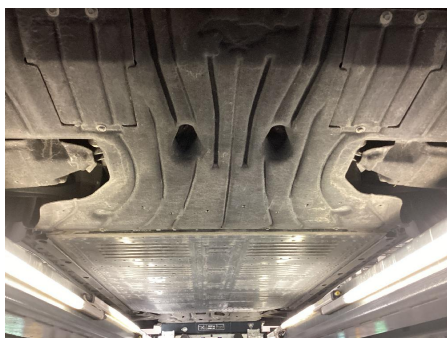

61. Generelt

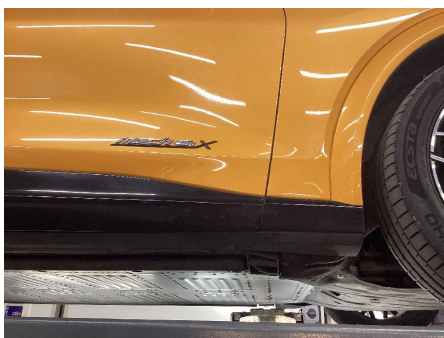

62. Generelt



5795119

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE54458	WF0TK4SX1NMA37812
Årsmodell	Merke/Modell
20-	Mustang Mach-E GT Performance
Motorkode	Extended Range AWD
	Km
	97 053

Utført med feil (12)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	C0616 U023A	Parking brake ECU — Faulty Electric Control CIRCUIT IMAGE PROCESSING MODULE A — Communication faulty
Automatic air conditioning CAN	B162E	CONTROL LIGHT HEATED REAR WINDOW — Fault in electric circuit
BCM body control module	B1533	MEMORY 1 ACCESS BUTTON — Short circuit to plus
Cruise control CCMii CAN	U2008	Sensor group — Function faulty.
Gateway module A CAN	U053B	IMAGE PROCESSING MODULE A — Received invalid data
Image processing module (A)	B1578	Corner marker light — Short circuit to ground
Lateral obstacle recogn. module left	U2008	Sensor group — Function faulty.
Lateral obstacle recogn. module right	U2008	Sensor group — Function faulty.
Remote control CAN	U200E	ECU OUTLET POWER SUPPLY B — Fault in electric circuit
SODCMC side obstacle detection C	U2008	Sensor group — Function faulty.
SODCMD side obstacle detection D	U2008	Sensor group — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (31)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning module
Airbag	Airbag(CAN)
Audio/Video	APIM accessory parts interface module CAN
	Audio module CAN
	DSP Digital Sound Processor CAN
	Info moduleCAN
Comfort	BCMC body control module C
	CMR camera module rear CAN
	DC-DC converter CAN
	DCME door ECU E
	DCMF door ECU F
	DCMG door ECU G
	DCMH door ECU H
	Driver door module CAN
	Driver seat moduleCAN
	IPC instrument cluster CAN
	LightingHCM CAN
	Passenger door module (CAN)
	Power operated tailgate module
	SCCM steering column module
	Telematics(CAN)
	WACM charging module wireless accessories
Engine	BECM battery monitoring ECU
	OBC Charge management
	PCM powertrain control module
	SOBDM charge status monitoring
	SOBDMB charge status monitoring B
	SOBDMC charge status monitoring C



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Safety

Beskrivelse

PACM pedestrian warning

Steering

Electr. steering CAN

Transmission

Gear shift module