



5768349

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.09.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	523033		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	6209 cm ³
Modell	CLS 63 AMG	Motoreffekt	378 kW
Type	219	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AS65850	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2193771A109707	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	96177	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2007
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	19.10.2007
		Frist for neste EU kontroll	07.11.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5768349

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
17.12		Kraketert lykteglass	Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
65.7	Dekk	Dekk er skjevlitt:	Venstre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.9	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
94.2	Solskjerm	Skade på solskjerm:	Høyre
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.14		Serviceindikator varsler snarlig service	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Venstre bak
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5768349

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: 08.11.2024



5768349

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg O

6 - Bremseskiver R

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå O

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

Lys og signaler

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter R

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker R

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri R

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

Hjul, dekk, felg

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5768349

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	R
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓




5768349

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	33,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	32,80 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	32,80 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	24,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	24,40 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	24,40 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	404 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg

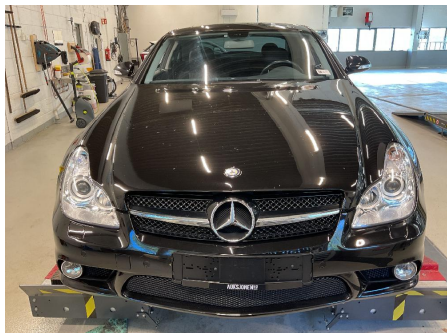

1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

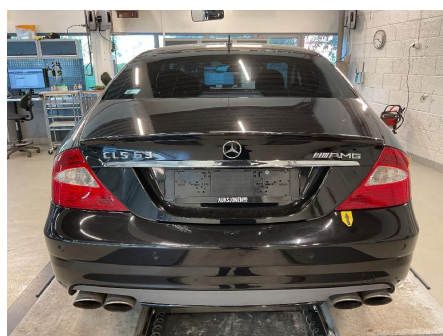

6. Generelt

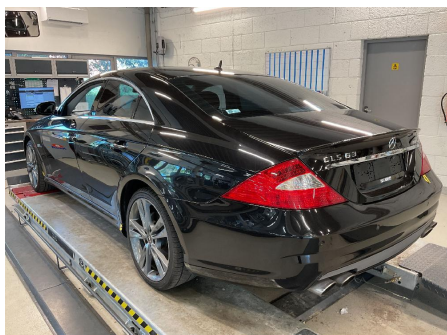

7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

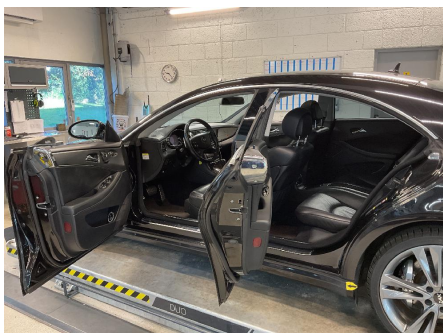

11. Generelt



12. Generelt



5768349




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt

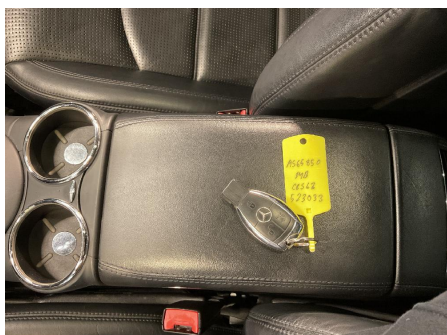

16. Generelt



17. Generelt

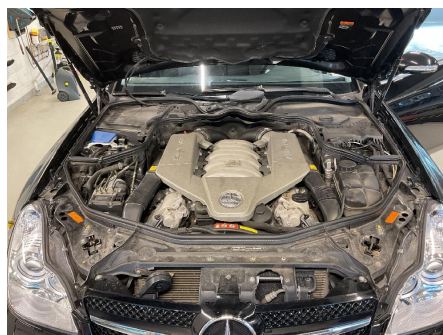

18. Generelt



19. Laste-/bagasjerom



20. Lys



21. Lys



22. Dashbord / midtkonsoll



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig




25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig

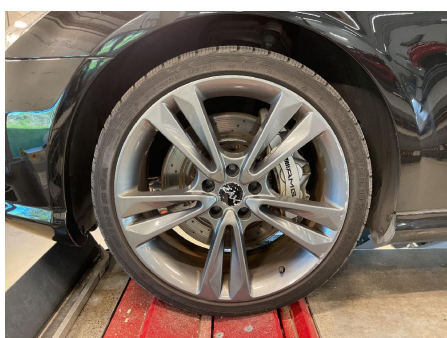

28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt

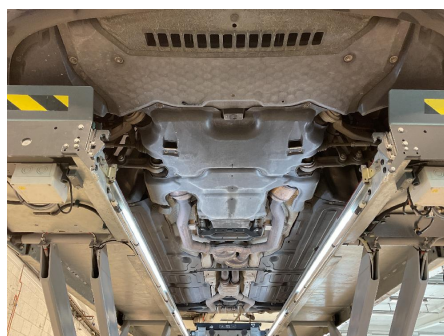

33. Generelt



34. Dekk

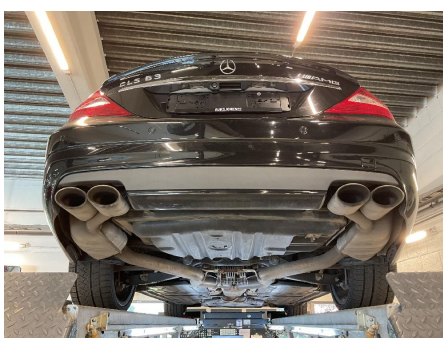

35. Generelt



36. Generelt



5768349

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. sep. 2025

Køretøj: Mercedes CLS 63 AMG (C219) Coupe
Motorkode: M 156.983
Produktionsår: 07-10
Kilometerstand: 96177 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: AS65850
VIN: WDD2193771A109707 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. sep. 2025 09:26:30

Fejlkode

OBD	OBD	ikke tilgængelig
Drivlinje	ME (motorstyring) 9.7 (AMG) CAN OBD	0 Fejl
Drivlinje	FSCU brændstofpumpe	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABR 3E CAN OBD	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag Armada OBD	0 Fejl
Termostyring	KLA 3 OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1450
Klimaanlægsmultifunktionsføler
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	DTR Adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Komfort	KI 4 OBD	0 Fejl
Komfort	EZS 5 OBD	0 Fejl
Komfort	ZGW A OBD	0 Fejl
Komfort	SAM FV 3 OBD	0 Fejl
Komfort	SAM FH 3 OBD	0 Fejl
Komfort	SAM bag 4 OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1071

Nummerpladelys bag til venstre
Funktion ukorrekt.

Komfort	DBE 3 OBD	0 Fejl
----------------	------------------	---------------

Komfort	OBF 3 OBD	1 Fejl
----------------	------------------	---------------

Fejlkode: B1028
CAN-forbindelse med audiosystem
Fejl i kommunikation.

Komfort	UBF 3 OBD	0 Fejl
----------------	------------------	---------------

Komfort	MRM 6 OBD	0 Fejl
----------------	------------------	---------------

Komfort	Dørstyreenhed FV OBD	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Dørstyreenhed FH OBD	1 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: B1205
Udvendigt sidespejl
Kortslutning i spejlopvarmnings-strømkreds

Komfort	Dørstyreenhed BV OBD	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Dørstyreenhed BH OBD	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	LWS OBD	0 Fejl
----------------	----------------	---------------

Komfort	XALWA-L OBD	ikke tilgængelig
----------------	--------------------	-------------------------

Komfort	XALWA-R OBD	ikke tilgængelig
----------------	--------------------	-------------------------

Komfort	PTS OBD	0 Fejl
----------------	----------------	---------------

Komfort	ESV VL OBD	0 Fejl
----------------	-------------------	---------------

Komfort	ESV VR OBD	0 Fejl
----------------	-------------------	---------------

Komfort	WIA 3 Assyst OBD	0 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Komfort	WR 3 Assyst Plus OBD	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Gateway OBD	ikke tilgængelig
----------------	--------------------	-------------------------

Komfort	BSG 2 OBD	ikke tilgængelig
----------------	------------------	-------------------------

Komfort	Systemdiagnose OBD	1 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: B130E
Fejllager-synkronisering
Funktion ukorrekt.

Komfort	HDS OBD	ikke tilgængelig
----------------	----------------	-------------------------

Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl
Gearkasse	EWM 2 OBD	0 Fejl
Undervogn	ABC/Airmatic	0 Fejl
Infotainmentsystem	AGW OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Command HU OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	CDW OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tel. UHI 2 OBD	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig