

FORD FOCUS 116 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 29.09.2025
KODE: 1822968

KH82651

280 000 KM

31.03.2012
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: WF0KXXGCBKM83281
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 31.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

SULLAND

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING


BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Karosseri har rust etter alder og kjørelengde, i f.eks. hjulbuer	
1.2 Lakk	Div. Steinsprut og småriper/bulker grunnet kjørelengde, alder og bruk	
1.3 Under bil	Mangler bunnplate	
1.4 Bakluke	Logo på bakluke er slitt	
1.5 Korrosjon	Betydelig korrosjon i hengerfeste kontakt	
2. LYS		
2.1 Retningslys	Begge blinklyspærer bak er godt brukt og oransje fargen er borte, blinklys lyser hvitt	
3. MOTOR		
3.1 Kjølesystem/vannpumpe	Bilen hadde veldig lav mengde med kjølevæske, kan være underliggende konsumering av kjølevæske i systemet eller lekkasje	
3.2 Kjølesystem/vannpumpe	Kjølesystem lekker fra under reservoar til kjølevæske og mellom motor og girkasse	
3.3 Service	Mangler servicedokumentasjon på nesten 60 000 km	
3.4 Dieselpumpe/dyser/gløding	Diesel lekkasje høyre bak	
3.5 Motor	Multireim lager masse knirke/ulyder	
3.6 Motor	Forrige eier har montert multireim for bil uten AC, for AC kompressor står helt fast i sveiven. Multireimen sitter feil og er ikke riktig del	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Hjullager	ulyd fra begge hjullager bak	
4.2 Bakstilling	ulyd fra bakstilling, mistenker slitt demper på begge sider	
5. BREMSER		
5.1 Skiver	Bremseskive, v bak er kott, mulig kaliper sitter fast	
6. GIR OG DRIVLINJE		
6.1 Clutch/kobling/svinghjul	Elektronisk gasspedal demping i 1. gir er lav	
6.2 Aksler	Sprukket mansjett, drivaksel **begge** sider	
7. INTERIØR		
7.1 Varme/AC/Klima	AC er koblet ut	

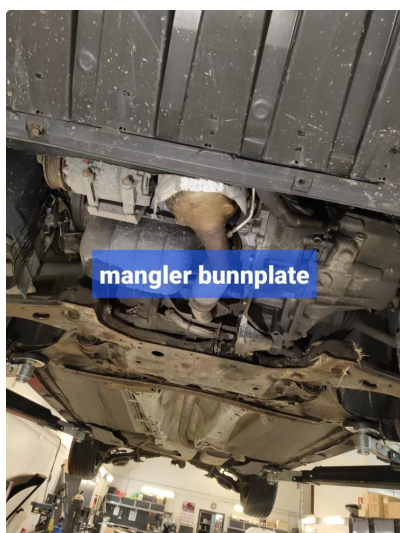

1.3 Mangler bunnplate



1.4 Logo på bakluke er slitt




1.5 Betydelig korrosjon i hengerfeste kontakt




2.1 Begge blinklyspærer bak er godt brukt og oransje fargen er borte, blinklys lyser hvitt



3.2 Kjølesystem lekker fra under reservoar til kjølevæske og mellom motor og girkasse

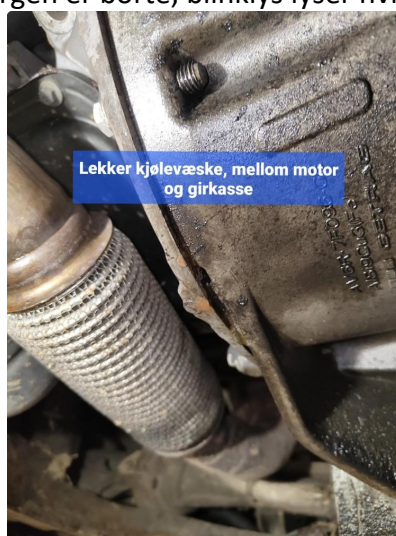

3.2 Kjølesystem lekker fra under reservoar til kjølevæske og mellom motor og girkasse

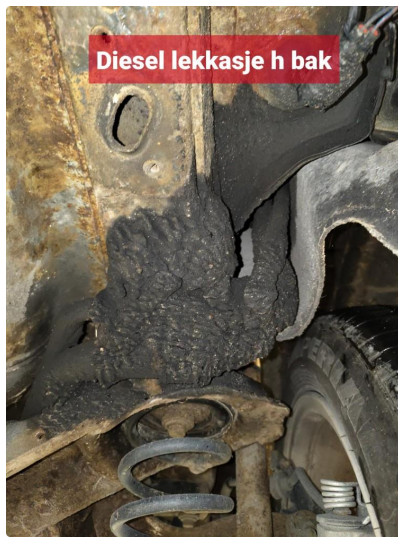


3.4 Diesel lekkasje høyre bak



3.6 Forrige eier har montert multireim for bil uten AC, for AC kompressor står helt fast i sveiven. Multireimen sitter feil og er ikke riktig del



5.1 Bremseskive, v bak er koka, mulig kaliper sitter fast

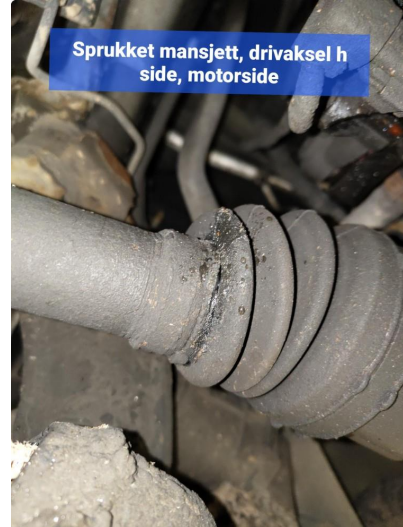

6.2 Sprukket mansjett, drivaksel **begge** sider



7.1 AC er koblet ut

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	30	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2020
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	5	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	4	4	3

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.08.2022	221938

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✖ Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✖ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✖ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✖ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✖ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✖ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✖ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✖ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✖ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✖ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsesfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✖ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✖ Clutch/kobling/svinghjul
- ✖ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✖ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.