



5849722

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.10.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	536373		



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	cm ³
Modell	LEAF	Motoreffekt	30 kW
Type		Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK70599	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	1N4BZ0CP4GC308407	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	144397	Bruktimportert	Ja
Farge	Sølv	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	14.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	10.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5849722

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
4.3		Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
17.17	Lys	Løs lykt:	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
61.6	Ladekontakt elbil/hybrid	* Ladeluke låser ikke	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med baklukelås	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.3		Lakkriper:	Hele karosseriet
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.10		Rust/rusthull:	Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Støtfanger foran
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakdør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseeskiver	Bremseeskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre foran, Venstre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	



5849722

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Diverse lakkrust	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5849722

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver O
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
18 - Markeringslys/-lykter ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute O
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
61 - Ladekontakt elbil/hybrid R
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg R
67 - Ekstra hjulsett R

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator R
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5849722

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5849722

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	14,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	16,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	16,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke oppgitt av produsent
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

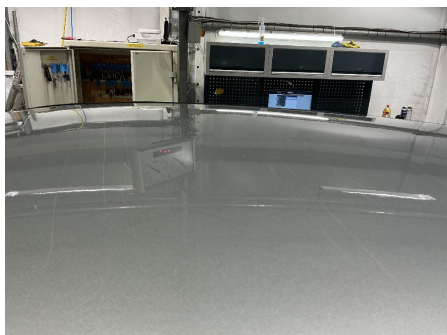Bilder og vedlegg**1. Døråpning****2. Døråpning****3. Døråpning****4. Døråpning****5. Dørtrekk****6. Tak****7. Tak****8. Tak****9. Bakluke****10. Panser****11. Panser****12. Panser**



5849722



13. Støtfanger foran



14. Støtfanger foran



15. Venstre fordør



16. Venstre fordør




17. Venstre bakdør



18. Venstre bakdør



19. Støtfanger bak

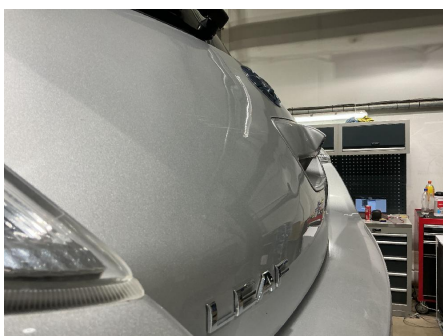

20. Bakluke



21. Støtfanger bak



22. Høyre bakskjerm




23. Høyre bakskjerm




24. Høyre bakdør



5849722

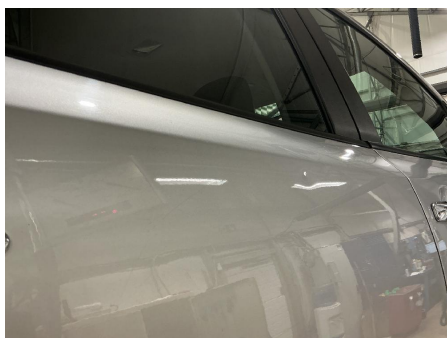

25. Høyre bakdør

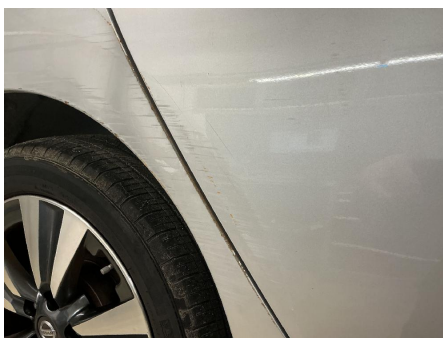

26. Høyre bakdør



27. Høyre forskjerm



28. Høyre forskjerm



29. Høyre forskjerm



30. Felg



31. Underside



32. Høyre kanal



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5849722



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt

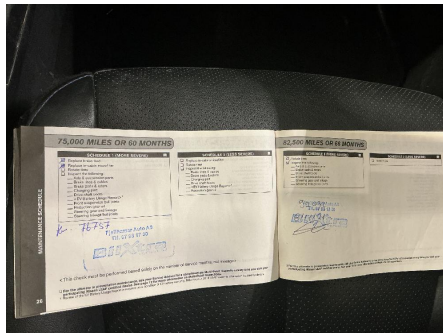

44. Generelt

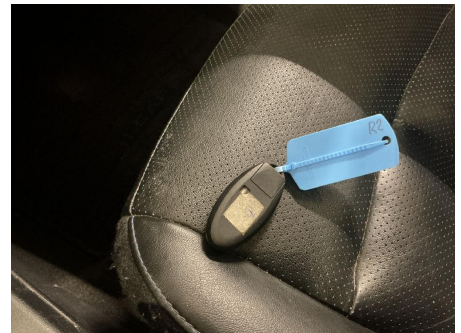

45. Generelt

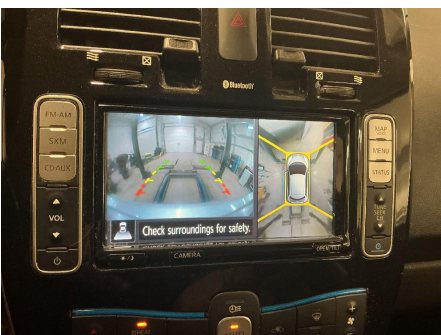

46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5849722



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



5849722

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EK70599	
Årsmodell	Merke/Modell
10-17	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM57	144 397

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	C1109	ABS/ESP ECU — Faulty power supply
	C118C	Vehicle control module — Signal/function faulty
Air conditioning (HVAC)	B2631	Solar intensity sensor — Signal faulty
Airbag	B00A0	Occupant detection system — Function faulty.
	B142A	Voltage supply — Faulty power supply
BCM - All systems (with IS)	B2195	Body control module — Received key ID but is wrong.
	B2562	Body control module — Supply voltage too low
	C1704	Tyre pressure sensor FL — Function faulty.
	C1706	Tyre pressure sensor RR — Function faulty.
	C1707	Tyre pressure sensor RL — Function faulty.
	C1708	Tyre pressure sensor FL — No sensor recognition
	C1709	Tyre pressure sensor FR — No sensor recognition
	C1710	Tyre pressure sensor RR — No sensor recognition
	C1711	Tyre pressure sensor RL — No sensor recognition
	U1000	CAN bus — Function faulty.
ECu of audiovisual communication	U1240	Communication with multifunction switch front — No communication possible
	U1266	CAN bus to telematic control unit — Communication disturbed
	U1300	CAN bus connection to navigation ECU — Communication disturbed
Electric shifting	P189D	Voltage supply of steady plus (term. 30) — Voltage/current supply faulty
Electrically operated intelligent brake unit	C1A62	ABS control unit — Faulty power supply
	C1A6E	Hybrid system — Function faulty.
	C1A70	ABS system — Function faulty.
Telematics		
Vehicle charge system (BCB)	B2802	Quick-charge plug of traction battery — Signal too high/low.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

B2820	Quick charger — Function faulty.
U1000	CAN bus — Function faulty.
U100B	CAN communication with quick charger — Communication disturbed

Utført uten feil (5)

System

Beskrivelse

Comfort

IPDM - Basic module

Metr./americ. speedometer (instrument cluster)

Engine

Traction battery system (LBC)

Traction motor system

Steering

EPS