

5915037

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	544003



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	25 kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK39292	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFH7018915	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	99929	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	07.04.2017
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5915037

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Bakluke


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre bak
65.24		* Sprekker i begge dekkene - bak.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
67.29		Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Tak
86.22		Små lakkblærer:	Venstre forskjerm, Panser
86.25		Rustangrep:	Bakluke
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Diverse småbulker/lakkriper/steinsprut. - Flasset/sluppet litt fra folie rundt vinduene.	
88.15	Underside	* Bilen er understellsbehandlet.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

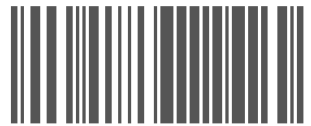

5915037

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	○ 45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsebelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
12 - Bremserør	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
13 - Bremseslanger	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
15 - Bremsepedal	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
17 - Lys	✓ 65 - Dekk ○
19 - Refleks	✓ 66 - Felg ○
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ○
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
e-Diagnose	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
23 - Full systemskann	○ Styring
Motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte	✓ Hjuloppheng
32 - Kjølesystem	✓ 75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester	✓ 76 - Stabilisator ✓
Drivverk	77 - Fjærer / fjærbein ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
41 - Differensial	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
42 - Drivaksler	✓ 80 - Travers ✓




5915037

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

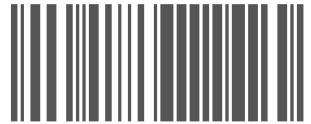

5915037

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,40 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,20 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5915037

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

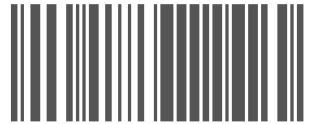


5915037

Bilder og vedlegg



1. Generelt

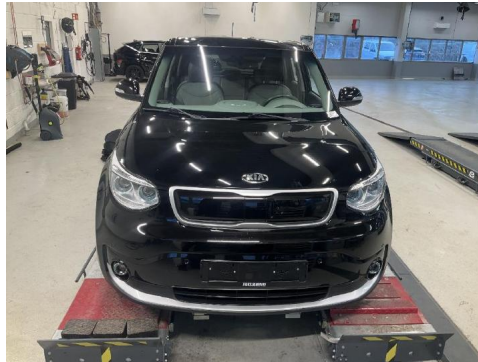

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

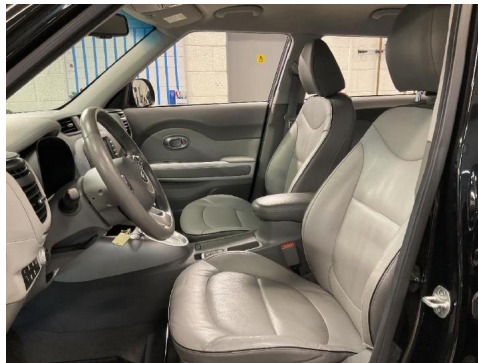


8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt

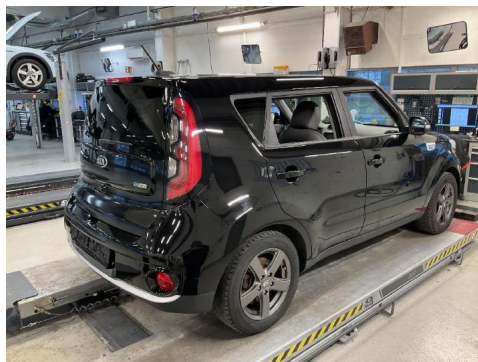

11. Generelt



12. Generelt

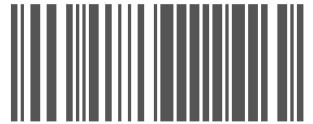

5915037

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

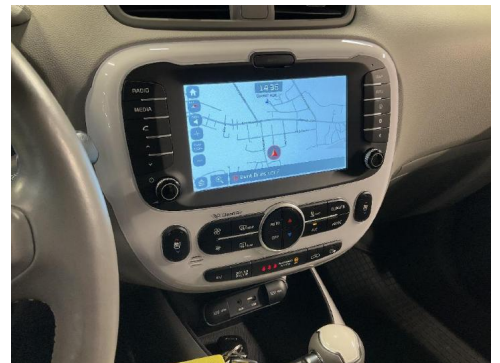

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt




22. Bremseskiver

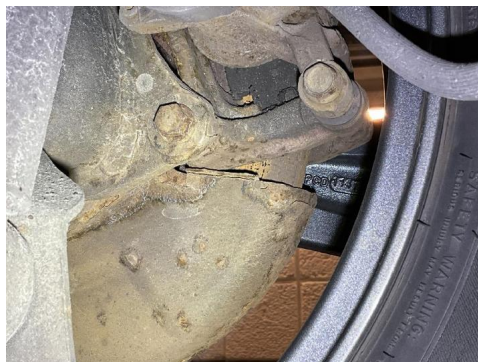

23. Bremseskiver



24. Dekk

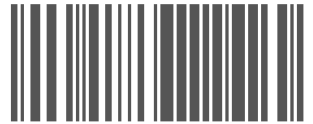

5915037

Bilder og vedlegg



25. Dekk



26. Felg



27. Felg



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig




31. Lakk / karosseri utvendig




32. Lakk / karosseri utvendig




33. Lakk / karosseri utvendig

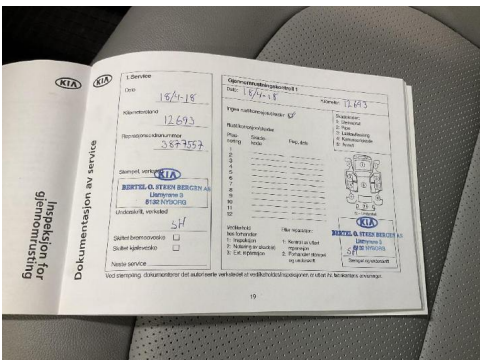

34. Service/ Dokum.

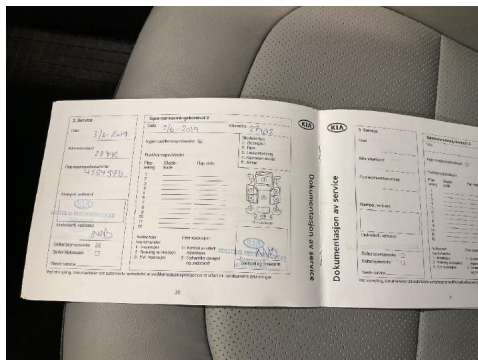

35. Service/ Dokum.

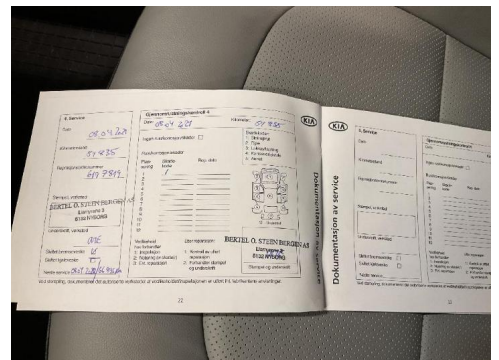

36. Service/ Dokum.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EK39292	KNAJX81EFH7018915
Årsmodell	Merke/Modell
14-19	Soul (PS) EV
Motorkode	Km
M G 80	Ukjent

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse
Airbag (CAN)	B110200 Battery voltage — Voltage supply/power supply low

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	ABS AEB Emergency brake assistant
Air conditioning	AC air conditioning
Comfort	BCM body control module CM Instrument cluster PIC Keyless entry and start system SJB Smart Junction Box (CAN) SMK Keyless entry and start system
Engine	BS Battery module LDC battery management system/voltage transformer MCS engine timing electric drive OBC Charge management
Steering	EPS Electromechanical power steering (CAN)
Tire pressure monitoring	TPMS Tire Pressure Monitoring System CAN