

5915487

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	544026



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	155 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV94976	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB1KF456823	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	106201	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	20.09.2019
		Frist for neste EU kontroll	19.09.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

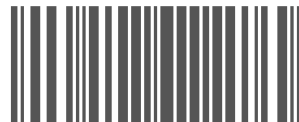

5915487

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre foran
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	1 dekk
67.9		Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Slakk i øvre bærearmsforing - begge sider.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.13	Lakk / karosseri utvendig	Mangelfull kvalitet på replakking:	Støtfanger foran, Bakluke
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre baksjerm
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
67.29		Dekk er noe skjevslitt	1 dekk
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre bakdør
86.30		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger bak
86.35		* Diverse småbulker/lakkriper/steinsprut.	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

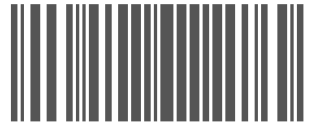

5915487

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	○ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	○ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	○ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
12 - Bremserør	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk R
19 - Refleks	✓ 66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	○ Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	✓ Hjuloppheng
31 - Kjølevifte	✓ 75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem	✓ 76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester	77 - Fjærer / fjærbein ✓
Drivverk	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
41 - Differensial	✓ 80 - Travers ✓
42 - Drivaksler	✓

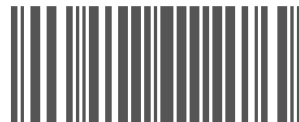


5915487

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

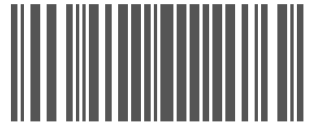

5915487

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,30 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	0,80 mm
67.2		Mønsterdybde	1,80 mm
67.3		Mønsterdybde	5,80 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

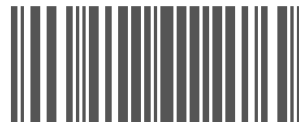

5915487

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

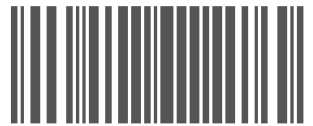

5915487

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

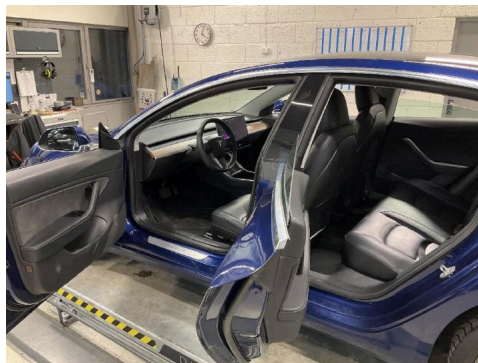

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt

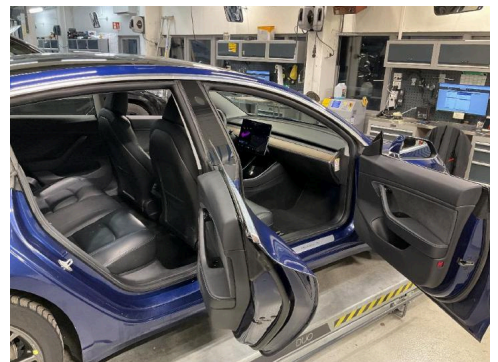

12. Generelt

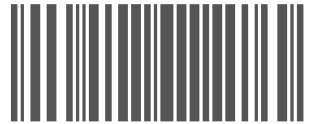

5915487

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt

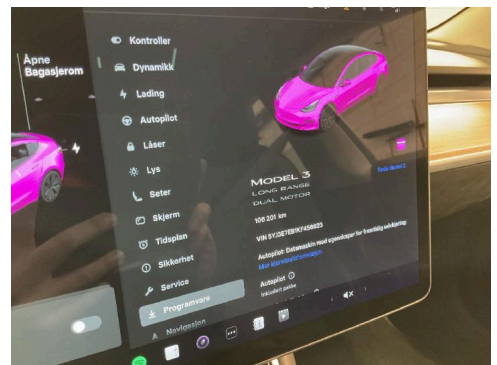

18. Generelt

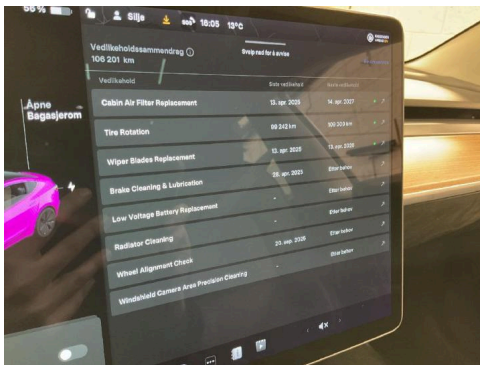


19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt

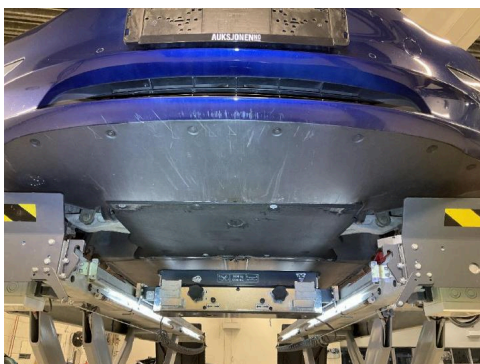


22. Generelt

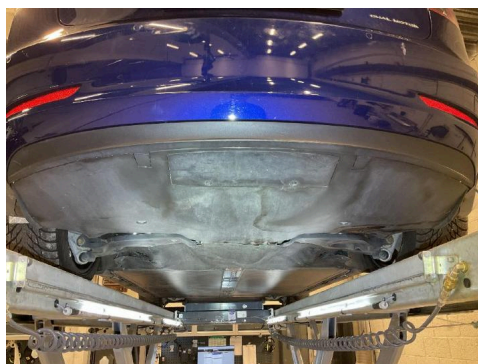

23. Generelt

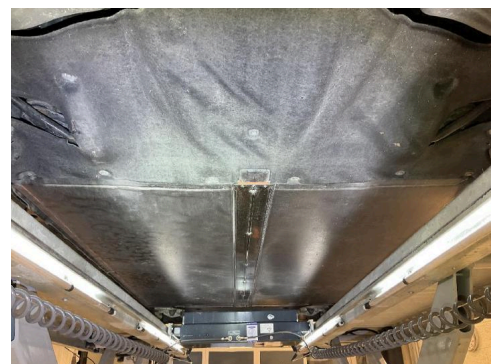

24. Generelt

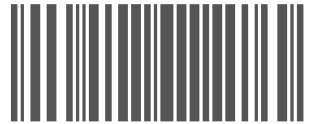

5915487

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Dekk



28. Dørtrekk



29. Dørtrekk



30. Ekstra hjulsett



31. Ekstra hjulsett




32. Ekstra hjulsett




33. Ekstra hjulsett




34. Frontrute

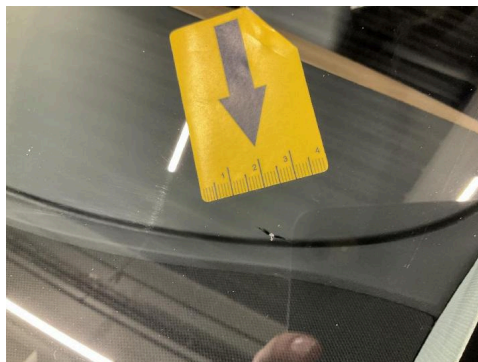

35. Frontrute

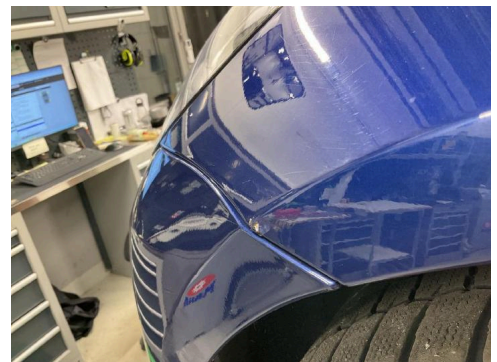

36. Lakk / karosseri utvendig

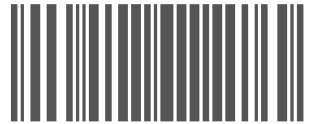

5915487


Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig

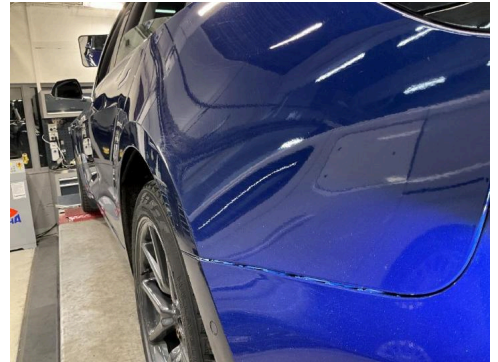


39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig




41. Lakk / karosseri utvendig

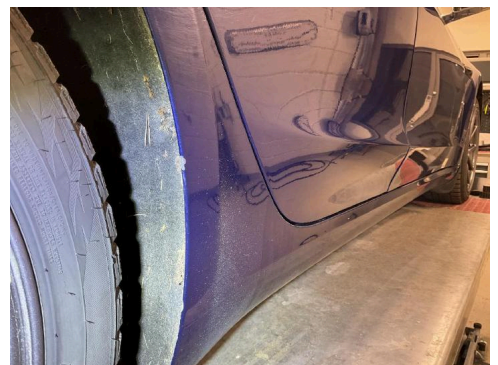


42. Lakk / karosseri utvendig




43. Lakk / karosseri utvendig

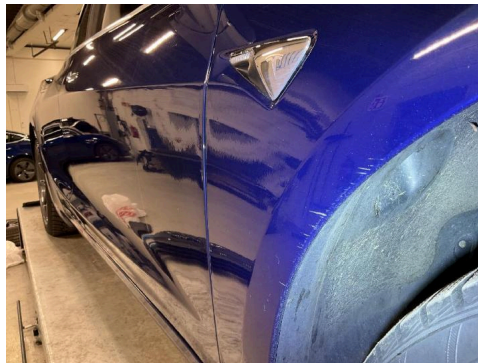


44. Lakk / karosseri utvendig

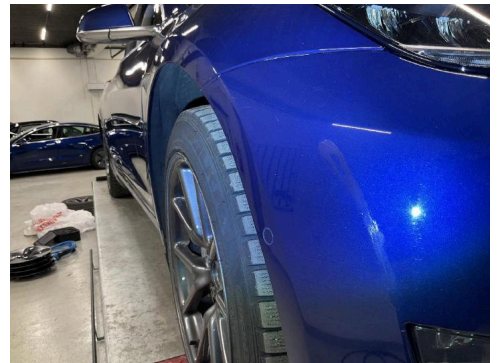

45. Lakk / karosseri utvendig

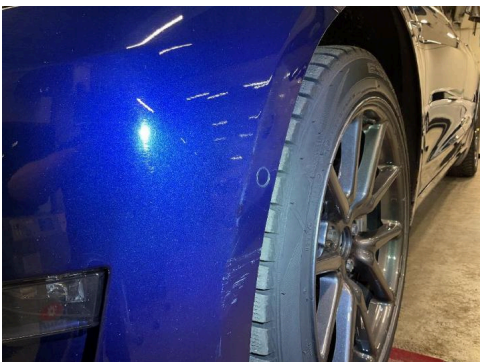


46. Lakk / karosseri utvendig

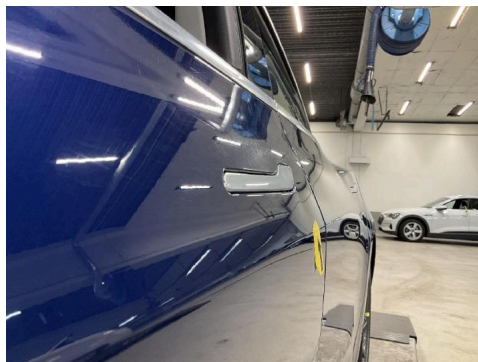

47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig

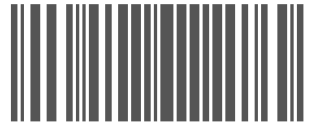

5915487

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig



50. Seter



51. Seter



52. Underside



53. Underside