



5916303

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	544025



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	155 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV94523	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB0KF419651	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	100464	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	17.09.2019
		Frist for neste EU kontroll	16.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5916303

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Slakk i øvre bærearmsforing - begge sider.	
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Venstre, Venstre foran, Høyre foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.30	Lys	Krakerert lyktelglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
82.18	Siderute/bakrute	* Bobler i solfilm - bakrute og venstre siderute.	
83.22	Dør-/panseråpner	* Utvendig døråpner/håndtak går ikke helt inn av seg selv.	
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Høyre bakskjerm
86.25		Rustangrep:	Bakluke
86.35		* Diverse småbulker/lakkriper/steinsprut.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5916303

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	O	✓ 53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	✓ 54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	O 57 - Batteri ytre tilstand	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri	O
12 - Bremserør	✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
13 - Bremseslanger	✓	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		O Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	O	✓ 65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	✓ 66 - Felg	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	✓ 67 - Ekstra hjulsett	O
21 - Varsellamper	✓	✓ 68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		O Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		✓ 73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	✓ Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske	✓	✓ 75 - Støtdempere	✓
31 - Kjølevifte	✓	✓ 76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
35 - Motorfester	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Drivverk		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
40 - Girkasse (automatisk)	✓	80 - Travers	✓
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5916303

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	O
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5916303

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,80 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,60 mm
67.2		Mønsterdybde	5,20 mm
67.3		Mønsterdybde	5,60 mm
67.4		Mønsterdybde	5,20 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5916303

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5916303

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

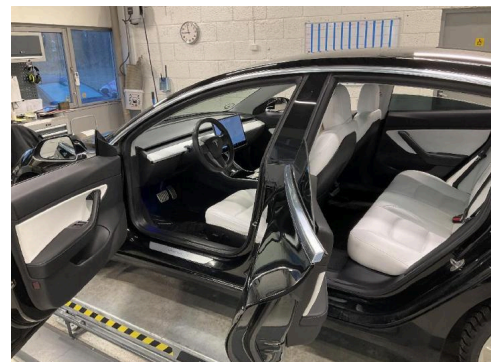

12. Generelt




5916303


Bilder og vedlegg



13. Generelt

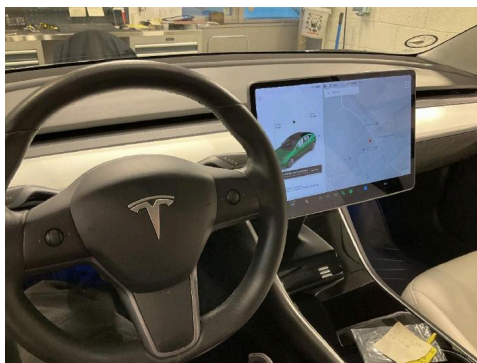

14. Generelt

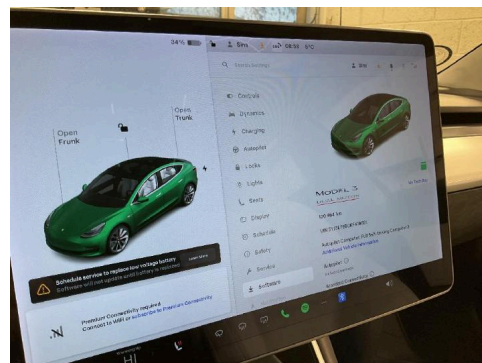


15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt

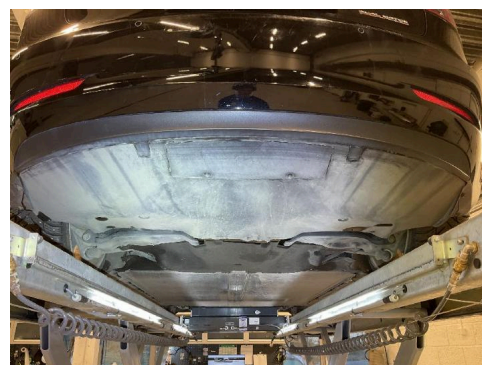

18. Generelt

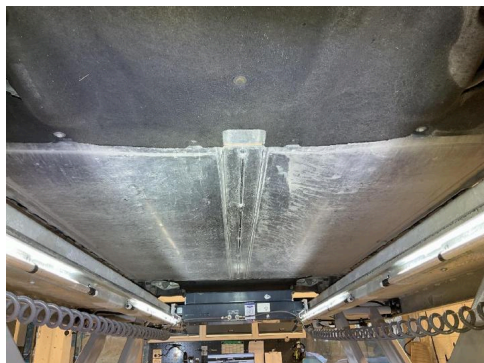

19. Generelt



20. Dør-/panseråpner



21. Ekstra hjulsett



22. Ekstra hjulsett



23. Felg



24. Felg



5916303

Bilder og vedlegg



25. Felg



26. Felg




27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig

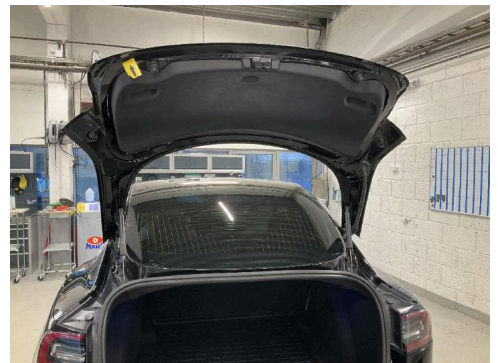

30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig




33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig

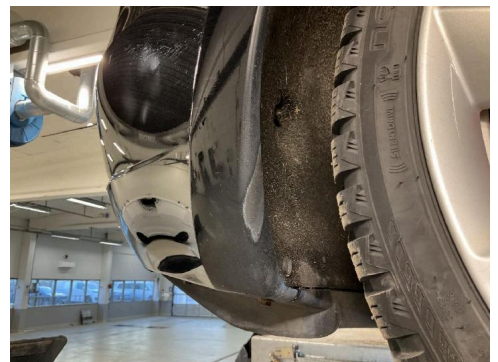

36. Lakk / karosseri utvendig



5916303

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lys




42. Lys



43. Lys



44. Seter

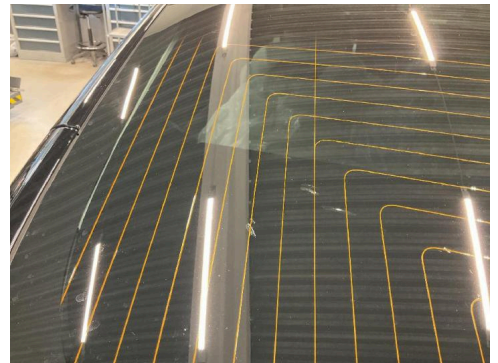

45. Siderute/bakrute




5916303


Bilder og vedlegg




46. Siderute/bakrute

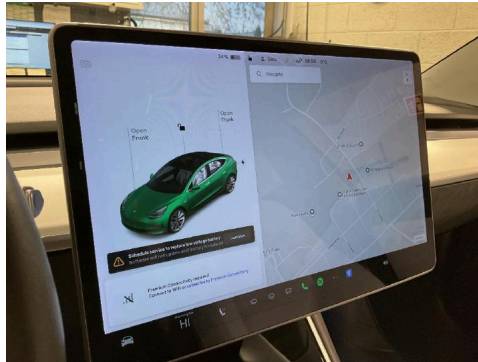

47. Tilstand 12 volt batteri

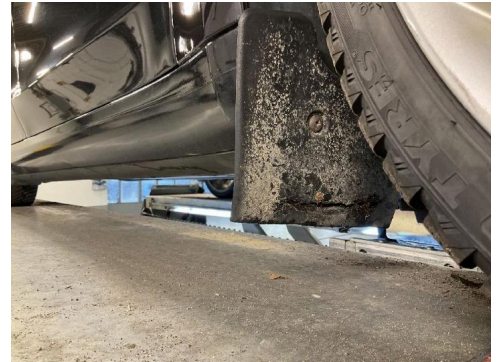

48. Underside

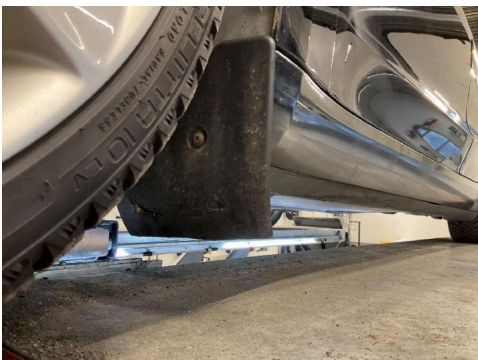

49. Underside



50. Underside