



5916922

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545230



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	85 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK32272	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZHW901412	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	123686	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	06.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5916922

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
17.27	Lys	* Daylight høyre side foran - virker ikke + dugg i lampe begge daylight lamper.	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
92.2	Luftdyse kupé	Betjening for luftdyse virker ikke:	Midten bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Kraketert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.29	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Rustene bærearmer - begge sider.	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkblærer:	Panser, Tak
86.25		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.35		* Diverse småbulker/lakkriper/steinsprut.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
97.7		Rust:	Venstre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5916922

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
8 - Parkeringsbrems	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 53 - Sentrallås ✓
12 - Bremserør	✓ 54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
15 - Brems pedal	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
Lys og signaler	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
17 - Lys	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk R
e-Diagnose	✓ 66 - Felg ✓
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett O
Motor	68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
28 - Utvendig tilstand motor	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske	Styring
31 - Kjølevifte	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
35 - Motorfester	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
Drivverk	✓ 74 - Styreservo ✓
40 - Girkasse (automatisk)	Hjuloppheng
41 - Differensial	75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler	✓ 76 - Stabilisator ✓
	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel O
	80 - Travers ✓



5916922

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5916922

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-41 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	11 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,20 mm
67.2		Mønsterdybde	4,20 mm
67.3		Mønsterdybde	4,20 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5916922

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5916922

Bilder og vedlegg



1. Generelt

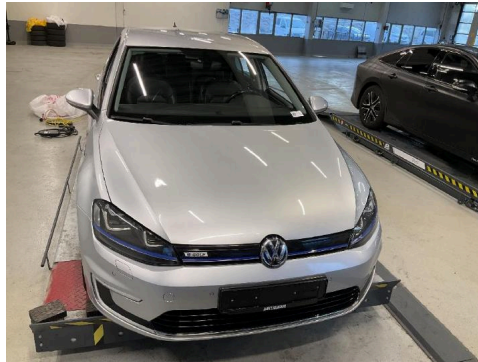

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt

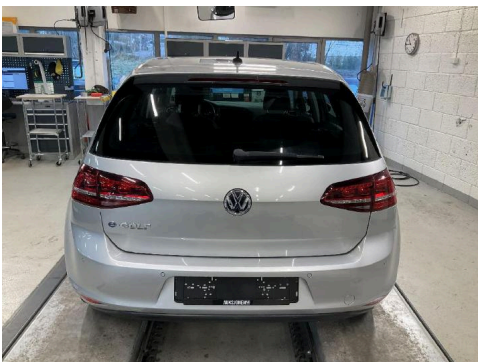

10. Generelt

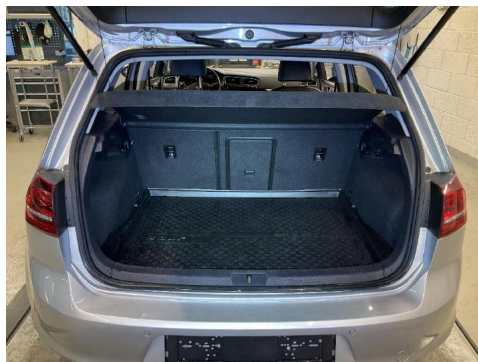

11. Generelt

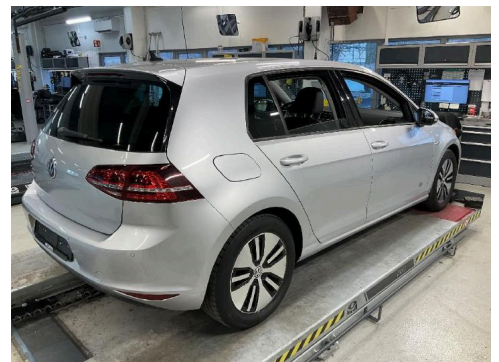

12. Generelt



5916922

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

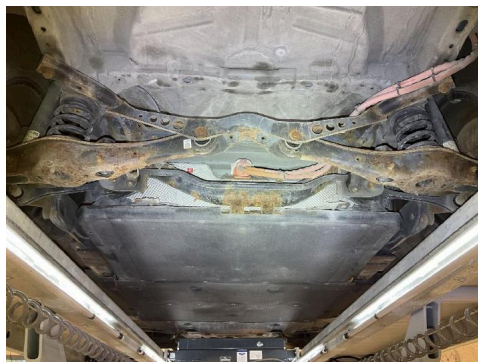

23. Generelt



24. Generelt




5916922

Bilder og vedlegg



25. Generelt

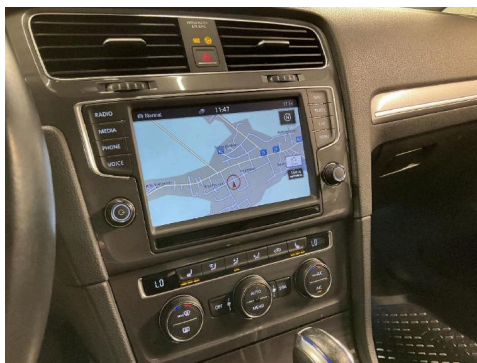

26. Generelt



27. Dekk



28. Dekk




29. Døråpning



30. Døråpning



31. Døråpning

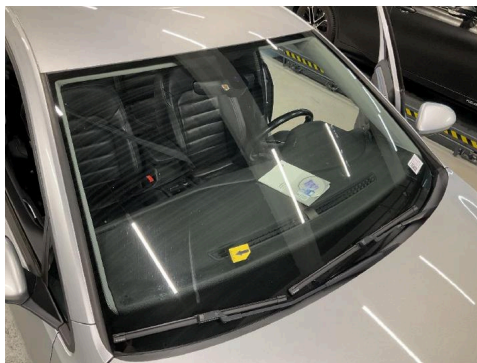


32. Frontrute



33. Frontrute



34. Lakk / karosseri utvendig

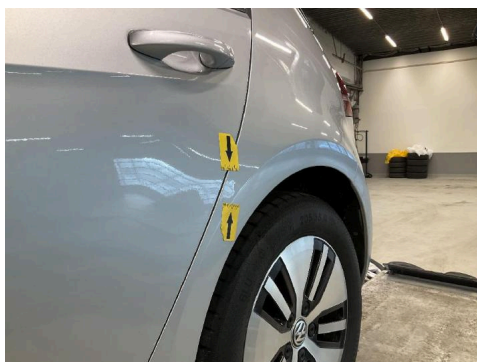

35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



5916922

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Luftdyse kupé



42. Lys




43. Lys




44. Lys




45. Lys

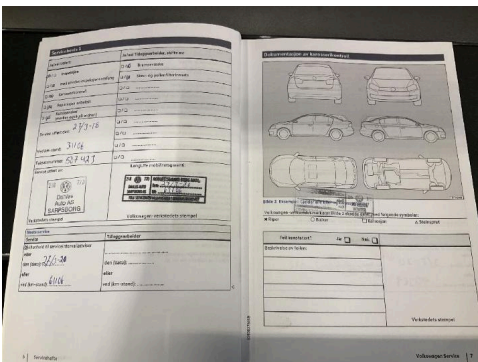

46. Service/ Dokum.

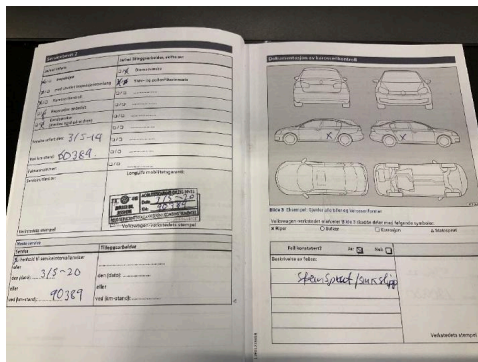

47. Service/ Dokum.

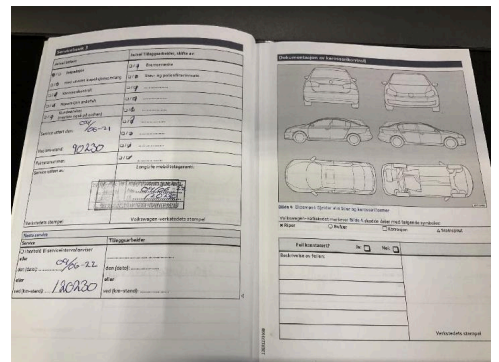


48. Service/ Dokum.




5916922

Bilder og vedlegg

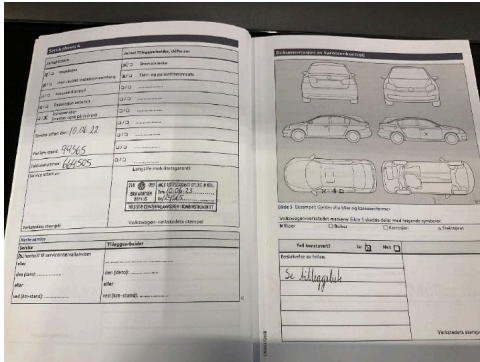

49. Service/ Dokum.

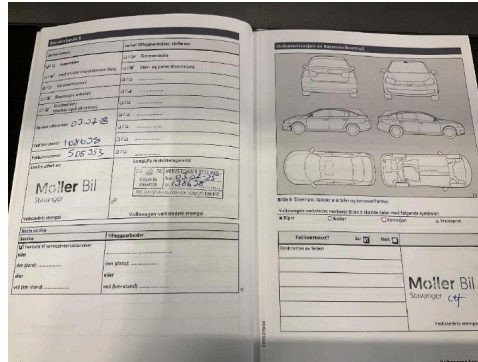

50. Service/ Dokum.



51. Utvendig speil



52. Utvendig speil



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EK32272	WVWZZZAUZHW901412
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	e-Golf7
Motorkode	Km
EAGA	Ukjent

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10BE1D	Fresh-air blower front — Fault in electric circuit
Brake boost	C127000	Brake-pedal travel sensor — Function faulty.
Brake electronics	C100C07	Parking brake button — Function faulty.
	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charge management	P33E800	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault
Instrument cluster	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Thermal management	B1903F0	AMOUNT OF REFRIGANT — Faulty coolant level
	P1C1200	Expansion valve 3 — Mechanical fault
	P1C5900	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 1 — Function faulty.
	P1C5C00	Refrigerant pressure/temperature sensor 2 — Function faulty.
	P1C5F00	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 3 — Function faulty.
	P1C6200	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 4 — Function faulty.
	P1C6500	Refrigerant pressure sensor/refrigerant temperature sensor 5 — Function faulty.
Vehicle electrics 1	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147954	Remote key 1 — Basic setting missing/incorrect
	B147A18	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet