

5920723

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.11.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 543991



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron Sportback 50	Motoreffekt	115 kW
Type	GE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EB97605	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZGE9MB014327	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	121620	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	04.12.2020
		Frist for neste EU kontroll	12.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5920723

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	4 dekk
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
75.9	Støtdempere	* Skade på kontakt på luftfjær høyre bak	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.14		Serviceindikator varsler snarlig service	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran, Høyre foran
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre bakdør
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Dekk	Bilen er ikke prøvekjørt
Varseltrekant	Bilen er ikke prøvekjørt
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Står på sommerhjul og vinterhjulene var for slite



5920723

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum. O	47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg ✓	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver O	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
8 - Parkeringsbrems ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
12 - Bremsørør ✓	53 - Sentrallås ✓
13 - Bremseslanger ✓	54 - Setevarmer ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	56 - Drivrem generator ✓
15 - Brems pedal ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
Lys og signaler	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
17 - Lys ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
18 - Markeringslys/-lykter ✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
19 - Refleks ✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
21 - Varsellamper ✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk
23 - Full systemskann ✓	66 - Felg ✓
Motor	67 - Ekstra hjulsett R
27 - Motor virkemåte ✓	68 - Hjullager ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
30 - Kjølevæske ✓	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
31 - Kjølevifte ✓	Styring
32 - Kjølesystem ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
35 - Motorfester ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Drivverk	73 - Styrestag/ledd ✓
40 - Girkasse (automatisk) ✓	74 - Styreservo ✓
41 - Differensial ✓	Hjuloppheng
42 - Drivaksler ✓	75 - Støtdempere R
	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5920723

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	○
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	○

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	



5920723

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	34,90 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	35,20 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	27,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	27,00 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65	Dekk		Bilen er ikke prøvekjørt
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,40 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,10 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5920723

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5920723

Bilder og vedlegg

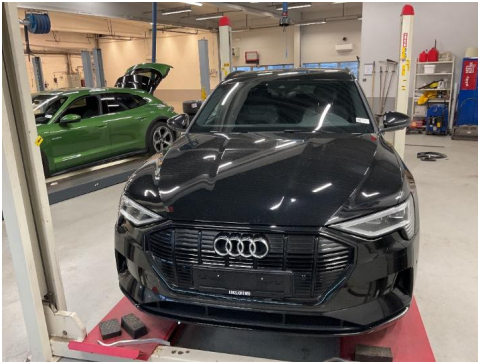

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt

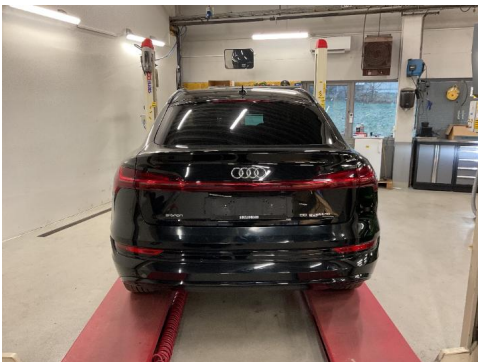

10. Generelt

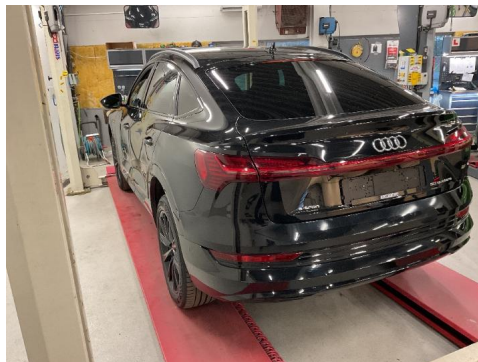

11. Generelt

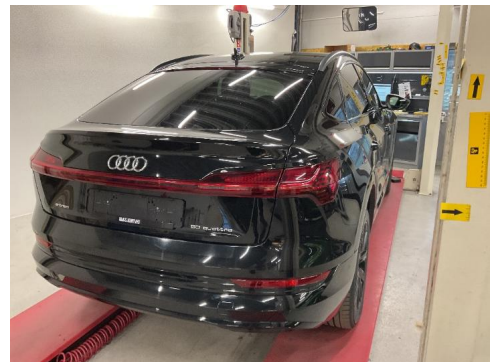

12. Generelt



5920723

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

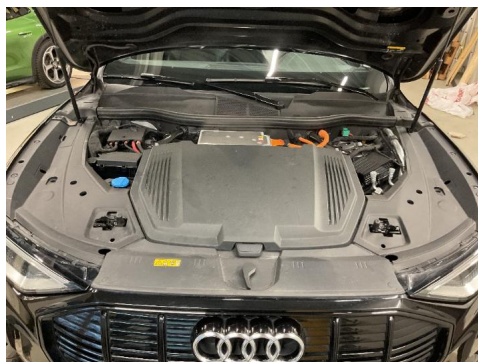

23. Generelt



24. Generelt



5920723

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Bremseskiver



30. Bremseskiver




31. Ekstra hjulsett



32. Ekstra hjulsett



33. Lakk / karosseri utvendig

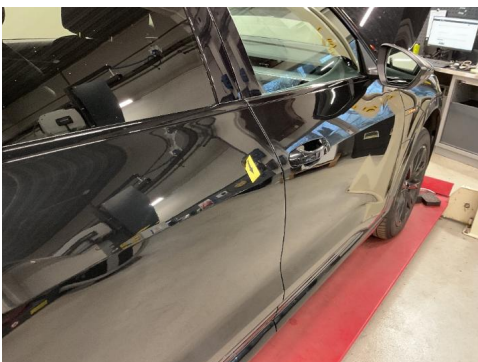

34. Lakk / karosseri utvendig



35. Støtdempere



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB97605	WAUZZZGE9MB014327
Årsmodell	Merke/Modell
19-23	e-tron 50 Quattro Sportback
Motorkode	Km
EASB EAWA	Ukjent

Utført med feil (49)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	U112300	Data bus — Message faulty
Central comfort module	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	U112100	Data bus — Missing message!
Diagn. interface bus	C11B8F0	High-voltage battery module charger — Operating mode faulty
	C12A5F0	Body control module — Configuration faulty
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
	U122C00	Ethernet connection, section 1 — Communication disturbed
	U12D000	Ethernet connection — Addressing faulty
	U142100	Telematics ECU — Communication faulty
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	U164500	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Engine electronics I	U107A00	Camera ECU — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
Front camera system	B107BF0	Parking assist sensors rear — Function restricted
	B10FCF0	Parking assist sensors front — Function restricted
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	C12DAF0	Collision warning system ECU — Feedback of Human Machine Interface (HMI) implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B192E13	Search illumination cover flap 1 charging socket — Interruption in electric circuit
	P0CA400	High-voltage battery module — Charging voltage too high
	P33E900	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 2 — Mechanical fault
	P33EF00	Air conditioning cutoff — Battery state of charge too low
	U112100	Data bus — Missing message!
	U140900	ECU-internal temperature measurement — Signal implausible
	U15AC00	Data bus — Signal damping protocol faulty
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
	U15C900	Safety module — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Hybrid battery management	P262B00	Engine shutdown time — Value implausible
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
	U112300	Data bus — Message faulty
Thermal management	P05AF00	Radiator shutter 2 — System jams/permanently open
	P0EE200	Refrigerant distribution valve 2 — System jams/permanently open
	P13F100	Preconditioning of cabin — Not started
Trailer function	C10F315	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	C10F515	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	C10F615	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B1366F0	Sensor for rain-/light recognition — Signal faulty
	U10F600	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U113B00	Sensor for rain-/light recognition — Message implausible
	U11FB00	Solar intensity sensor — Communication faulty

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Emergency call system/telematics system
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Charger 1 for mobile terminal devices
	Door electronics rear driver side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Instrument cluster 1
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
Engine	Electric drive 1
	Electric drive 2



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	HV voltage transformer
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
	Steering column module
Suspension	Suspension control
Transmission	Selector lever electronics