



5921645

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545189



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	OCTAVIA	Motoreffekt	103 kW
Type	5E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ56803	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TMBJC9NE0F0072099	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	144650	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.09.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5921645

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
77.2	Fjærer / fjærbein	Fjæren sitter ikke i sporet sitt:	Venstre foran
77.10		* Skadet innfestning av svinglager - venstre side foran.	
97.3	Døråpning	Rust:	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Midten bak, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
27.18		* Liten hvinelyd fra motor ved oppstart (kald motor).	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkblærer:	Tak, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Venstre sidekanal, Venstre bakdør
86.35		* Diverse småbulker/lakkriper/steinsprut.	
88.15	Underside	* Bilen er understellsbehandlet.	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
97.7		Rust:	Venstre fordør, Venstre bakdør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5921645

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
2 - Unormal lyd	R 41 - Differensial ✓
	42 - Drivaksler ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	R 44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
Bremser	46 - Radio / Multimedia ✓
5 - Bremsebelegg ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
6 - Bremseskiver ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	49 - Kupevifte ✓
9 - Bremsvirkning ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
12 - Bremserør ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
13 - Bremseslanger ✓	53 - Sentrallås ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	54 - Setevarmer ✓
15 - Bremsepedal ✓	56 - Drivrem generator ✓
Lys og signaler	57 - Batteri ytre tilstand ✓
17 - Lys ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
19 - Refleks ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper ✓	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	66 - Felg O
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett O
23 - Full systemskann O	68 - Hjullager ✓
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
27 - Motor virkemåte O	70 - Hjulkapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	Styring
29 - Oljenivå motor ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg O	Hjuloppheng
35 - Motorfester ✓	75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim ✓	77 - Fjærer / fjærbein R
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5921645

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5921645

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,70 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,60 mm
67.4		Mønsterdybde	6,70 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5921645

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5921645

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5921645

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5921645


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt

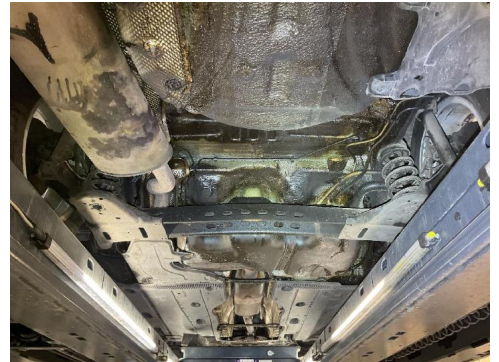

27. Generelt



28. Generelt



29. Døråpning




30. Døråpning



31. Døråpning



32. Døråpning

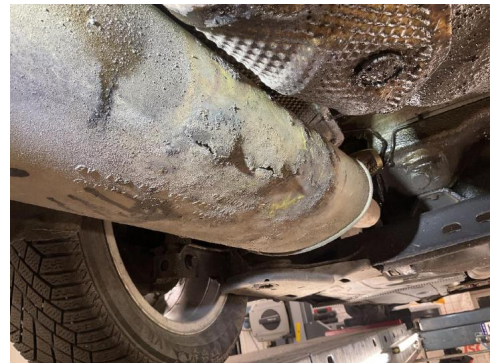

33. Eksosanlegg



34. Ekstra hjulsett



35. Ekstra hjulsett



36. Ekstra hjulsett



5921645

Bilder og vedlegg




37. Ekstra hjulsett



38. Fjærer / fjærbein



39. Lakk / karosseri utvendig

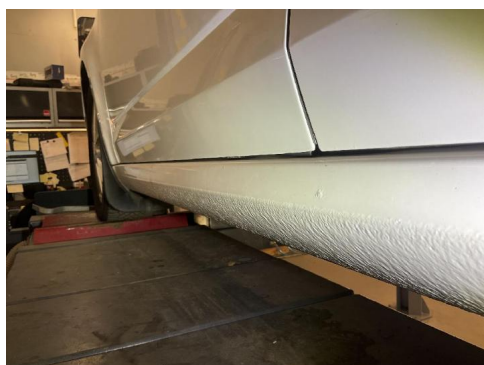

40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig




43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig



45. Service/ Dokum.

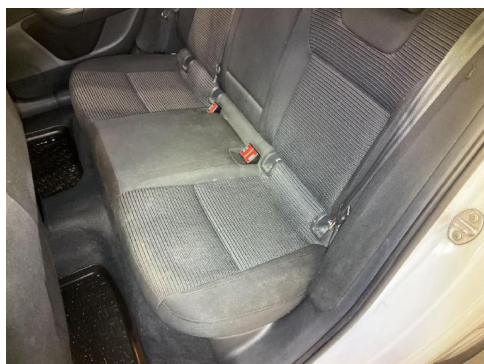

46. Seter



47. Seter

NAF Næring Hellerudsletta
Kragerudveien 80
2013 Skjetten
Telefon: +4748277118
Fax:
E-mail: Bep@naf.no
Website:



27. nov. 2025

Køretøj: Skoda Octavia-III 1.4i 16V TSI Combi Green tec
Motorkode: CHPA
Produktionsår: 13-15
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: TMBJC9NE0F0072099 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 27. nov. 2025 08:10:14

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	0
bremsesystem	Bremseelektronik	0
Passiv sikkerhed	Airbag	0
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	0
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	0
Komfort	Gateway-elektronik 1	2 Fejl

Fejlkode: 204290
Trådløs nøgle 1
Strømværdi for lav.

Fejlkode: 204546
Funkschlüssel 2 - Strom zu klein
Funkschlüssel 2 - Strom zu klein

Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Lysstyring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Førerddørselektronik	0
Komfort	Passagerddørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	2 Fejl

Fejlkode: 131602
CAN-bus-forbindelse med servostyringssenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 66565
Diagnose-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	ikke tilgængelig

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0
Styretøj	Elektron. ratstammelåsning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 6145
 Infotainment-betjenings-/visningsenhed 1
 Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig