

5923320

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545184



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	3	Motoreffekt	88 kW
Type	BL	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PX64057	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMZBN626801528752	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	144153	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	28.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

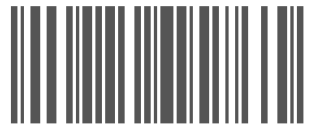

5923320

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
22.8	Varsellamper utvidet	* i-stop lampe blinker.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
58.8		* Starter ikke uten startbooster.	
65.9	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
87.10	Utvendig speil	* Feil med innfelling og utfelling av speil - høyre side.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran
98.6		* Feil med nedfelling av seter bak - venstre og midtre.	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser
86.27		Diverse lakkrust	
86.30		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Bilen er våt og vanskelig å kontrollere.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.15		* Bilen er understellsbehandlet.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør




5923320

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

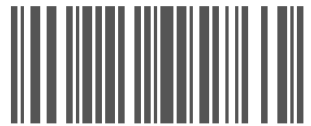

5923320

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	○ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	○ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 53 - Sentrallås ✓
12 - Bremserør	✓ 54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger	✓ 56 - Drivrem generator ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
15 - Brems pedal	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk R
19 - Refleks	✓ 66 - Felg ○
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ○
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
e-Diagnose	R 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
23 - Full systemskann	Styring
Motor	○ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte	72 - Styresnekke, tannstang ✓
28 - Utvendig tilstand motor	73 - Styrestag/ledd ✓
29 - Oljenivå motor	74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	Hjuloppheng
31 - Kjølevifte	R 75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem	✓ 76 - Stabilisator ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
35 - Motorfester	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
37 - Registerreim	✓ 80 - Travers ✓
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk)	✓
41 - Differensial	✓
42 - Drivaksler	✓




5923320

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

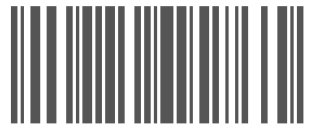

5923320

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	520 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	190 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5923320

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5923320

Bilder og vedlegg



1. Generelt

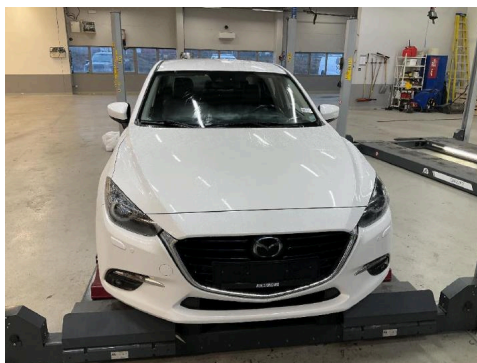


2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

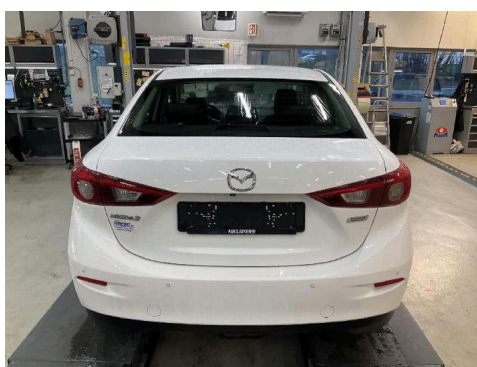


5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt

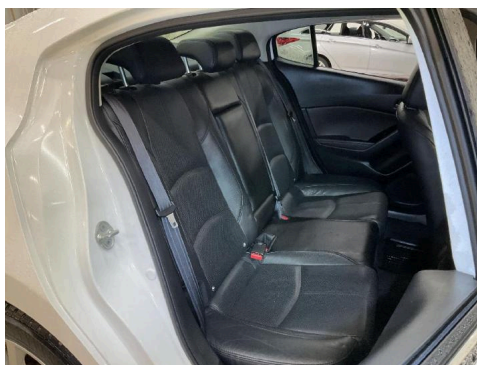


8. Generelt

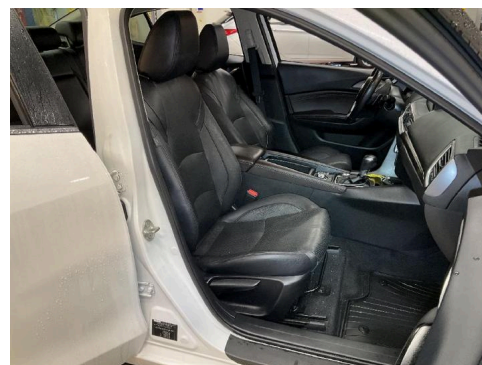

9. Generelt




10. Generelt

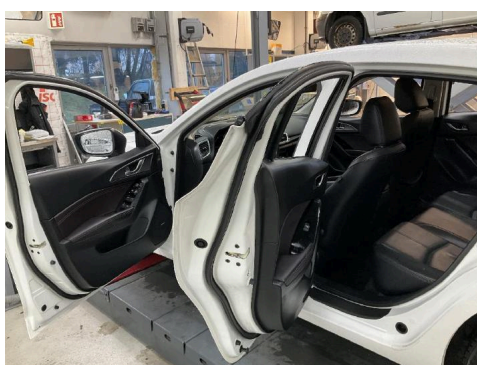

11. Generelt



12. Generelt

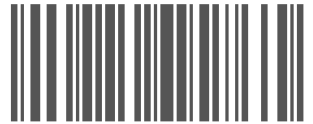

5923320

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

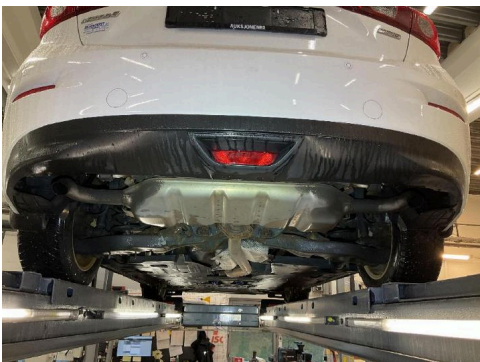


22. Generelt

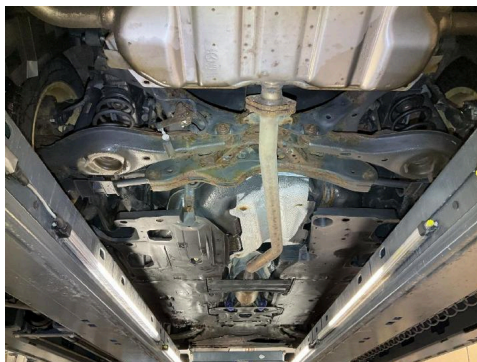

23. Generelt



24. Dekk

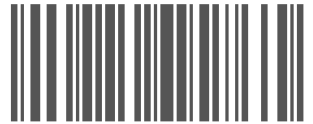

5923320

Bilder og vedlegg



25. Døråpning



26. Frontrute




27. Frontrute




28. Kjølevæske



29. Lakk / karosseri utvendig

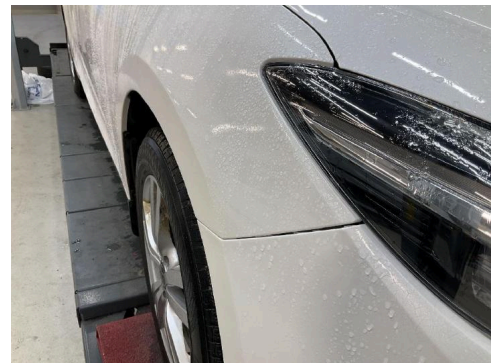

30. Lakk / karosseri utvendig

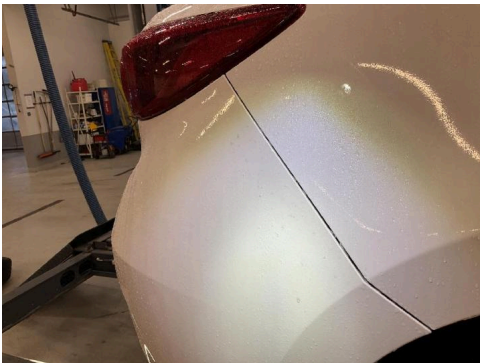


31. Lakk / karosseri utvendig



32. Seter



33. Seter

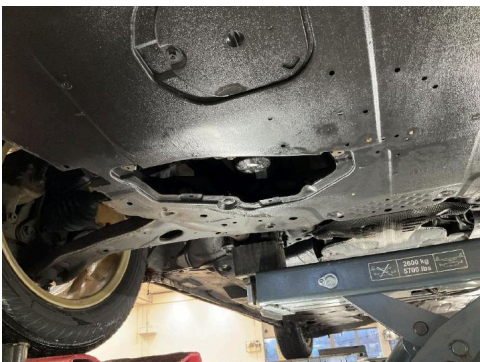

34. Underside



35. Varsellamper utvidet

NAF Næring Hellerudsletta
Kragerudveien 80
2013 Skjetten
Telefon: +4748277118
Fax:
E-mail: Bep@naf.no
Website:



27. nov. 2025

Køretøj: Mazda Mazda 3 (BN) 2.0
Motorkode: PEXL
Produktionsår: 13-19
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: JMZBN626801528752 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 27. nov. 2025 13:41:55

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	SSU = start/stop-enheden	1 Fejl
------------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: B13D3-16
Trådløs nøgle
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Benzin CAN	1 Fejl
------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: P0A8D-00
14 V spændingsforsyning
Spænding for lav.

bremsesystem	SCBS = intelligent bremsekraftforstærkning ikke tilgængelig	
---------------------	--	--

bremsesystem	ABS CAN	0 Fejl
---------------------	----------------	---------------

bremsesystem	EPB = elektromekanisk parkeringsbremse	0 Fejl
---------------------	---	---------------

Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Termostyring	EATC = fuldautomatisk klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	---	---------------

Førerassistentsystem	BSM = vognbaneskiftassistent	0 Fejl
-----------------------------	-------------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	FSC = frontkamera	2 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: C1001-92
Kamera-/lys-/synsystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1001-97
Kamera-/lys-/synsystem
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	SBS/MRCC = nødbremseassistent/aktiv fartpilot	0 Fejl
Komfort	CMU = karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	R_BCM = bageste centralstyreenhed	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	0 Fejl
Komfort	DCM datakommunikationsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	F_BCM = forreste centralstyreenhed	0 Fejl
Komfort	IC = kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	PSM = parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	DSM = førersædemodul	ikke tilgængelig
Komfort	AFS = kurvelys	0 Fejl
Styretøj	EPS = elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	AM = forstærker	0 Fejl