



5925224

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545226



Kjøretøy

Bilmerke	BMW I	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	75 kW
Type	BMW i-1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL93828	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY1Z21010V609278	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	102535	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	29.03.2016
		Frist for neste EU kontroll	25.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5925224

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Midtre bremselys
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Foran
65.9	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
75.4	Støtdempere	Defekt støvmansjett	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
77.7	Fjærer / fjærbein	Tregt svinglager:	Venstre side, Høyre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Bak
99.7	Bilbelte	Vridd belte	Venstre bak
101.4	Bagasjeromstildekning	Skadet innfesting:	Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5925224

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
8 - Parkeringsbrems	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
10 - Bremsvæsknivå	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
12 - Bremsørør	✓ 53 - Sentrallås ✓
13 - Bremseslanger	✓ 54 - Setevarmer ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 56 - Drivrem generator ✓
15 - Brems pedal	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
Lys og signaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
17 - Lys	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
18 - Markeringslys/-lykter	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	R 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk R
e-Diagnose	✓ 66 - Felg R
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett O
Motor	68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
28 - Utvendig tilstand motor	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
31 - Kjølevifte	Styring
32 - Kjølesystem	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
35 - Motorfester	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
Drivverk	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
42 - Drivaksler	✓ 74 - Styreservo ✓
	Hjuloppheng
	75 - Støtdempere R
	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein R
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5925224

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5925224

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	18,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	19,60 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	19,60 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,70 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,30 mm
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.5	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5925224

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5925224

Bilder og vedlegg

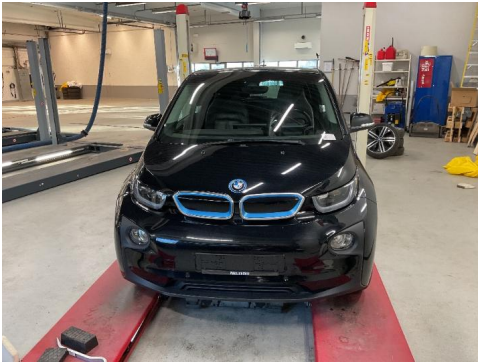


1. Generelt

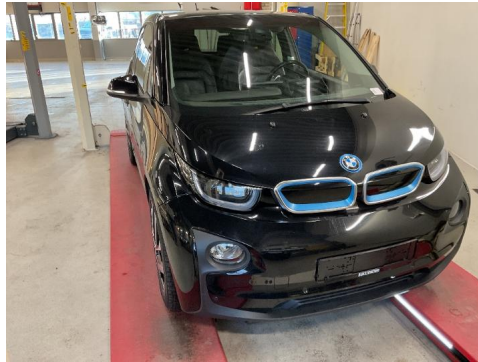

2. Generelt




3. Generelt

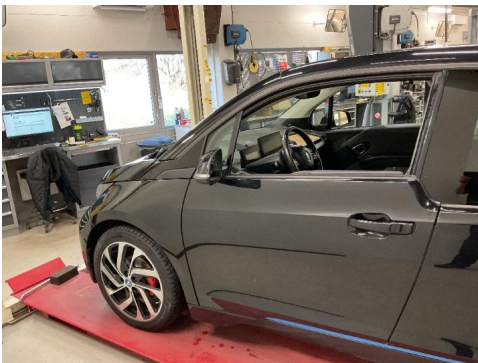


4. Generelt



5. Generelt

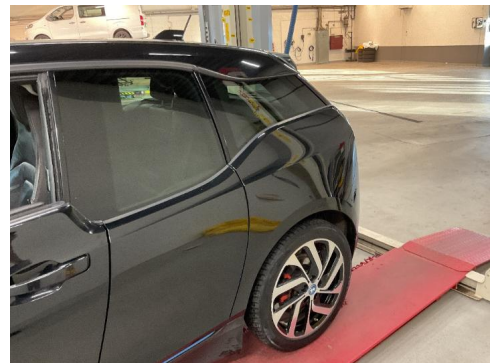


6. Generelt

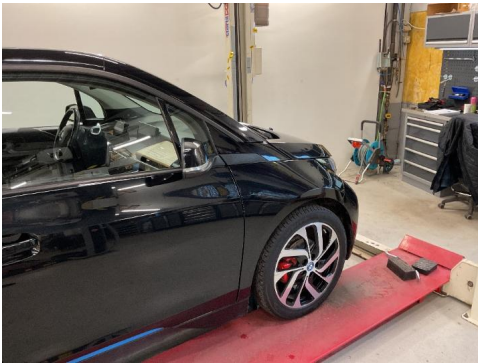


7. Generelt




8. Generelt

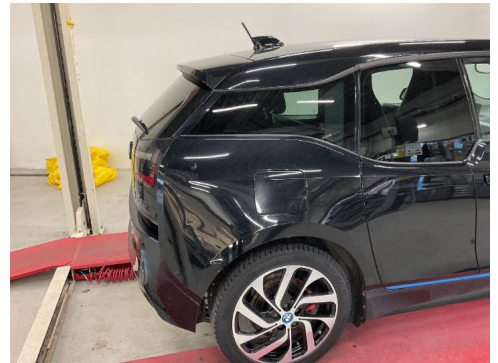


9. Generelt

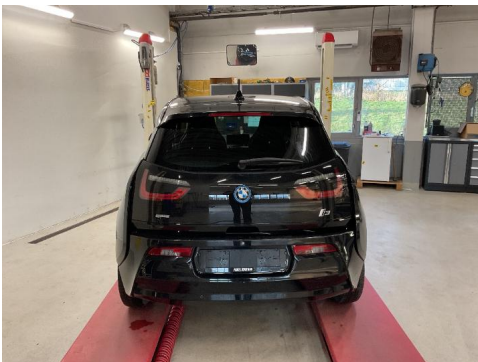

10. Generelt

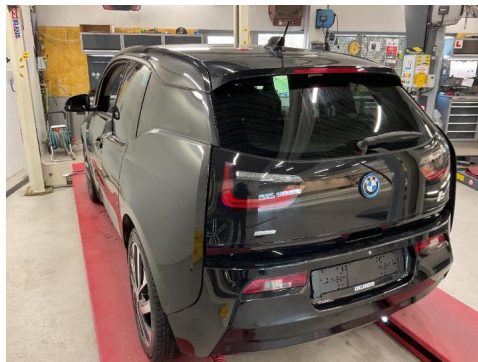

11. Generelt

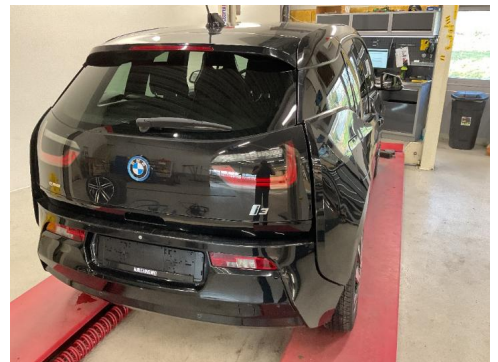

12. Generelt




5925224

Bilder og vedlegg



13. Generelt

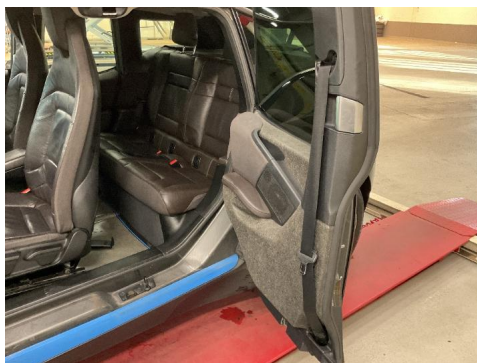

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

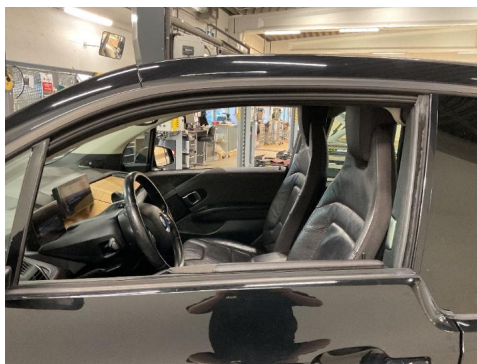

23. Generelt

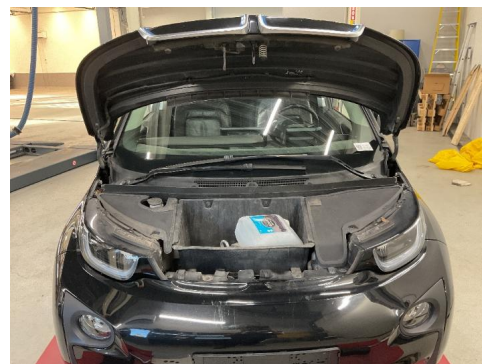

24. Generelt



5925224

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt

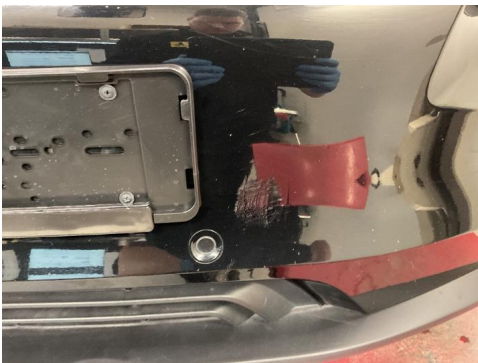

28. Generelt



29. Generelt

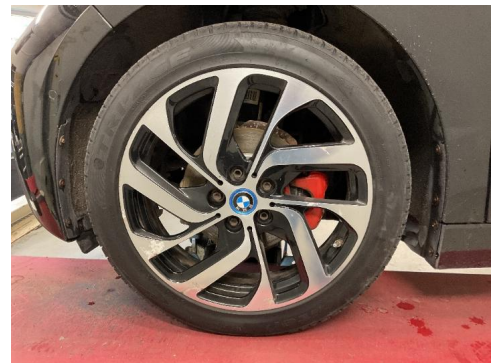


30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt

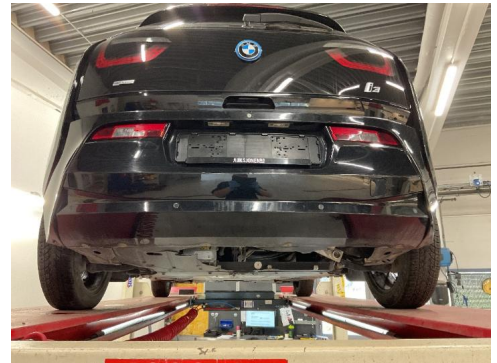

33. Generelt



34. Bagasjeromstildekning

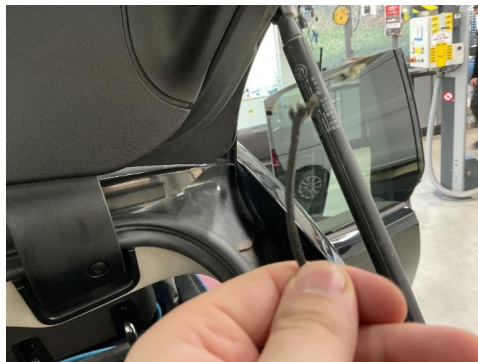

35. Bagasjeromstildekning



36. Bilbelte



5925224

Bilder og vedlegg




37. Dekk



38. Dekk



39. Felg

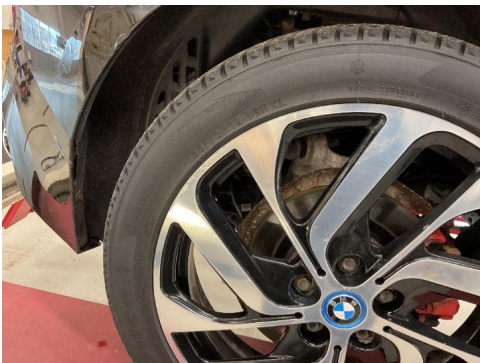


40. Felg



41. Felg



42. Felg

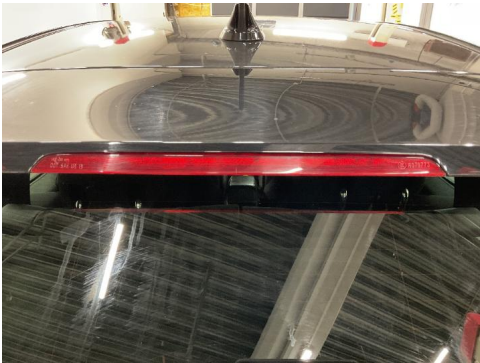

43. Lys




44. Reservehjul / dekkreparasjonssett



45. Støtdempere



46. Støtdempere

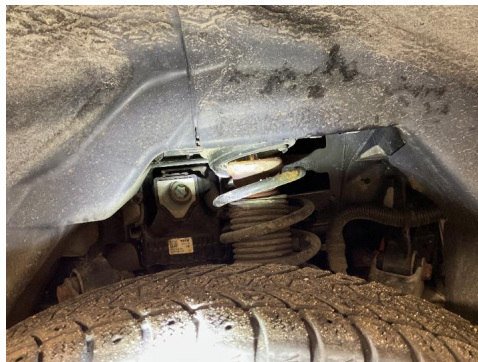

47. Støtdempere



48. Underside



5925224

Bilder og vedlegg



49. Utvendig speil



50. Vindusvisker, spyler (foran/bak)