



5892485

# NAF Bruktbiltest

Testdato  
14.11.2025



## Kunde

|                     |                 |               |                 |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As | Kontaktperson |                 |
| Medlemsnummer       | 94448735        | Navn          | Auksjonen.no As |
| Adresse             | Døvleveien 23   | Telefon       | 33300540        |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        | E-post        |                 |
| Telefon             | 33300540        |               |                 |
| Ekstern referanse   | 539288          |               |                 |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                   |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bilmerke         | Polestar          | Motorstørrelse              | 0 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | 2                 | Motoreffekt                 | 175 kW            |
| Type             | V                 | Aksler i drift              | 2                 |
| Registreringsnr. | EB74305           | Drivstofftype               | Elektrisk         |
| Understellsnr.   | LPSVSEDEEML001968 | Kjøretøygruppe              | 101               |
| Km.stand.        | 73195             | Bruktimportert              | Nei               |
| Farge            | Svart             | Registreringsår             | 2020              |
| Karosseritype    | Sedan             | Registrert første gang      | 21.09.2020        |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 20.09.2026        |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5892485

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat              | Beskrivelse                          |
|--------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 42.1   | Drivaksler                | Defekt gummimansjett: | Venstre ytre foran, Høyre ytre foran |
| 86.4   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:               | Høyre forskjerm, Høyre fordør        |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:      | Venstre fordør, Høyre bakdør         |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                                              | Beskrivelse       |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.16   | Bremsekiver               | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 6.17   |                           | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak   |
| 10.3   | Bremsevæsknivå            | Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll                                                    |                   |
| 23.4   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                      |                   |
| 23.6   |                           | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                   |
| 66.10  | Felg                      | Ripe/slitasje på felg                                                                                 |                   |
| 67.28  | Ekstra hjulsett           | Ripe/slitasje                                                                                         |                   |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                   |
| 86.29  |                           | Varierende kvalitet på rep.lakkering                                                                  | Panser            |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 6 °C             |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Vått             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |



5892485

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. ✓

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ○

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ○

**Bremser**

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann ○

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler R

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ○

67 - Ekstra hjulsett ○

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5892485

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5892485

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                       | 3 stk               |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                      | Kontrollert visuelt |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                   | 320,00              |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                   | 320,00              |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                   | 300,00              |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                   | 300,00              |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C               |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 7 °C                |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)            | 14,90 volt          |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)           | 15,30 volt          |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:           | 2 stk               |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                      | 5,00 mm             |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                      | 5,00 mm             |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                      | 8,00 mm             |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                      | 7,00 mm             |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:               | Sommerdekk          |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:               | Lettmetallfelg      |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                         | 6,00 mm             |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                         | 5,00 mm             |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                         | 5,00 mm             |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                         | 5,00 mm             |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:     | Piggfrie vinterdekk |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:             | Lettmetallfelg      |

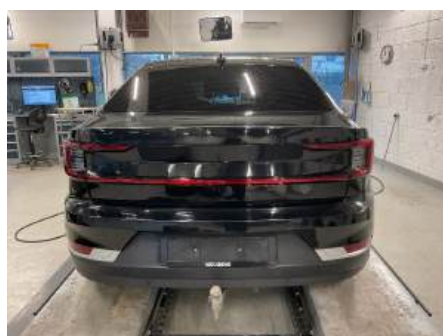**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5892485



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

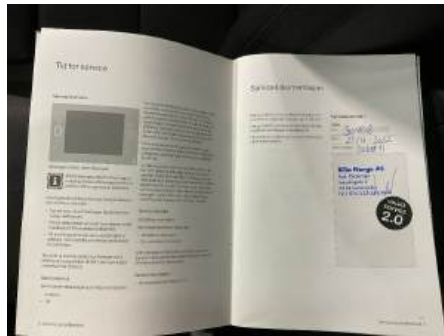

17. Generelt

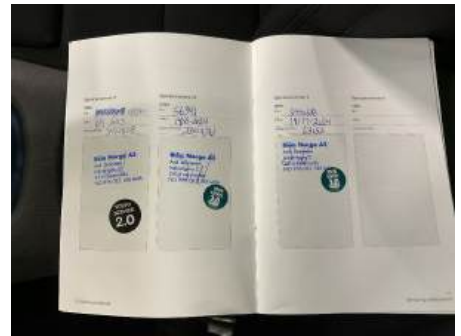

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig

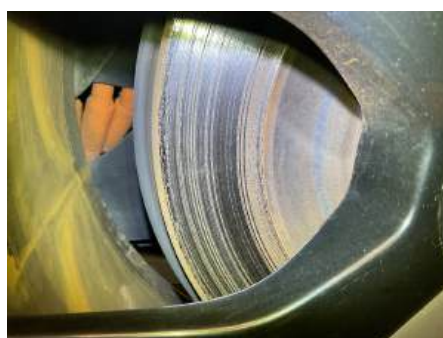**25. Lakk / karosseri utvendig****26. Døråpning****27. Døråpning****28. Generelt****29. Generelt****30. Generelt****31. Generelt****32. Generelt****33. Generelt****34. Generelt****35. Generelt****36. Drivaksler**



5892485



**37. Drivaksler**



5892485

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



14. nov. 2025

Køretøj: Polestar Polestar 2 EV  
Motorkode: E 400 V6 (EAD3.1)  
Produktionsår: 19-  
Kilometerstand: 73195 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: EB74305  
VIN: LPSVSEDEEML001968 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 14. nov. 2025 07:33:57

---

#### Fejlkode

---

|                     |                                               |               |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b>    | <b>Elektromotor</b>                           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b>    | <b>BECM batteriovervågningsmodul</b>          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b>    | <b>IEM Eldrivmotor bagaksel</b>               | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b>    | <b>IHFA Inverter til højspænding-foraksel</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b>    | <b>OBC højspændingsbatteri-oplader</b>        | <b>0 Fejl</b> |
| <b>bremsesystem</b> | <b>ABS BCM 2</b>                              | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: C10D0  
Vandringssensor til bremsehovedcylinder  
Position ikke plausibel.

|                     |                           |               |
|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>bremsesystem</b> | <b>SAS Ratvinkelgiver</b> | <b>1 Fejl</b> |
|---------------------|---------------------------|---------------|

Fejlkode: U2C36  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

|                             |                                        |               |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>RML sikkerhedssele VF</b>           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>RMR sikkerhedssele HF</b>           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b>     | <b>SRS Airbag</b>                      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Termostyring</b>         | <b>CCM klimaanlægsstyring</b>          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>ASDM styreenhed aktiv radar- og</b> | <b>3 Fejl</b> |

## kameraovervågning

Fejlkode: U2C62  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2C69  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

Fejlkode: U2C72  
Signalledning til andre systemstyreenheder  
Ugyldigt signal registreret.

|                             |                          |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FLC 2 Frontkamera</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|

|                             |                                      |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>FLR Styreenhed forreste radar</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|

|                |                            |               |
|----------------|----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>DIM kombiinstrument</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|----------------------------|---------------|

|                |                                   |               |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>CEM centralelektronikmodul</b> | <b>4 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------------|---------------|

Fejlkode: B146F  
Sprinklerdyseopvarmning foran  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B171D  
Bluetooth-antenne højre sidespejl  
Signal med fejl.

Fejlkode: B171E  
Bluetooth-antenne venstre sidespejl  
Signal med fejl.

Fejlkode: B179A  
Emblemvarme  
Strømkreds med fejl.

|                |                                 |               |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>VGM Køretøj-gatewaymodul</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------|---------------|

Fejlkode: U105E  
Infotainment-styreenhed  
Der findes ingen Ethernet-forbindelse.

|                |                                     |               |
|----------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>VCU køretøjets computerenhed</b> | <b>3 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------------------|---------------|

Fejlkode: U2F6B

Fejlkode: C1075  
ABS-enhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P126D  
Kølemiddeltemperaturføler A/C-kompressorudgang  
Strømkreds med fejl.

|                |                                                   |               |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>SODL sidehindringsregistrering til venstre</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>SODR sidehindringsregistrering til højre</b>   | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>HCML Forlygtestyreenhed til venstre</b>        | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: U2300  
System  
Konfiguration ukorrekt.

|                |                                          |               |
|----------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>HCMR Forlygtestyreenhed til højre</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|------------------------------------------|---------------|

Fejlkode: U2300  
System  
Konfiguration ukorrekt.

|                |                                     |               |
|----------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>WAM 360 graders kamerasystem</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>DDM førerdørsmodul</b>           | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>PDM passagerdørsmodul</b>        | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>SCL ratlås-servomotor</b>        | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>OHC kontrolpanel i loft</b>      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>POT bagklapmodul</b>             | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: B1187  
Centrallås-servomotor tankklap  
Funktion/strømkreds med fejl.

|                  |                                             |               |
|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b>   | <b>TCAM Modul til køretøjskonnektivitet</b> | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Gearkasse</b> | <b>EGSM gearvælger</b>                      | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Styretøj</b>  | <b>Elektr. servostyring</b>                 | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: U112B  
CAN-kommunikation med ledningsnet-styreenheden  
Ingen kommunikation mulig.

|                           |                   |               |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Audiomodul</b> | <b>3 Fejl</b> |
|---------------------------|-------------------|---------------|

Fejlkode: B1A04  
Højtaler 4  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A05  
Højtalerudgang, kanal 5  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1A07  
Højtaler 7  
Funktion ukorrekt.

