



5928964

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545200



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	E-C4	Motoreffekt	100 kW
Type	B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC84562	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VR7BCZKXCME038046	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	65838	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	06.08.2021
		Frist for neste EU kontroll	05.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5928964

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hatthyller
103.4	Interiør generelt	* Diverse mugg i bilen.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* Endel støy under kjøring: trolig dekkstøy fra piggdekkene.	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys
22.9	Varsellamper utvidet	* TPMS - lampe kom på under prøvekjøring.	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
82.18	Siderute/bakrute	* Skade på solfilm - bakrute.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Tak, Venstre fordør, Panser
88.15	Underside	* Bilen er understellsbehandlet.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5928964

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	O 45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsebelegg ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	R 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsevirkning ✓	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
12 - Bremserør ✓	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
13 - Bremseslanger ✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
15 - Bremsepedal ✓	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
17 - Lys O	Hjul, dekk, felg
19 - Refleks ✓	65 - Dekk ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	✓ 66 - Felg ✓
21 - Varsellamper ✓	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
22 - Varsellamper utvidet O	✓ 68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
23 - Full systemskann O	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte ✓	74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem ✓	Hjuloppheng
35 - Motorfester ✓	75 - Støtdempere ✓
Drivverk	✓ 76 - Stabilisator ✓
40 - Girkasse (automatisk) ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
41 - Differensial ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
42 - Drivaksler ✓	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5928964

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5928964

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,20 mm
67.4		Mønsterdybde	6,70 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5928964

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5928964

Bilder og vedlegg

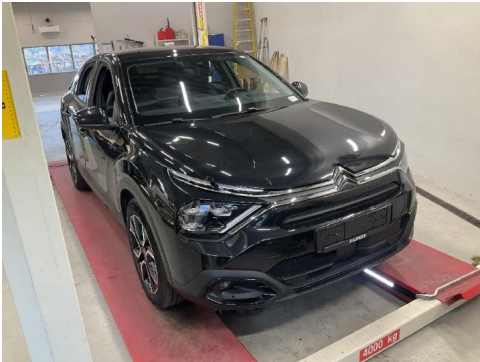

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

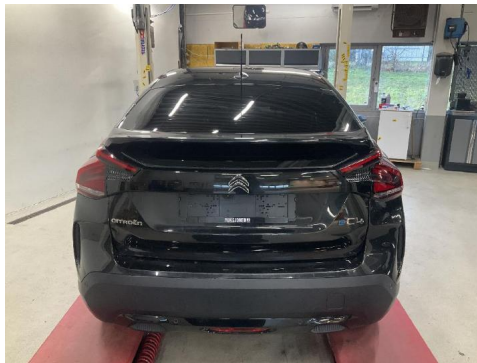


8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

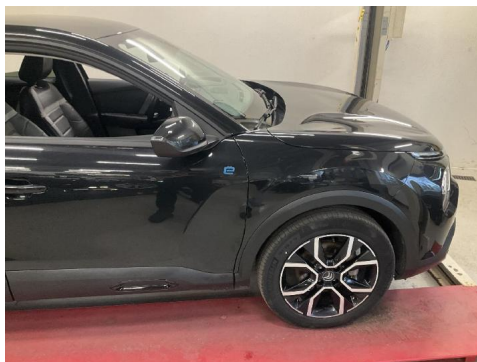

11. Generelt



12. Generelt



5928964

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5928964

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt

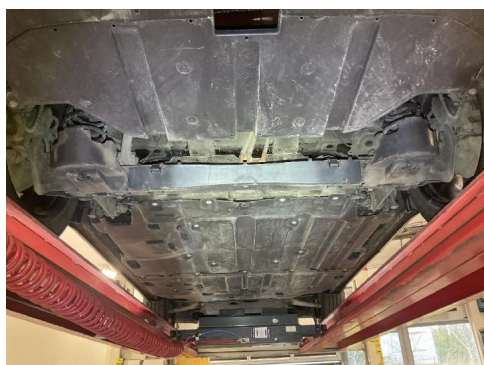

28. Generelt




29. Generelt

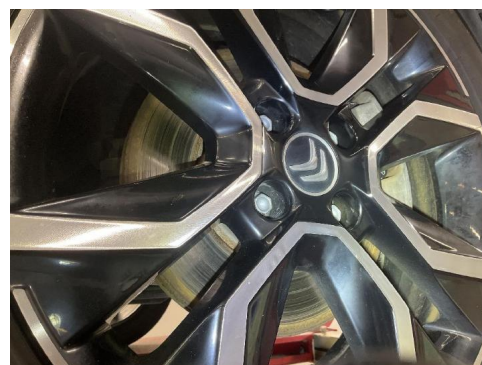


30. Generelt



31. Generelt

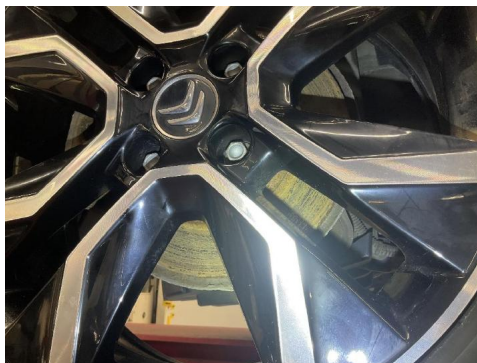

32. Bremseskiver

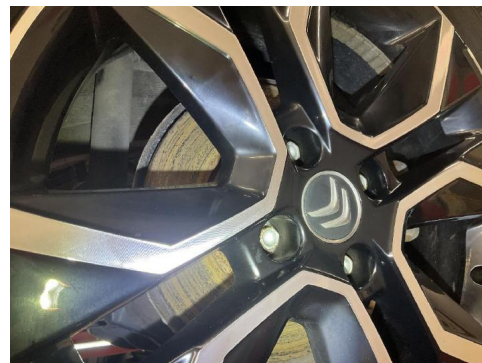

33. Bremseskiver



34. Døråpning



35. Døråpning



36. Frontrute



5928964

Bilder og vedlegg



37. Frontrute



38. Interiør generelt



39. Interiør generelt



40. Lakk / karosseri utvendig




41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig

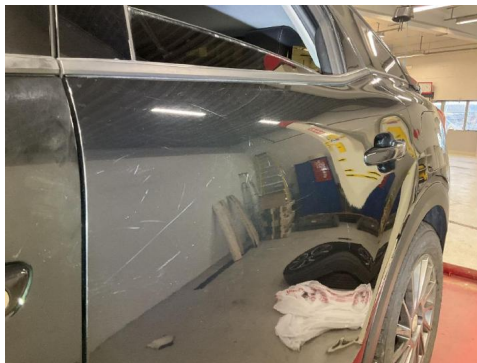

44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig




5928964


Bilder og vedlegg



46. Lys

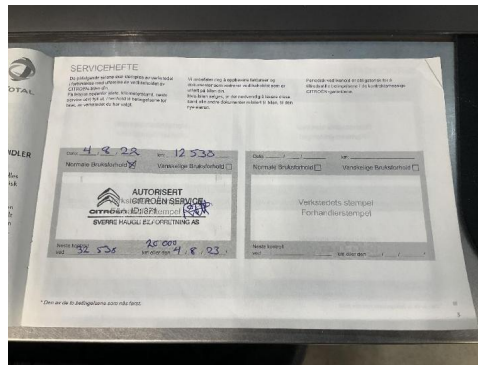

47. Service/ Dokum.

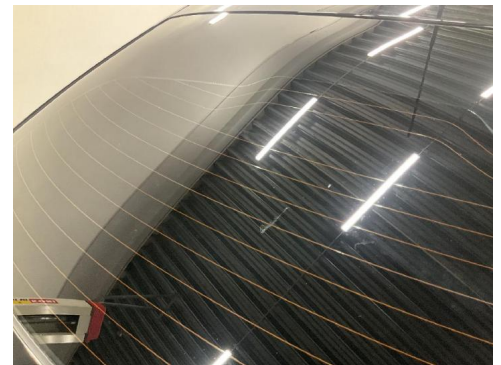

48. Siderute/bakrute