

5930196

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545169



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	2488 cm ³
Modell	Kuga	Motoreffekt	112 kW
Type	DFK	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BU17918	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WFOFXXWPMHLR80659	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	77145	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	06.07.2020
		Frist for neste EU kontroll	05.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5930196

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.16		Skadet lykt:	Høyre sideblinklys
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre forskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre tåkelys, Venstre sideblinklys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Panser, Bakluke, Støtfanger bak
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5930196

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	O	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
12 - Bremserør	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
13 - Bremseslanger	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
15 - Bremsepedal	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Motor		72 - Styresnekke, tannstang	✓
25 - Avgassanalyse (Bensin)	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Hjuloppheng	
29 - Oljenivå motor	✓	75 - Støtdempere	✓
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
33 - Eksosanlegg	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
35 - Motorfester	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	80 - Travers	✓
37 - Registerreim	✓		
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5930196

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5930196

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,20 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5930196

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5930196

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

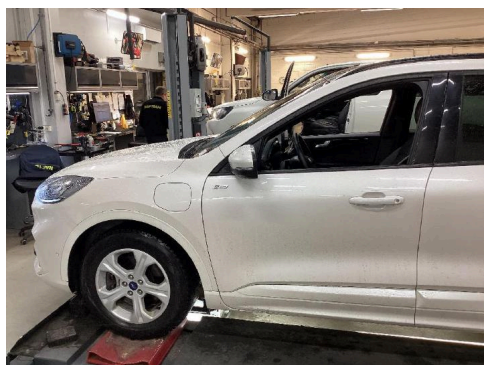

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

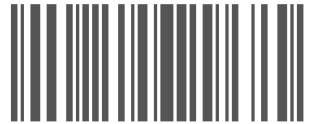

5930196

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

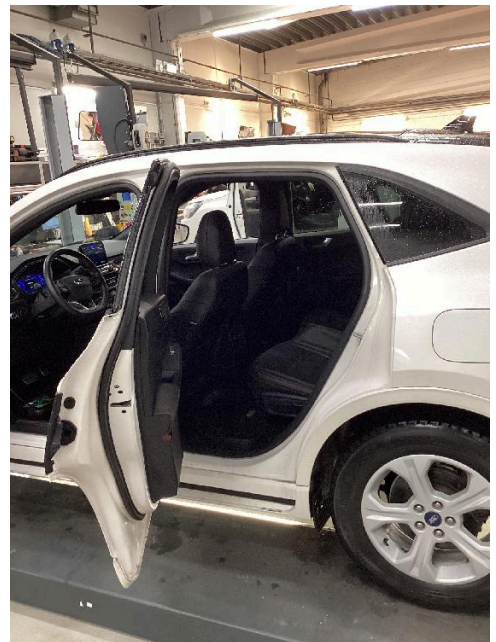


18. Generelt




19. Generelt

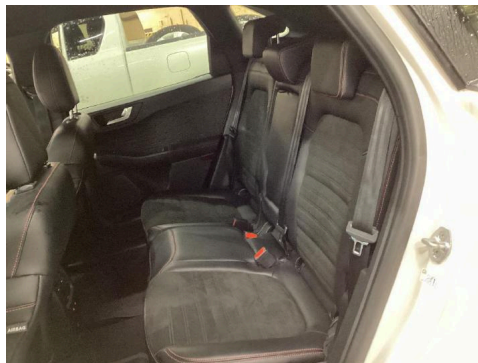

20. Generelt

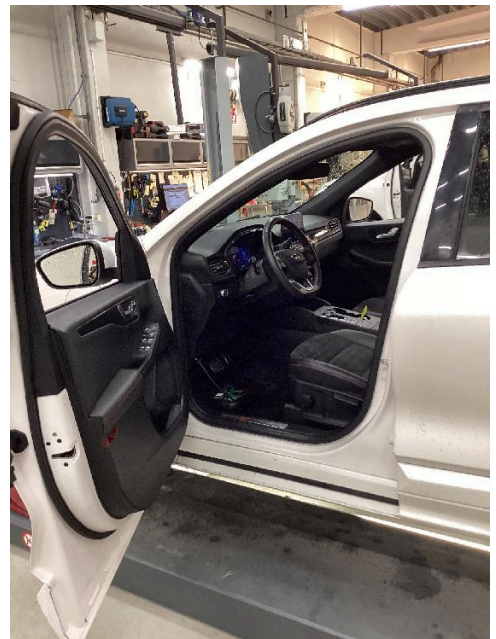


21. Generelt

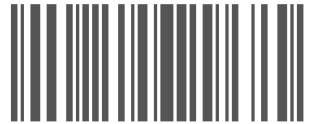

5930196

Bilder og vedlegg

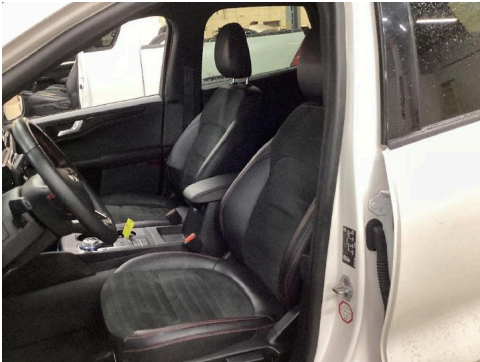

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

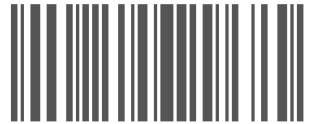


5930196

Bilder og vedlegg




31. Generelt

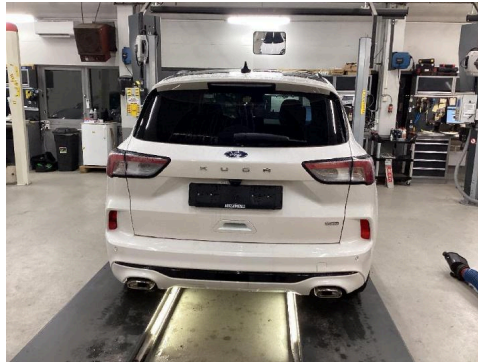

32. Generelt




33. Generelt

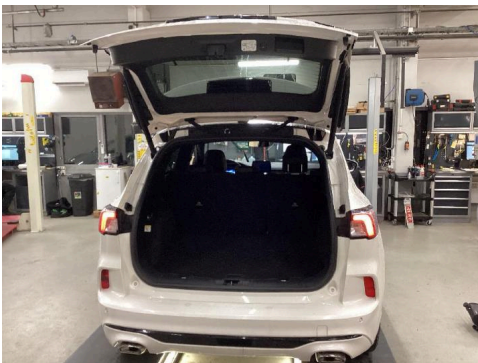

34. Generelt




35. Generelt

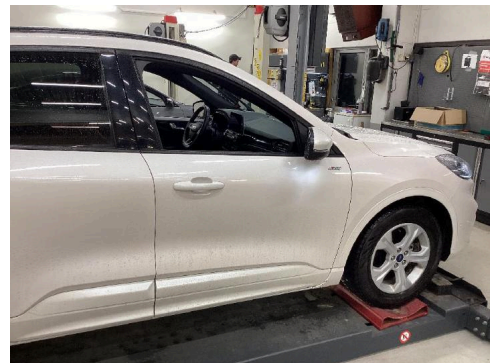

36. Generelt




37. Generelt

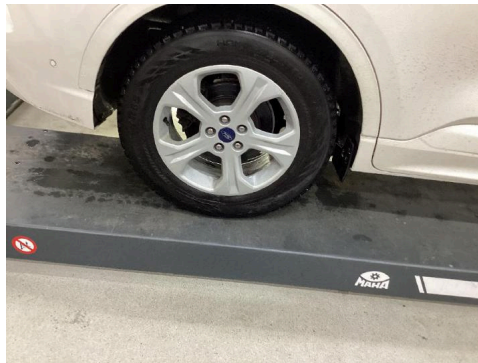


38. Generelt




39. Generelt

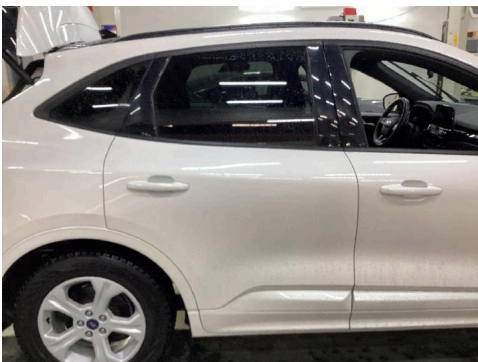


40. Generelt

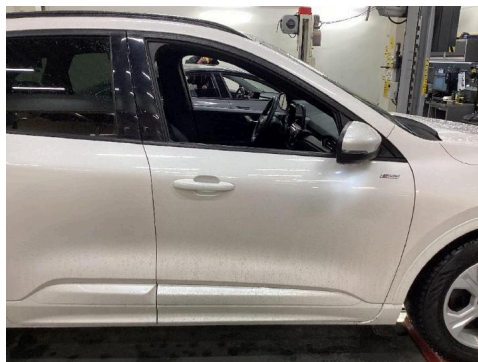

41. Generelt

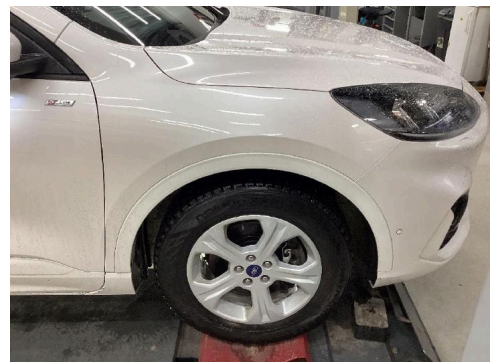

42. Generelt

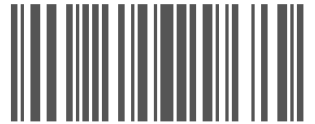

5930196

Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

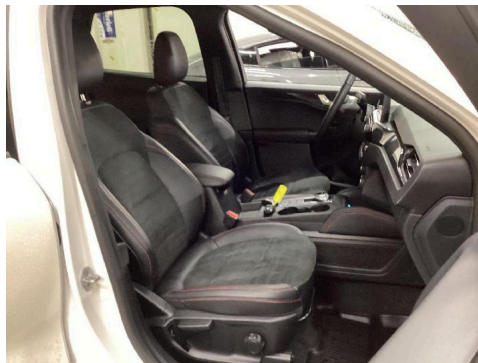

47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt

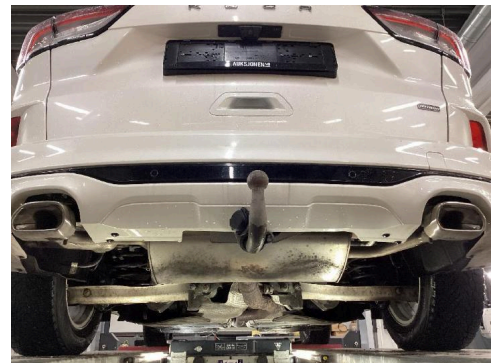


51. Generelt



5930196

Bilder og vedlegg

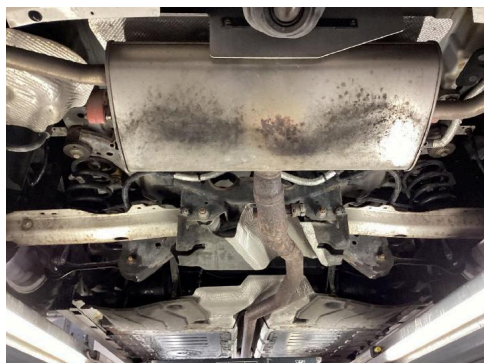

52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BU17918	WFOFXXWPMHLR80659
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Kuga 2.5i 16V Duratec Hybrid
Motorkode	Km
BGDA	77 145

Utført med feil (3)

System	Feilkoder og Beskrivelse		
ABS/ESP (CAN)	C0616	Parking brake ECU — Faulty Electric Control CIRCUIT	
HUD Head-up display	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication	
Image processing module (A)	C1001	Camera/light/viewing system — Function faulty.	

Utført uten feil (30)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning module
	Autom. climate controlHVAC OBD
Airbag	RCM airbag CAN
Audio/Video	Airbag ECU audio control module
	APIM accessory parts interface module CAN
	DSP Digital Sound Processor CAN
Comfort	BCMC body control module C
	BCMii body control module CAN
	C-CM cruise control CAN
	DC-DC converter CAN
	Driver door module CAN
	Gateway module A CAN
	IPC instrument cluster CAN
	LightingHCM CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	Passenger door module (CAN)
	Power operated tailgate module
	SCCM steering column module
	Telematics(CAN)
	Trailer moduleTRM CAN
	WACM charging module wireless accessories
Engine	BECM-B Battery monitoring ECU B
	PCM
	SOBDM charge status monitoring
	SOBDMC charge status monitoring C
OBD	
Safety	Lateral obstacle recogn. module left
	Lateral obstacle recogn. module right
	PACM pedestrian warning
Steering	Electr. steering CAN
Transmission	Gear shift module