



5914008

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542033



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	51 kW
Type	2KN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AY15276	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZ9X131029	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	238639	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2009
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	15.06.2009
		Frist for neste EU kontroll	04.04.2025




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

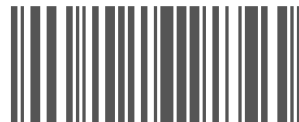

5914008

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk	
2.7	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre nærlys
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Venstre bak
76.6	Stabilisator	Slitt foring på ramme / travers:	Høyre bak, Venstre bak
77.9	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert, men ikke godkjent og anmerket i vognkort	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Panser
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Støtfanger foran
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran, Støtfanger bak
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.4		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
67.29	Ekstra hjulsett	Dekk er noe skjevslitt	2 dekk



5914008

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre bak, Høyre bak
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør


Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
står på
sommerdekk

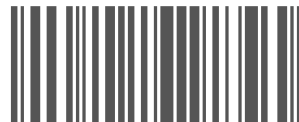

5914008

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	38 - Clutch	✓
2 - Unormal lyd	R	39 - Girkasse (manuell)	✓
		41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		52 - Lyktespyler / Visker	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
		59 - Tilhengerkontakt	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
21 - Varsellamper	R	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	70 - Hjulkapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
			✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	O
28 - Utvendig tilstand motor	R	76 - Stabilisator	R
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	R
30 - Kjølevæske	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
31 - Kjølevifte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		




5914008

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓

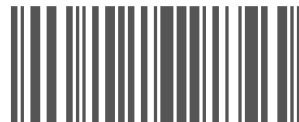

5914008

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	21,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	21,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	660 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	423 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

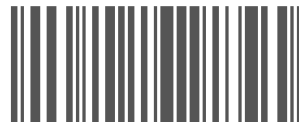

5914008

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

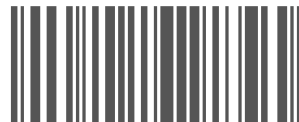

5914008

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt

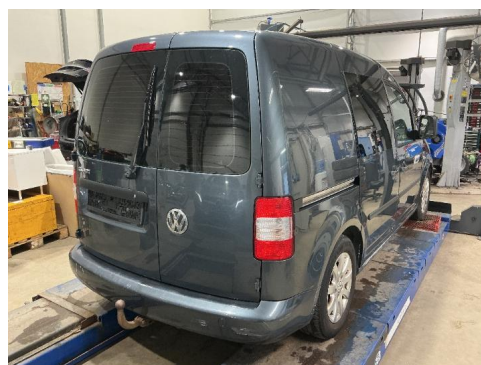

6. Generelt



7. Generelt

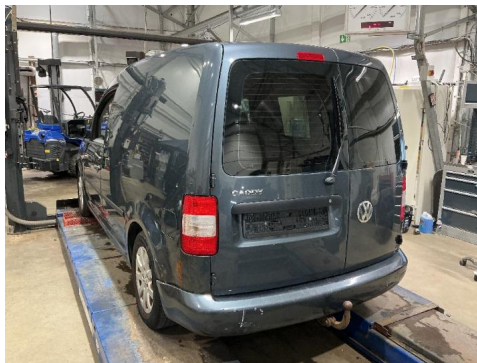

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5914008


Bilder og vedlegg




13. Generelt

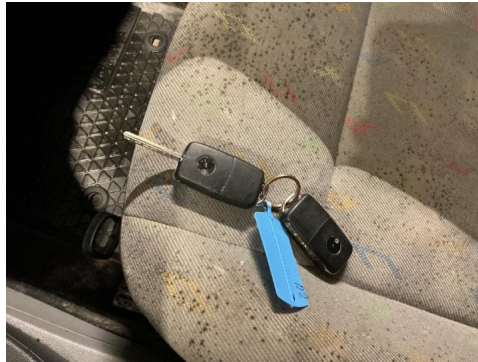


14. Generelt

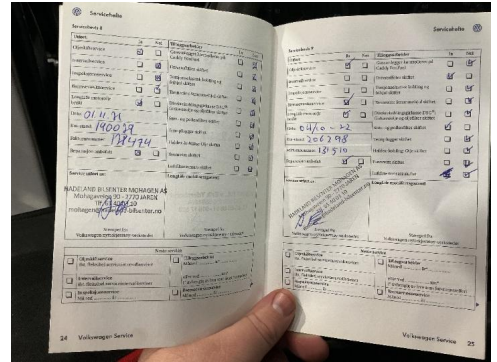


15. Generelt

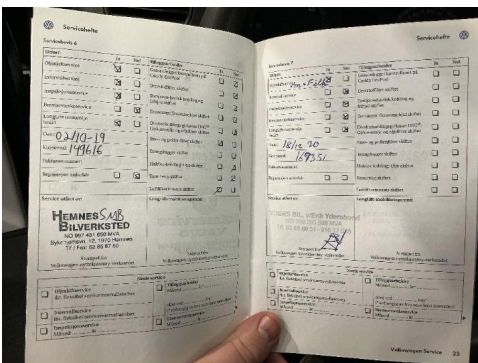


16. Generelt

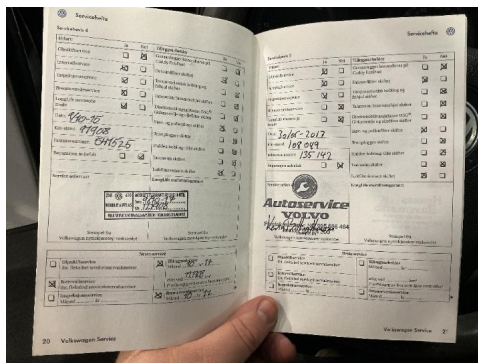


17. Generelt

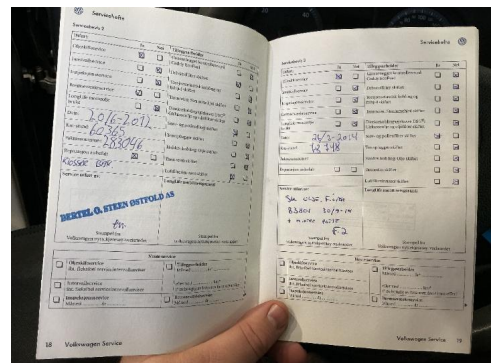

18. Generelt

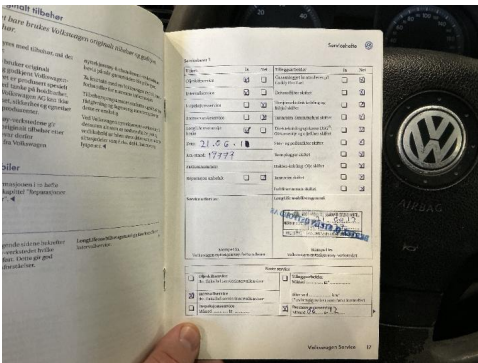


19. Generelt

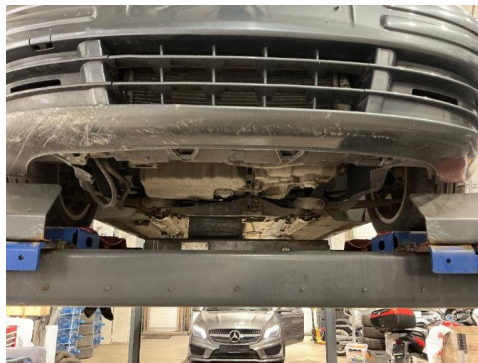


20. Generelt



21. Generelt

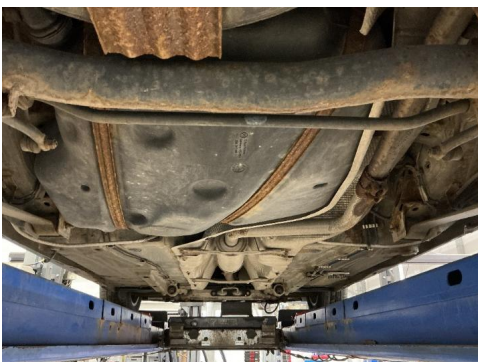

22. Generelt

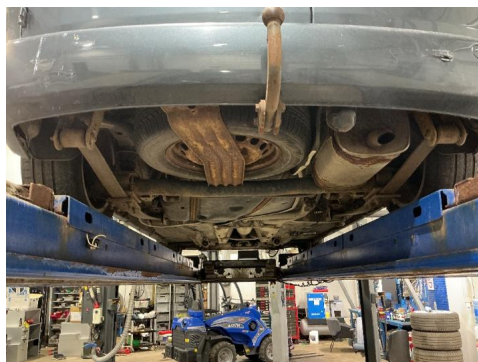

23. Generelt



24. Bremseskiver




5914008

Bilder og vedlegg




25. Bremseskiver

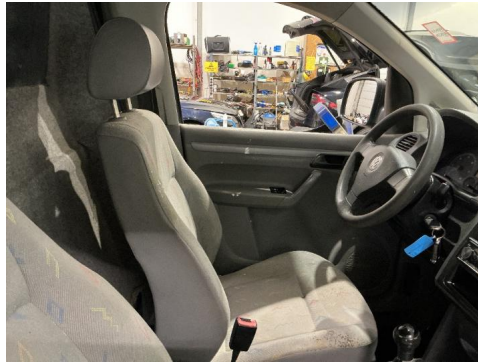

26. Dørtrekk



27. Felg

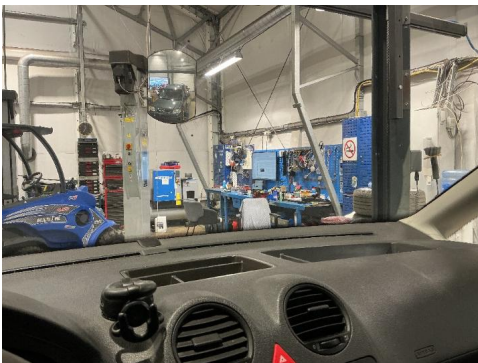

28. Frontrute



29. Lakk / karosseri utvendig




30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig

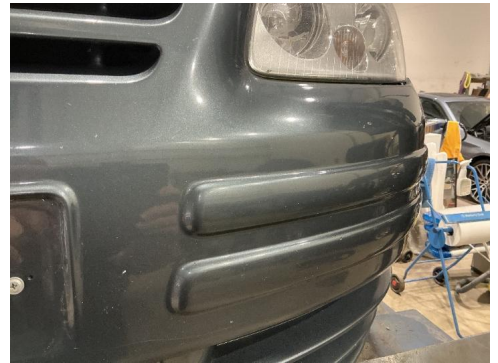

33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



5914008

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig




39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig

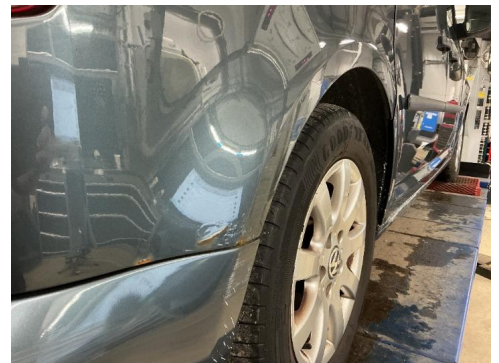

42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig




46. Lakk / karosseri utvendig



47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig

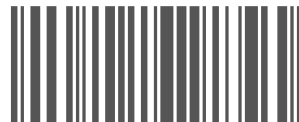

5914008

Bilder og vedlegg



49. Laste-/bagasjerom



50. Seter



51. Seter



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AY15276	WV1ZZZ2KZ9X131029
Årsmodell	Merke/Modell
06-10	Caddy 2.0 SDI
Motorkode	Km
BST	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	1314	Engine ECU — Function faulty.
Airbag	1228	Key switch — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Brake electronics	493	Electronic stability control sensor unit — Function faulty.
Engine electronics I	18049	Air conditioning ECU — Trouble code stored in trouble code memory
Instrument cluster	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	562	Engine oil level sensor — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	1406	NO FLAME DEVELOPEMENT — No flame developement
	1407	Flame stoppage — Flame abortion
	2251	Heater — Unit locked
Vehicle electrics 1	834	Rear window defroster — Faulty pilot signal!
	975	Heated rear window Z1 — Function faulty.
	978	Bulb for left dipped headlight M29 — Function faulty.
	988	Bulb for right brake light M10 — Function faulty.

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet