



5930279

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 545190



Kjøretøy

Bilmerke	Ford-CNG-Technik	Motorstørrelse	1999 cm ³
Modell	Mondeo Hybrid	Motoreffekt	103 kW
Type	BA7-HEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AE48622	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WF0DXXWPCHGA10295	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	142953	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	30.06.2016
		Frist for neste EU kontroll	14.12.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5930279

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
49.3	Kupevifte	Ulyd i kupevifte.	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre bak
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
83.22	Dør-/panseråpner	* Ulyd fra dørstopper - venstre side foran.	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre forskjerm
86.21		Steinsprut:	Panser, Tak
86.25		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.35		* Bil er våt og derfor vanskelig å kontrollere, noen matte felter rundt om.	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Tørt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5930279

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	✓	49 - Kupevifte	R
6 - Bremseskiver	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
8 - Parkeringsbrems	○	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	53 - Sentrallås	✓
12 - Bremserør	✓	54 - Setevarmer	✓
13 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
15 - Brems pedal	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
17 - Lys	R	Hjul, dekk, felg	
19 - Refleks	✓	65 - Dekk	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	66 - Felg	○
21 - Varsellamper	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	68 - Hjullager	✓
e-Diagnose		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
23 - Full systemskann	○	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	○	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	R	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	○
33 - Eksosanlegg	✓	76 - Stabilisator	✓
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
37 - Registerreim	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Drivverk		80 - Travers	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



5930279

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	O
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5930279

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,40 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,80 mm
67.3		Mønsterdybde	3,80 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5930279

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5930279

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

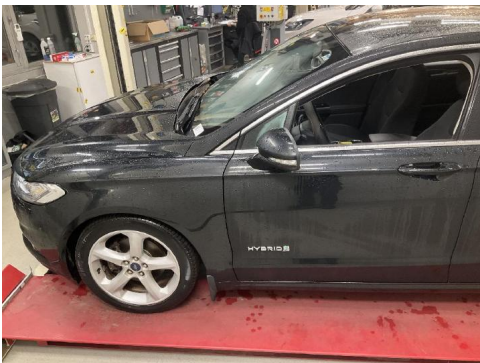

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5930279

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

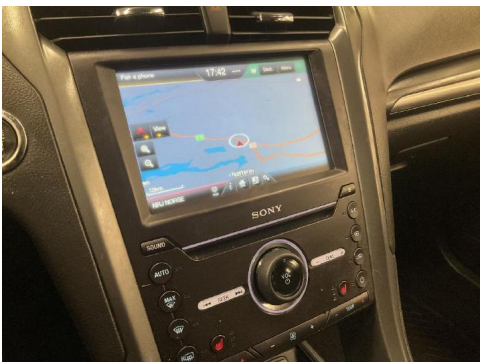

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5930279

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Frontrute



31. Frontrute




32. Kjølevæske




33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig

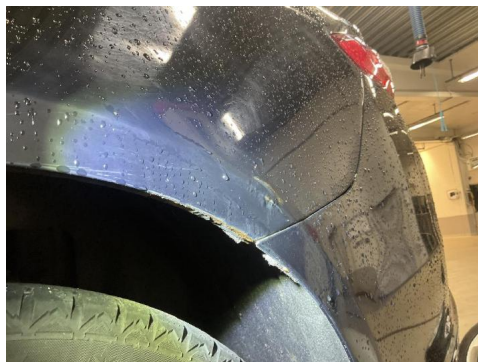

35. Lakk / karosseri utvendig

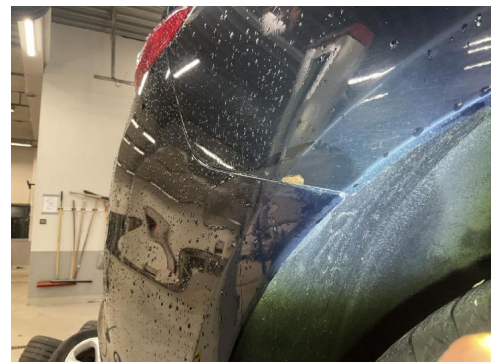


36. Lakk / karosseri utvendig



5930279

Bilder og vedlegg

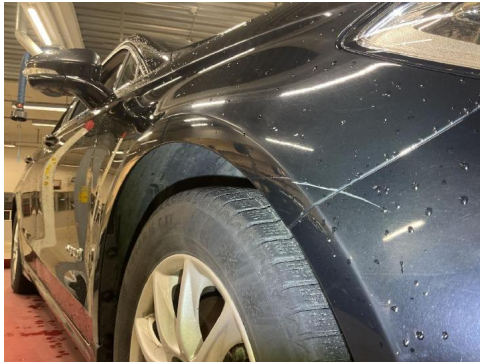


37. Lakk / karosseri utvendig




38. Lakk / karosseri utvendig




39. Lakk / karosseri utvendig

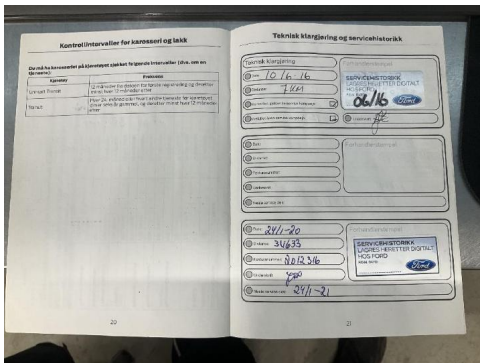

40. Service/ Dokum.

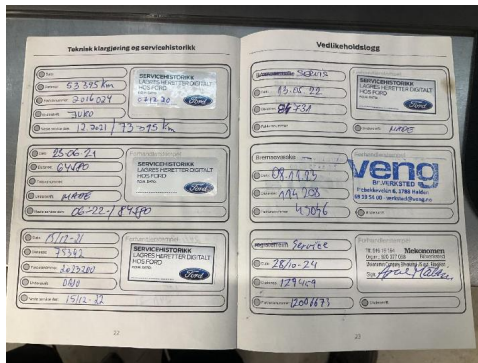

41. Service/ Dokum.

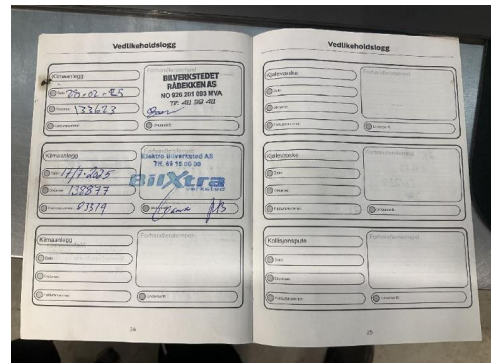

42. Service/ Dokum.



43. Utvendig tilstand motor