



5930338

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	544341



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2494 cm ³
Modell	Hilux 4WD	Motoreffekt	106 kW
Type	N2(EU.TMT)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT32481	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MR0HR29G102044082	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	112962	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	08.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	30.08.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

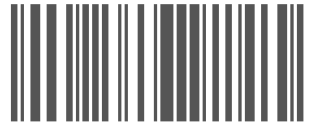

5930338

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
39.15	Girkasse (manuell)	* Skadet diff sperre hus	
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
65.9	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Tak, Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Venstre sidekanal
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5930338

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	R
3 - Nøkler / Utstyr	R	41 - Differensial	✓
4 - Service/ Dokum.	R	42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Bremses		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	✓	45 - Instrumenter	R
8 - Parkeringsbrems	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
9 - Bremsvirkning	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremsørør	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	53 - Sentrallås	✓
15 - Brems pedal	✓	54 - Setevarmer	✓
Lys og signaler		55 - Ladespenning generator	✓
17 - Lys	✓	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	65 - Dekk	R
21 - Varsellamper	✓	66 - Felg	O
22 - Varsellamper utvidet	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
e-Diagnose		68 - Hjullager	✓
23 - Full systemskann	R	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	✓
33 - Eksosanlegg	✓	76 - Stabilisator	✓
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5930338

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5930338

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	160,00
9.4		Bremsevirkning, HB	160,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5930338

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

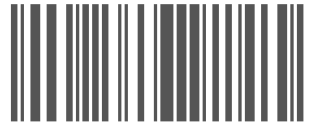

5930338

Bilder og vedlegg

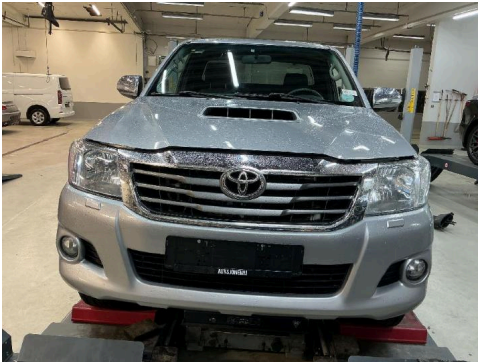

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5930338

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

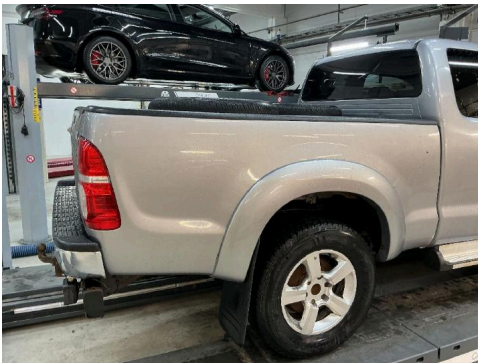

16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




5930338

Bilder og vedlegg



19. Generelt

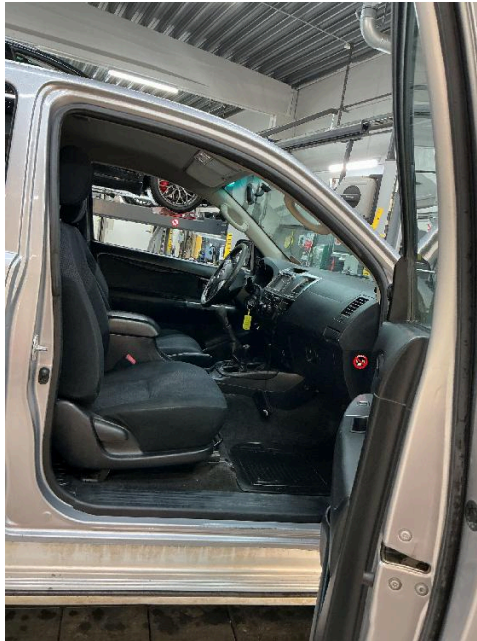

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt

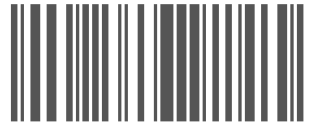

5930338

Bilder og vedlegg

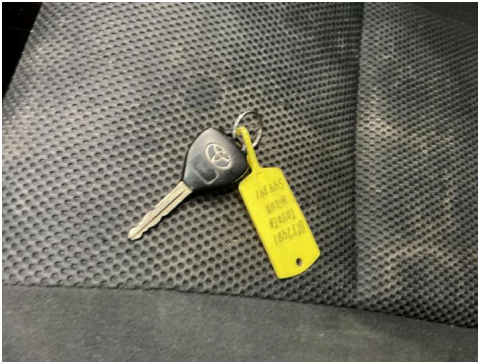

28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt

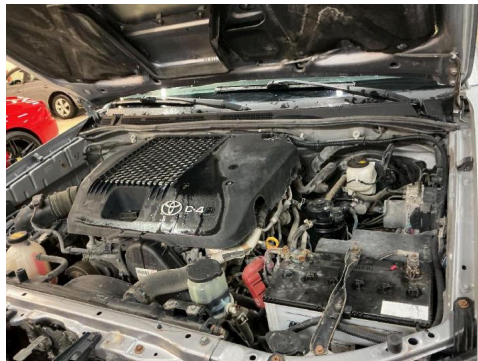

32. Generelt

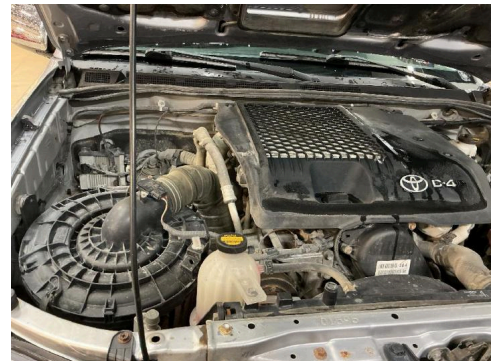

33. Generelt

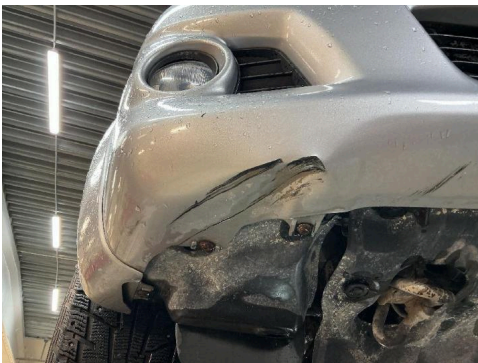

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5930338


Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt

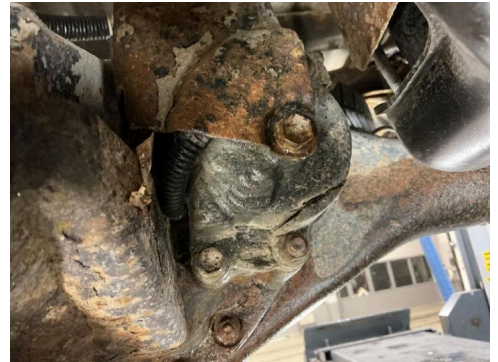

39. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT32481	
Årsmodell	Merke/Modell
10-15	Hilux 2.5 16V D-4D 4x4
Motorkode	Km
2KD-FTV	112 962

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/VSC	C1201	Engine management — Function faulty.
	C1241	Voltage supply — Fault in electric circuit
	C1405	Wheel speed sensor FR — Interruption in electric circuit
	C1441	Brake engagement — Function faulty.
	C1445	Steering-angle sensor — Initialization faulty
	U0123	CAN bus connection to yaw rate sensor — Communication disturbed
	U0124	CAN bus connection to lateral acceleration sensor — Communication disturbed
	U0126	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
Diesel engine CAN	P1604	Startup procedure — Starting procedure aborted.

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag OBD
Anti-theft device	Immobiliser
OBD	