



5932947

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545204



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	A6 ALLROAD QUATTRO	Motoreffekt	230 kW
Type	4G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT50117	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ4G8EN018746	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	251450	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	22.07.2013
		Frist for neste EU kontroll	19.06.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

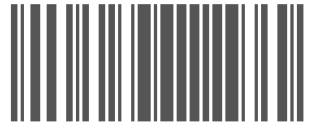

5932947

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.27	Lys	* Indre baklamper - sotet med folie.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutsetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Høyre bakskjerm
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre bakskjerm


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* Vedlagt bilder fra serviceheftet, finnes servicer i heftet uten dato og stempel.	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.10		Skadet / løst deksel under motor	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
77.14	Fjærer / fjærbein	* Bilen var lavere når den ble hentet og kjørt inn - trolig en luft lekkasje på luftfjæring - bør kontrolleres nærmere.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		* Bilen er våt og vanskelig å kontrollere.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

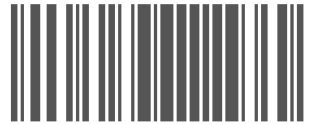

5932947

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	○ 43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	○ 45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
12 - Bremserør	✓ 49 - Kupevifte ✓
13 - Bremseslanger	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
15 - Bremsepedal	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
Lys og signaler	53 - Sentrallås ✓
17 - Lys	54 - Setevarmer ✓
19 - Refleks	✓ 56 - Drivrem generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
21 - Varsellamper	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
22 - Varsellamper utvidet	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk ✓
23 - Full systemskann	66 - Felg ○
Motor	○ 67 - Ekstra hjulsett ○
27 - Motor virkemåte	68 - Hjullager ✓
28 - Utvendig tilstand motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
29 - Oljenivå motor	○ 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske	Styring
31 - Kjølevifte	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester	○ 74 - Styreservo ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	Hjuloppheng
37 - Registerreim	✓ 75 - Støtdempere ✓
	✓ 76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ○
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓




5932947

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

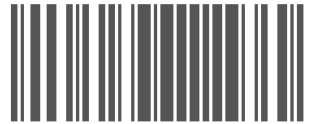

5932947

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,20 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5932947

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

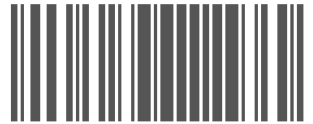


5932947

Bilder og vedlegg

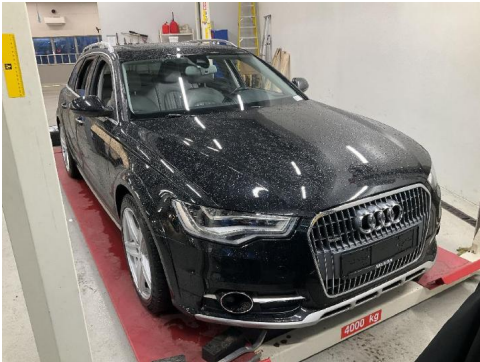

1. Generelt

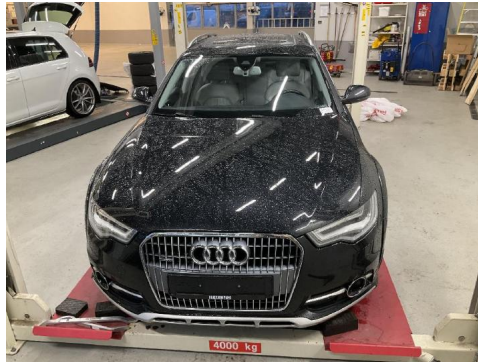

2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

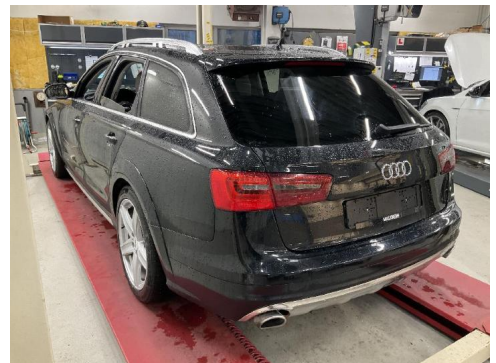

6. Generelt

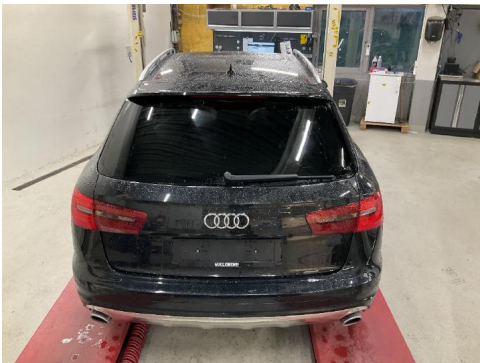

7. Generelt

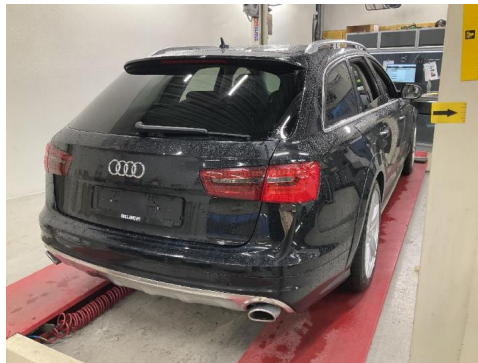

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5932947

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

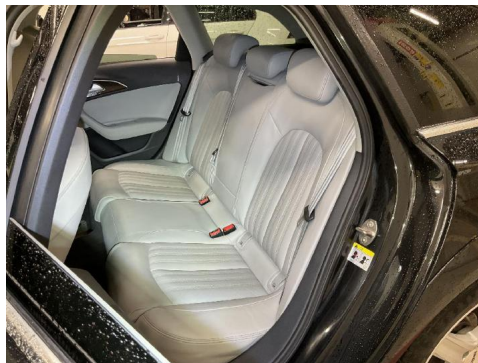

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

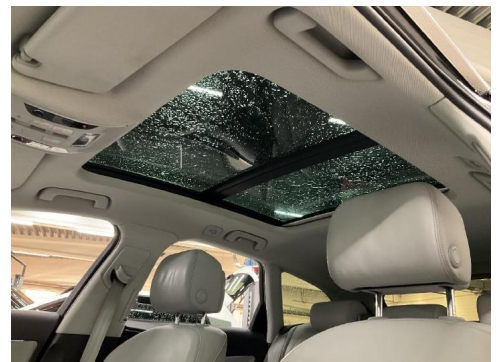

24. Generelt



5932947

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

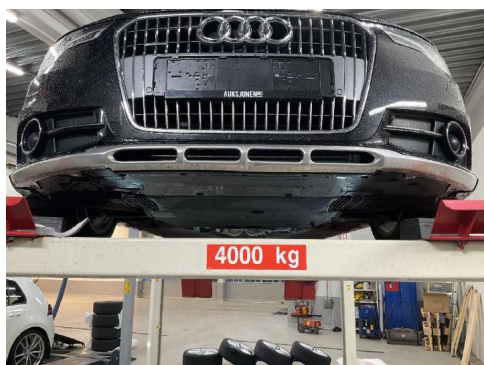

28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Døråpning

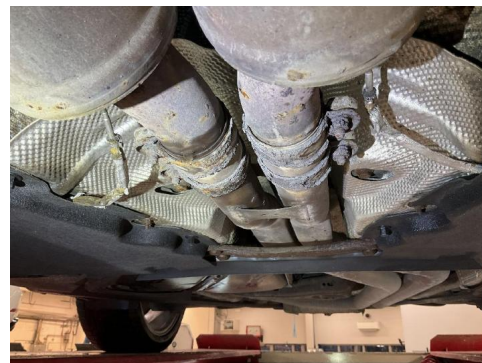

33. Eksosanlegg




34. Ekstra hjulsett



35. Ekstra hjulsett



36. Ekstra hjulsett

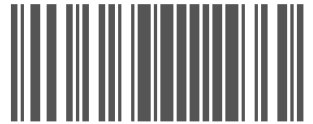

5932947

Bilder og vedlegg



37. Ekstra hjulsett




38. Felg



39. Frontrute



40. Frontrute

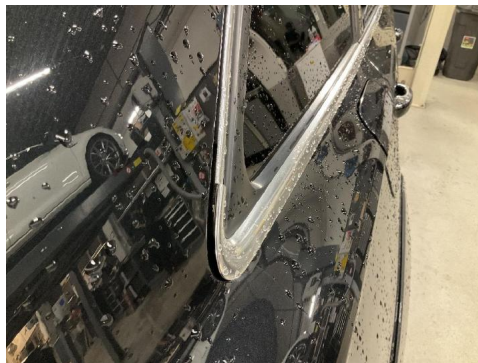

41. Lakk / karosseri utvendig




42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig

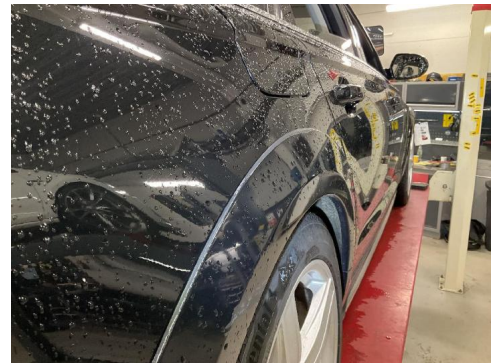

45. Lakk / karosseri utvendig




46. Lakk / karosseri utvendig



47. Lys




48. Lys

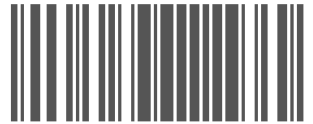


5932947


Bilder og vedlegg

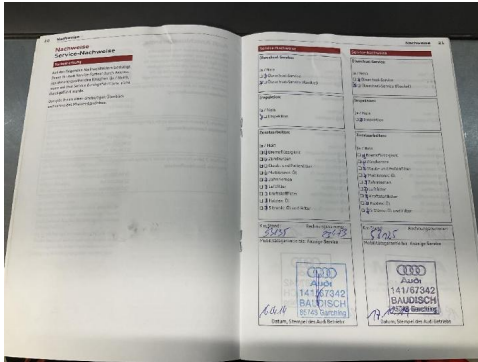


49. Service/ Dokum.

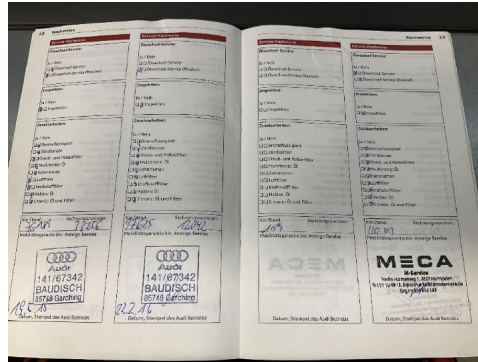

50. Service/ Dokum.

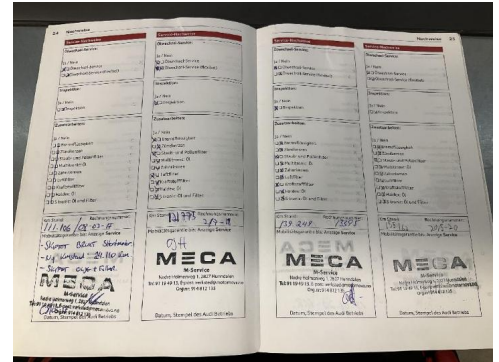

51. Service/ Dokum.

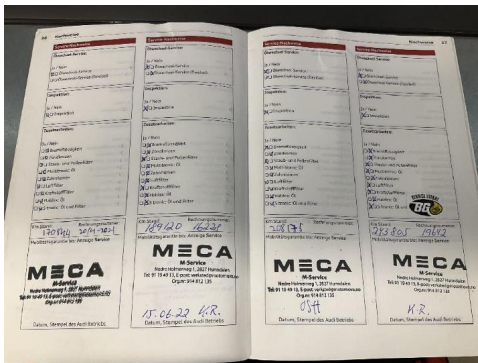

52. Service/ Dokum.



53. Utvendig speil



54. Utvendig tilstand motor



55. Utvendig tilstand motor

NAF Næring Hellerudsletta
Kragerudveien 80
2013 Skjetten
Telefon: +4748277118
Fax:
E-mail: Bep@naf.no
Website:



2. des. 2025

Køretøj: Audi A6 3.0 TDI Allroad Quattro
Motorkode: CGQB
Produktionsår: 12-14
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: WAUZZZ4G8EN018746 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 2. des. 2025 15:30:34

Fejlkode

OBD

OBD

1 Fejl

Fejlkode: P2006
Ventil for variabel indsugning 1
System sidder fast (er konstant lukket).

Drivlinje

Motorelektronik 1

2 Fejl

Fejlkode: 9129
Manifoldspjæld-luftstrømsstyreenhed række 1
System sidder fast (er konstant lukket).

Fejlkode: 9130
Manifoldspjæld-luftstrømsstyreenhed række 1
System hænger (konstant åbent).

Drivlinje

Motorophæng

ikke tilgængelig

bremsesystem

Bremseelektronik

1 Fejl

Fejlkode: 604
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

bremsesystem

Parkeringsbremse

0

Passiv sikkerhed

Airbag

0

Passiv sikkerhed

Venstre sikkerhedsselestrammer

ikke tilgængelig

Passiv sikkerhed	Højre sikkerhedsselestrammer	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	0
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	1 Fejl

Fejlkode: 446
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Termostyring	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimakompressor	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Styreenhed til billedbehandling	0
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	0
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	1 Fejl

Fejlkode: 2854
 Sporskiftassistent udvendigt sidespejl passagerside
 Fejl i advarselslampe.

Førerassistentsystem	Parkeringssensor 2	0
Førerassistentsystem	Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	0
Komfort	Central styreenhed komfort	2 Fejl

Fejlkode: 2616
 Tankklap-oplåsning
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 2615
 Tankklaplåsning
 Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Førerdørselektronik	0
Komfort	Passagerdørselektronik	0

Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Sædejustering fører	0
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde forrest på førersiden	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde forrest på passagersiden	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde BV	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde BH	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	2 Fejl

Fejlkode: 6221
Informationselektronik, styreenhed 1
ingen kommunikation

Fejlkode: 6232
Position 1 medieafspiller
Funktion ukorrekt.

Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Kamerastyreenhed	0
Komfort	Bagklapselektronik	1 Fejl

Fejlkode: 114
Lastrumstildæknings-servomotor
Grundindstilling mangler/med fejl.

Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Styreenhed for sensormodul	0
Komfort	Motorlydssimulator	0
Gearkasse	Gearelektronik	0
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	1 Fejl

Fejlkode: 955
Nøgle 1
Tilpasningsgrænse overskredet.

Undervogn	niveauregulering	1 Fejl
Fejlkode: 403200 Funktionsfrakobling Frakobling aktiv.		
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0
Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Mediaplayer 1	0
Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Sound-system	0
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0
Infotainmentsystem	Informationselektronik 2	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig