



5930853

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 545176



Kjøretøy

Bilmerke	Suzuki	Motorstørrelse	1870 cm ³
Modell	-	Motoreffekt	95 kW
Type	JT	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KH87649	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JSAJTD44V00670466	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	211500	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	14.11.2012
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5930853

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
2.9		Ulyd i drivverk	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.12	Bremsekiver	Stor rustskade på bremsekjold:	Venstre bak, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Tåkebaklys, Høyre skiltlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.16	Motor virkemåte	* * noe ulyder fra motor må videre feilsøkes.	
28.6	Utvendig tilstand motor	* * Oljelekkasje ved intercooler.	
38.5	Clutch	Slurer / slitt	
39.10	Girkasse (manuell)	Ikke mulig å sjalte mellom høy og lavgir på mellomgirkasse	
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusspyler virker ikke:	Bakrute
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
77.7	Fjærer / fjærbein	Tregt svinglager:	Høyre side
79.6	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Venstre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
85.4	Takluke/Panoramatak	Takluke virker ikke	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre sidekanal
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.10		Rust/rusthull:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Høyre foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
36.16	Drivstofftank, rør, slange	* *Drivstoff på påfyllingsrør.	



5930853

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
39.17	Girkasse (manuell)	Oljesvetting fra mellomgirkasse	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
54.6	Setevarmer	* * Lys på setevarmer virker ikke begge sider.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
67.33		* - 1 dekk justert dekktrykk da det var tomt for luft.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakdør
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.35		* * Diverse lakkblærer /steinsprut rundt om på bilen.	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Bak
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* *Koppholder går ikke i lås.	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
99.13	Bilbelte	* * Mugg på belte høyre bak.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja



Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremses		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	R
9 - Bremsvirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsvæsketilstand	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremseslanger	O	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
15 - Bremsespedal	✓	Hjul, dekk, felg	
Lys og signaler		65 - Dekk	✓
17 - Lys	R	66 - Felg	O
19 - Refleks	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjulager	R
21 - Varsellamper	✓	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
23 - Full systemskann	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	R	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	Hjuloppheng	
29 - Oljenivå motor	O	75 - Støtdempere	✓
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	R
33 - Eksosanlegg	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
35 - Motorfester	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
36 - Drivstofftank, rør, slange	O	80 - Travers	✓
37 - Registerreim	O		
Drivverk			
38 - Clutch	R		
39 - Girkasse (manuell)	R		
41 - Differensial	O		
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	✓		



5930853

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5930853

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	75000
37.2		eller ved, måneder:	60
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	539 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5930853

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5930853

Bilder og vedlegg

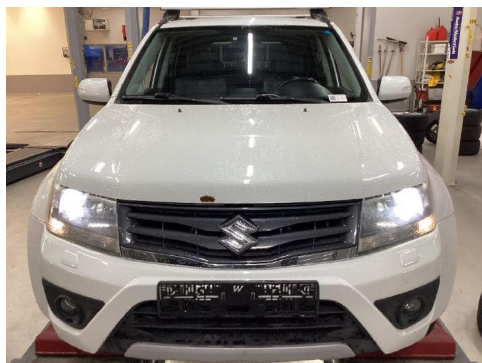


1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

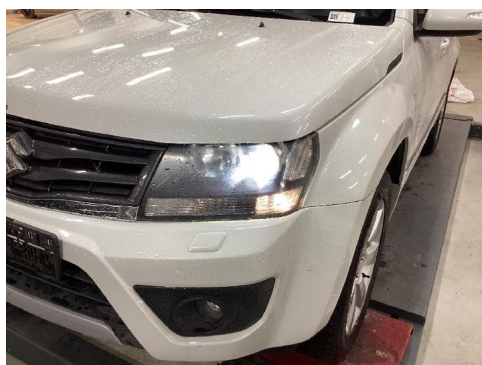

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5930853

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

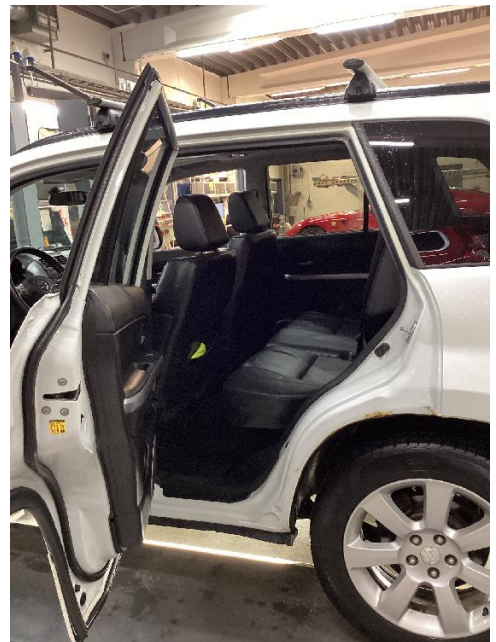


18. Generelt



19. Generelt

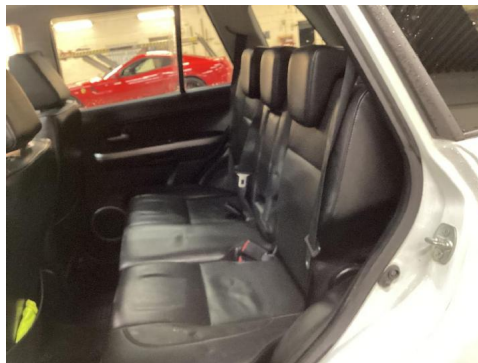

20. Generelt

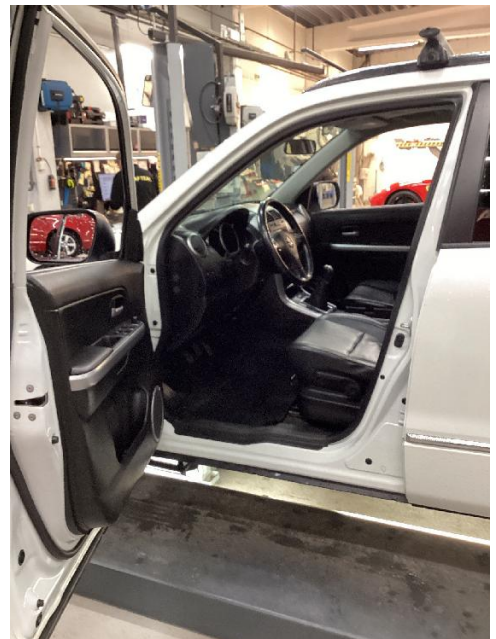

21. Generelt



5930853

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5930853

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt

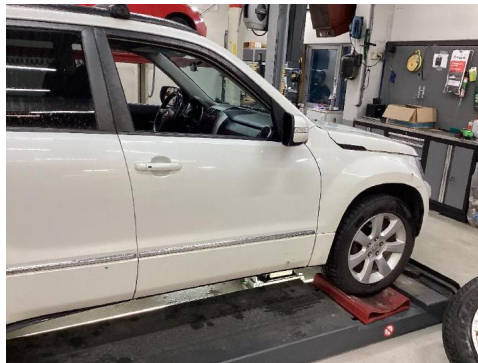

38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




5930853

Bilder og vedlegg



43. Generelt

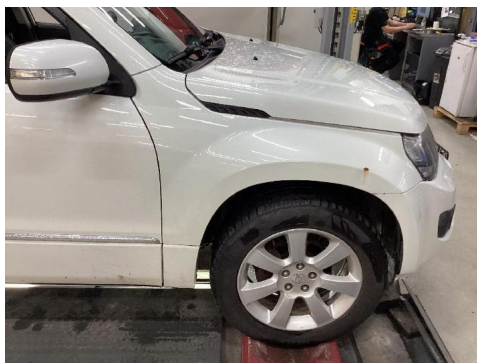

44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt

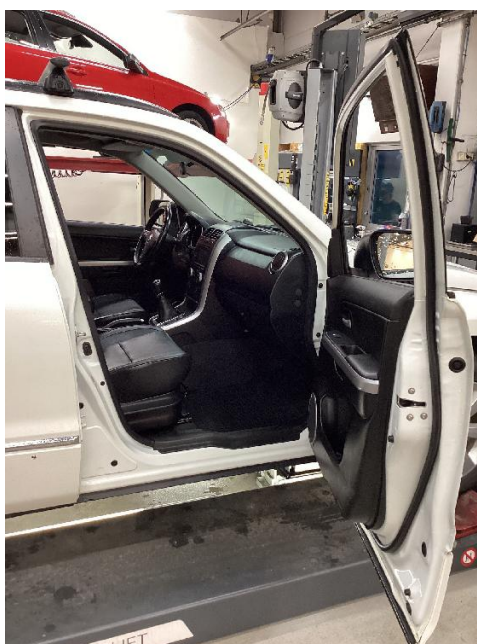

50. Generelt




51. Generelt



5930853

Bilder og vedlegg

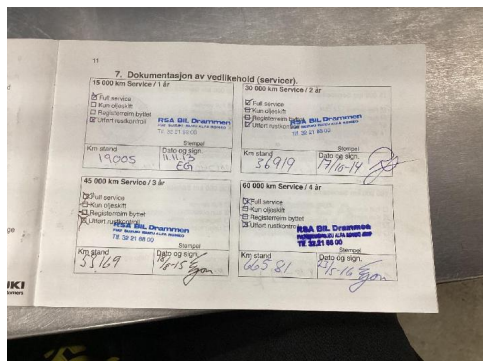


52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

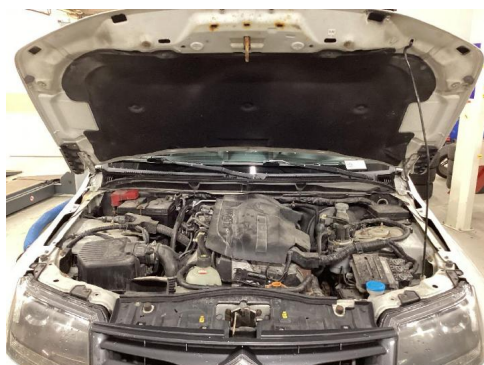


55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt

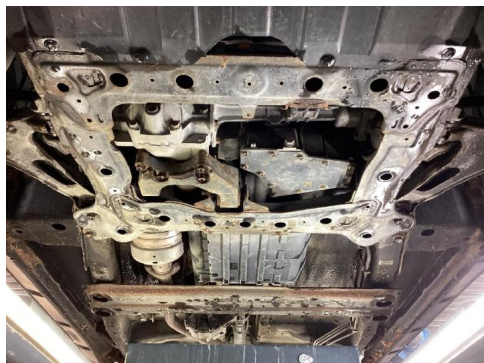

58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KH87649	
Årsmodell	Merke/Modell
09-15	Grand Vitara 1.9 DDiS
Motorkode	Km
F9Q	211 500

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Automatic air conditioning CAN	B1504	Sunlight sensor driver side — Fault in electric circuit
	B1514	Air outlet flap actuator — Fault in electric circuit
Diesel (CAN)	P0504	Brake contact A/B — Adjustment of brake light switches faulty
	P0560	System voltage — Voltage incorrect
	P0606	Engine ECU — Processor function faulty
Immobiliser ISO	B1705	Immobiliser — Fault in electric circuit

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
Airbag	Airbag(ISO)
Comfort	BCM (CAN)
OBD	
Transmission	AWD gearbox ISO (10-)