



5930816

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545195



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1984 cm ³
Modell	V70	Motoreffekt	100 kW
Type	B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SD65444	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1BW31A1D1255651	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	197885	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.01.2013
		Frist for neste EU kontroll	01.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5930816

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
13.7	Bremseslanger	* Svetter/liten bremsevæske lekkasje fra bremseslange ut mot bremsekaliper - høyre bak.	
17.27	Lys	* Sotet blinklysglass - begge sider.	
27.16	Motor virkemåte	* Støy / ulyd forkant av motor - anbefaler videre feilsøk.	
49.3	Kupevifte	Ulyd i kupevifte.	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.13	Dekk	Corden er synlig	Venstre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Tak, Venstre fordør, Høyre bakkdør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.9	Varsellamper utvidet	* Varsler for: On Call deaktivert.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
37.8	Registerreim	* Sitter lapp i motorrom på at registerreim er skiftet (se bilde)	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	1 dekk
67.28		Ripe/slitasje	2 felger
67.33		* Medfølger 2sett ekstra hjulsett, 1 med sommerdekk og 1 med piggfritt vinterdekk - lettmetall.	
83.22	Dør-/panseråpner	* Ulyd fra dørstoppere.	
84.13	Lås	* Ulyd fra lås til bakluke.	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.25		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre bakkdør
86.35		* Bilen er våt, derfor vanskelig å kontrollere.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.15		* Bilen er tidligere understellsbehandlet.	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakkdør, Høyre bakkdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakkdør



5930816


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
98.9	Seter	* Noe slitasje på setetrekk.	
100.7	Gulvmatter/-teppe	* Slitt gulvmatte.	
103.6	Interiør generelt	* diverse småriper.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

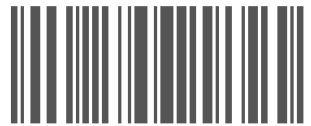

5930816

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 42 - Drivaksler ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	48 - Oppvarmet bakrute ✓
12 - Bremserør	49 - Kupevifte R
13 - Bremseslanger	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
15 - Bremsepedal	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
Lys og signaler	53 - Sentrallås ✓
17 - Lys	54 - Setevarmer ✓
19 - Refleks	R 56 - Drivrem generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
21 - Varsellamper	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
22 - Varsellamper utvidet	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
e-Diagnose	O 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Motor	Hjul, dekk, felg
27 - Motor virkemåte	O 65 - Dekk R
28 - Utvendig tilstand motor	66 - Felg R
29 - Oljenivå motor	67 - Ekstra hjulsett O
30 - Kjølevæske	68 - Hjullager ✓
31 - Kjølevifte	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
32 - Kjølesystem	✓ 70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
33 - Eksosanlegg	Styring
35 - Motorfester	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
37 - Registerreim	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
	✓ 74 - Styreservo ✓
	O



5930816

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	O
84 - Lås	O
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	O
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



5930816

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,70 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,80 mm
67.2		Mønsterdybde	2,60 mm
67.3		Mønsterdybde	2,30 mm
67.4		Mønsterdybde	2,40 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5930816

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5930816

Bilder og vedlegg

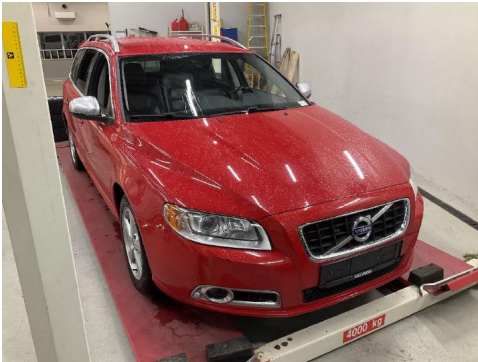


1. Generelt

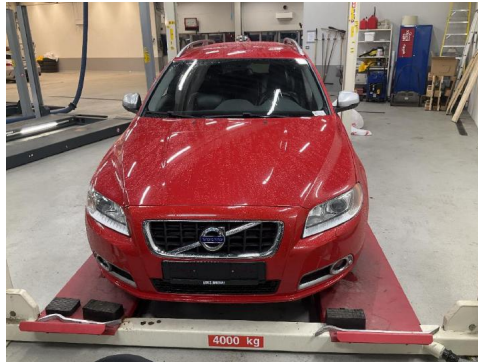

2. Generelt



3. Generelt

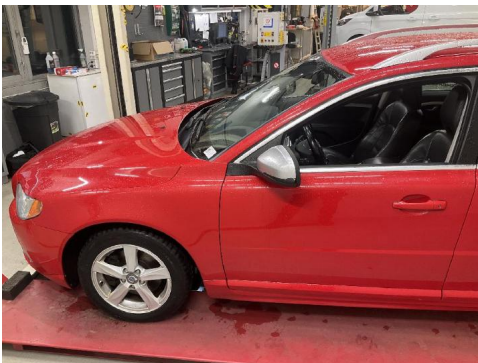


4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt

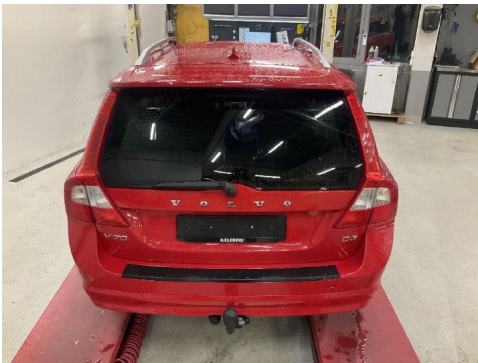

7. Generelt

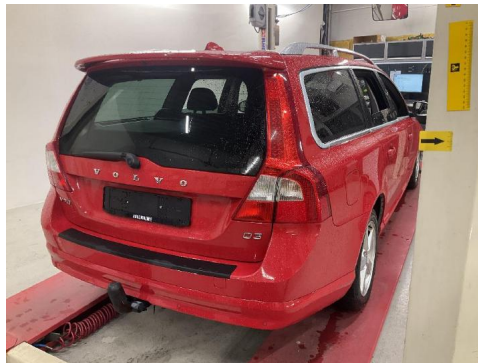

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5930816

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

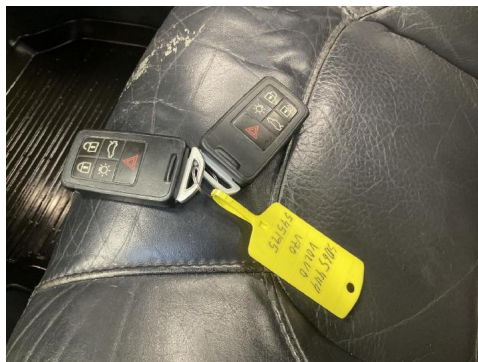

23. Generelt



24. Generelt



5930816

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Dekk



32. Dørtrekk



33. Dørtrekk



34. Døråpning



35. Ekstra hjulsett



36. Ekstra hjulsett



5930816

Bilder og vedlegg



37. Ekstra hjulsett




38. Felg



39. Gulvmatter/-teppe



40. Interiør generelt

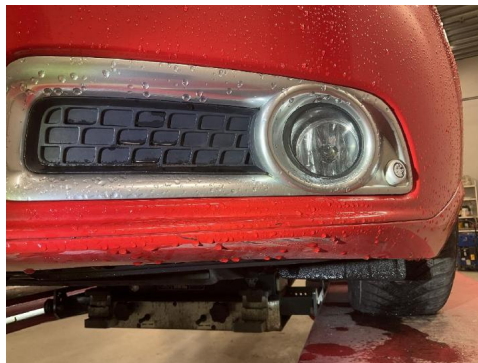


41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig

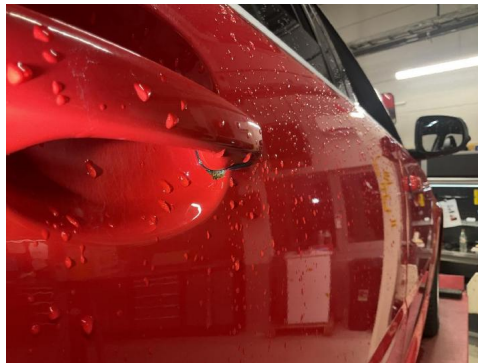


44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig



46. Lakk / karosseri utvendig

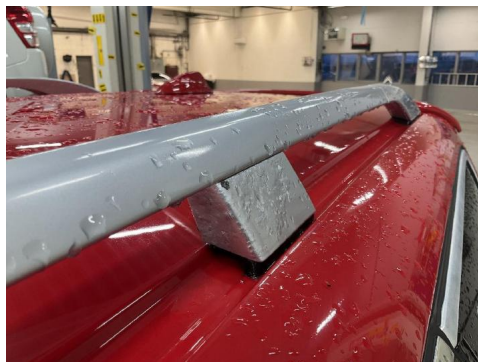

47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig



5930816

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig




50. Lys



51. Lys



52. Registerreim

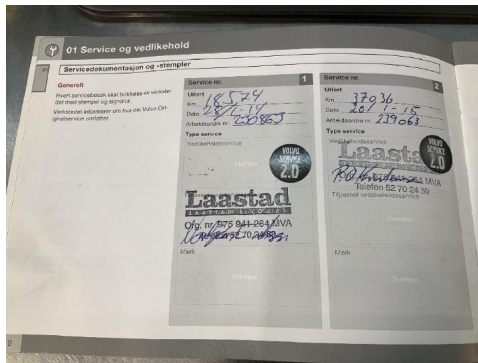


53. Service/ Dokum.



54. Service/ Dokum.



55. Service/ Dokum.

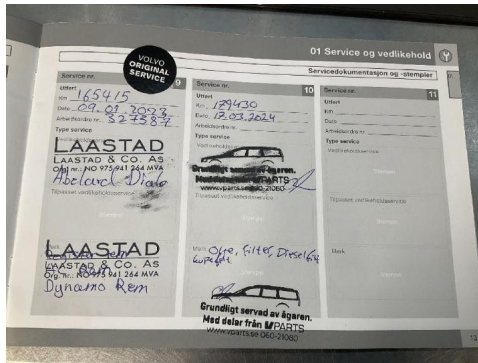


56. Service/ Dokum.



57. Seter



58. Seter

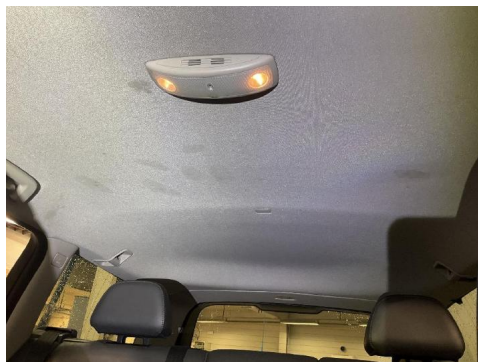

59. Taktrekk



60. Tilstand 12 volt batteri



5930816

Bilder og vedlegg



61. Tilstand 12 volt batteri



62. Utvendig tilstand motor



63. Utvendig tilstand motor



64. Utvendig tilstand motor



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SD65444	YV1BW31A1D1255651
Årsmodell	Merke/Modell
12-16	V70 D3 2.0 20V CDI
Motorkode	Km
D 5204 T7	Ukjent

Utført med feil (7)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CEM Central electrics module	B11D9	Battery — Function faulty.
	C1120	Reverse light — Fault in electric circuit
	U0301	CAN bus connection to powertrain control module — Faulty software
HCM Lighting	B11D9	Battery — Function faulty.
	C1120	Reverse light — Fault in electric circuit
	U0301	CAN bus connection to powertrain control module — Faulty software
PBM parking brake	C2005	Parking brake actuator RR — Mechanical fault

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	SAS Steering-Angle Sensor
Air conditioning	CCM Air conditioning control
	CPM Auxiliary heater
Audio/Video	ICM control panel
	PHM Phone module
Comfort	Driver door module
	Electr. seat adjustment
	Instrument cluster
	Passenger door module
	Trailer module