



5913214

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
24.11.2025

## Kunde

**Navn** Auksjonen.no As  
**Medlemsnummer** 94448735  
**Adresse** Døvleveien 23  
**Postnummer og -sted** 3170 SEM  
**Telefon** 33300540  
**Ekstern referanse** 542702



## Kjøretøy

|                         |                    |                                    |                      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Volkswagen         | <b>Motorstørrelse</b>              | 1968 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | TRANSPORTER        | <b>Motoreffekt</b>                 | 110 kW               |
| <b>Type</b>             | 7J0                | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | KJ32774            | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WV1ZZZ7HZJH061332  | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 176624             | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit               | <b>Registreringsår</b>             | 2017                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Integrert førerhus | <b>Registrert første gang</b>      | 16.10.2017           |
|                         |                    | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 08.02.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5913214

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                         | Beskrivelse                                                      |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Kjøreegenskaper           | Ratt ut av midtstilling                                                                          |                                                                  |
| 2.12   | Unormal lyd               | Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted                                           |                                                                  |
| 3.9    | Nøkler / Utstyr           | Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler |                                                                  |
| 4.1    | Service/ Dokum.           | Servicedokumentasjon mangler                                                                     |                                                                  |
| 21.7   | Varsellamper              | Varsellampe for bremsesystemet lyser                                                             |                                                                  |
| 23.1   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                 |                                                                  |
| 27.10  | Motor virkemåte           | Ulyd fra svinghjul, Pris for nærmere feilsøk                                                     |                                                                  |
| 86.4   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:                                                                                          | Støtfanger bak                                                   |
| 86.9   |                           | Rustangrep:                                                                                      | Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakkdør, Venstre bakskjerm |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                               | Panser, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal                       |
| 86.14  |                           | Lakkslipp/flassing                                                                               | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm              |
| 88.1   | Underside                 | Skadet/løs innerskjerm:                                                                          | Høyre foran                                                      |
| 88.2   |                           | Skadet/løst plastdeksel:                                                                         | Høyre                                                            |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse                                                 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.16   | Nøkler / Utstyr                   | Bilen er utstyrt med lastestativ                                                                      |                                                             |
| 5.10   | Bremsebelegg                      | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:                                                | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran          |
| 6.16   | Bremseskiver                      | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran                                           |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak                                             |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                                                             |
| 28.10  | Utvendig tilstand motor           | Skadet / løst deksel under motor                                                                      |                                                             |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                                                             |
| 66.13  | Felg                              | * Liten skade på felg, høyre bak                                                                      |                                                             |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                                                             |
| 86.20  |                                   | Bulk(er)                                                                                              | Bakluke, Venstre fordør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal |
| 86.24  |                                   | Rust / korrosjon i innvendig kant:                                                                    | Venstre fordør                                              |
| 86.25  |                                   | Rustangrep:                                                                                           | Venstre sidekanal                                           |
| 86.27  |                                   | Diverse lakkrust                                                                                      |                                                             |
| 86.28  |                                   | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                                                                   | våt og skitten                                              |
| 86.35  |                                   | * Diverse steinsprut/lakksår                                                                          |                                                             |
| 88.13  | Underside                         | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                                                           |                                                             |
| 98.7   | Seter                             | Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.                                  |                                                             |
| 102.9  | Laste-/bagasjerom                 | * Forventet bruksslitasje                                                                             |                                                             |



5913214

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 1 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Vått

**Er bilen skitten eller nediset:** Ja



5913214

| Prøvekjøring         |   | Drivverk                               |   |
|----------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper  | R | 40 - Girkasse (automatisk)             | ✓ |
| 2 - Unormal lyd      | R | 41 - Differensial                      | ✓ |
|                      |   | 42 - Drivaksler                        | ✓ |
|                      |   | 43 - Mellomaksel                       | ✓ |
| Generell informasjon |   | Elektriske anlegg                      |   |
| 3 - Nøkler / Utstyr  | R | 44 - Instrument belysning              | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.  | R | 45 - Instrumenter                      | ✓ |
|                      |   | 46 - Radio / Multimedia                | ✓ |
|                      |   | 47 - Elektrisk vindusheis              | ✓ |
|                      |   | 48 - Oppvarmet bakrute                 | ✓ |
|                      |   | 49 - Kupevifte                         | ✓ |
|                      |   | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | ✓ |
|                      |   | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  | ✓ |
|                      |   | 52 - Lyktespyler / Visker              | ✓ |
|                      |   | 53 - Sentrallås                        | ✓ |
|                      |   | 54 - Setevarmer                        | ✓ |
|                      |   | 55 - Ladespenning generator            | ✓ |
|                      |   | 56 - Drivrem generator                 | ✓ |
|                      |   | 57 - Batteri ytre tilstand             | ✓ |
|                      |   | 58 - Tilstand 12 volt batteri          | ✓ |
|                      |   | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | O |
|                      |   |                                        |   |
|                      |   | Hjul, dekk, felg                       |   |
|                      |   | 65 - Dekk                              | ✓ |
|                      | R | 66 - Felg                              | O |
|                      |   | 67 - Ekstra hjulsett                   | ✓ |
|                      |   | 68 - Hjullager                         | ✓ |
|                      | R |                                        |   |
|                      | O | Styring                                |   |
|                      | ✓ | 71 - Ratt, rattaksel, ledd             | ✓ |
|                      | ✓ | 72 - Styresnekke, tannstang            | ✓ |
|                      | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                    | ✓ |
|                      | ✓ | 74 - Styreservo                        | ✓ |
|                      | ✓ |                                        |   |
|                      | ✓ | Hjuloppheng                            |   |
|                      | ✓ | 75 - Støtdempere                       | ✓ |
|                      | ✓ | 76 - Stabilisator                      | ✓ |
|                      | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                 | ✓ |
|                      |   | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel    | ✓ |
|                      |   | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel    | ✓ |
|                      |   | 80 - Travers                           | ✓ |



5913214

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | O |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | O |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5913214

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Frage                                                         | Måleverdi                               |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 3 stk                                   |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 250,00                                  |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 250,00                                  |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 200,00                                  |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 200,00                                  |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C                                   |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 200000                                  |
| 50     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                               | Ikke målt pga. for lav utetemperatur    |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 13,90 volt                              |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,30 volt                              |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | EN                                      |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 800 ampere                              |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 531 ampere                              |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 8,00 mm                                 |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 8,00 mm                                 |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 8,00 mm                                 |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 8,00 mm                                 |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Vinterdekk m/pigg                       |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Stålfelg                                |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 5,50 mm                                 |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                 |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,50 mm                                 |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm                                 |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                              |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Stålfelg                                |



5913214

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5913214

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5913214

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

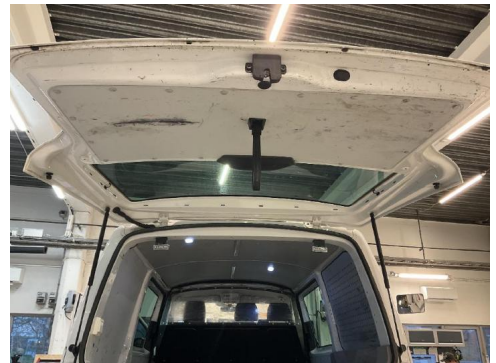


21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

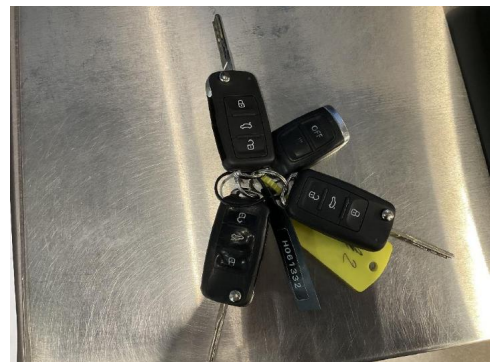

24. Generelt



5913214

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

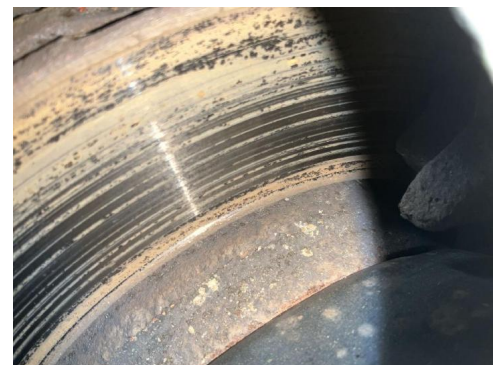

30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

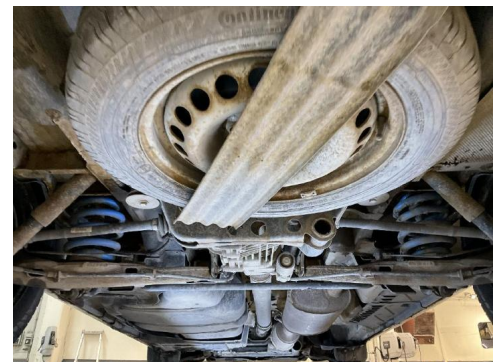


36. Generelt



5913214

## Bilder og vedlegg

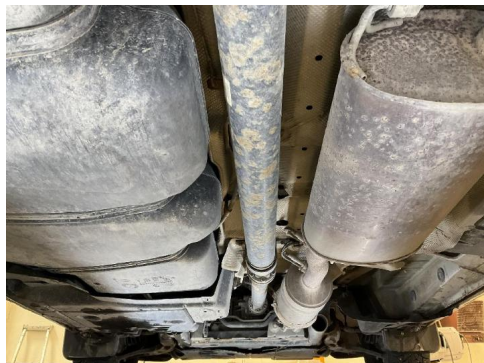

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5913214

## Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5913214

## Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

**Reg.nr**

KJ 32774

**Årsmodell**

15-19

**Motorkode**

CXHA

**VIN**

WV1ZZZ7HZJH061332

**Merke/Modell**

Transp.T6 2.0 16V TDI Kasten 4Motion

**Km**

Ukjent

## Utført med feil (23)

**System****Feilkoder og Beskrivelse**

A/C/heater

B10A612

Activation seat heater FL — Interruption/short circuit to plus

B10A613

Activation seat heater FL — Interruption in electric circuit

Battery control

2252

Alternator signal — Function faulty.

2256

No-load current — Current value faulty

Display/control module roof

1207

Auxiliary heater ECU — Function faulty.

Engine electronics I

P00AF00

Guide vane adjustment of turbocharger 1 — Hard to operate/blocked

P012100

Throttle position sensor — Signal implausible

P064100

Sensor referential voltage A — Interruption in electric circuit

P065100

Sensor referential voltage B — Interruption in electric circuit

P067400

Glowplug cylinder 4 — Fault in electric circuit

P069700

Sensor referential voltage C — Interruption in electric circuit

P06A300

Sensor referential voltage D — Interruption in electric circuit

P164E00

Oil pressure control valve — Fault in electric circuit

P20FB00

Diesel exhaust fluid pump 2 — Mechanical fault

U014000

Body computer 1/ vehicle electrical system ECU/electron. ZE — Communication disturbed

U01900

Can connection with instrument cluster ECU — Signal for oil level/-temperature missing or incorrect

Parking heater/auxiliary heater

B13851B

Auxiliary heater heater plug — Resistance too high

B138F00

Parking heater/auxiliary heater — Defect locking active

Radar sensor of adaptive cruise control

C110300

Sensor for automatic distance control — Wrong setting

U112300

Data bus — Message faulty

Trailer function

2565

Trailer turn indicator right — Function faulty.

Vehicle electrics 1

1758

Lamps of brake light — Function faulty.

3022

Local databus 4 — Function faulty.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (9)

| System            | Beskrivelse              |
|-------------------|--------------------------|
| ABS               | Brake electronics        |
| Airbag            | Airbag                   |
| Anti-theft device | Immobiliser              |
| Audio/Video       | Information electronics  |
| OBD               |                          |
| Safety            | Parking assist system 2  |
| Steering          | Steeringangle            |
| Transmission      | All-wheel electronics    |
|                   | Transmission electronics |