

5924905

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no C/O Toyota Kredittbank GMBH
Medlemsnummer	14713531
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	22222222
Ekstern referanse	539923



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	PROACE	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EH36050	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YARV1ZKXZGZ260870	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	7970	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	31.10.2023
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

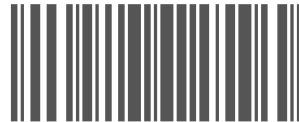

5924905

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		*	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5924905

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	O	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	✓	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
8 - Parkeringsbrems	O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	55 - Ladespenning generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
23 - Full systemskann	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske	✓	75 - Støtdempere	✓
31 - Kjølevifte	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
Drivverk		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
42 - Drivaksler	✓	80 - Travers	✓



5924905

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5924905

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	10,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	10,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	10,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	10,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5924905

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5924905

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

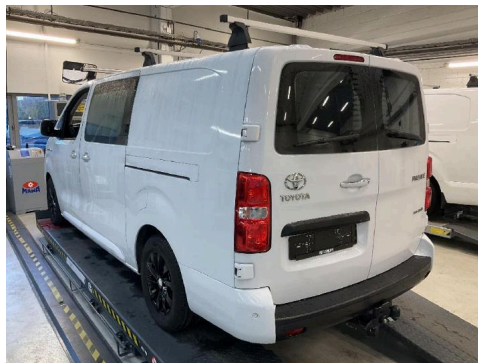

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5924905

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



5924905

Bilder og vedlegg

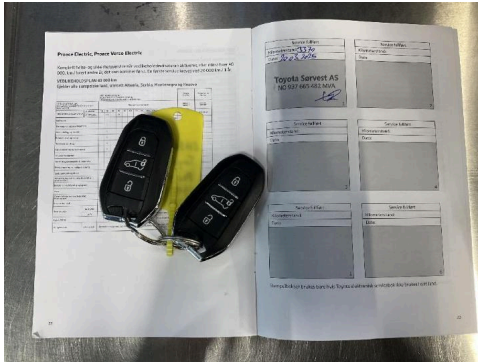


25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

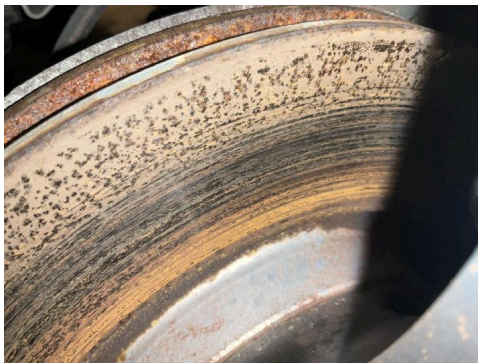

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt

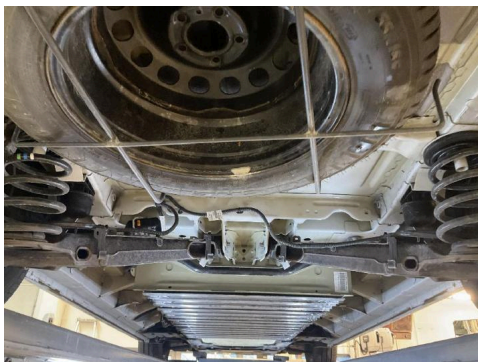


34. Generelt

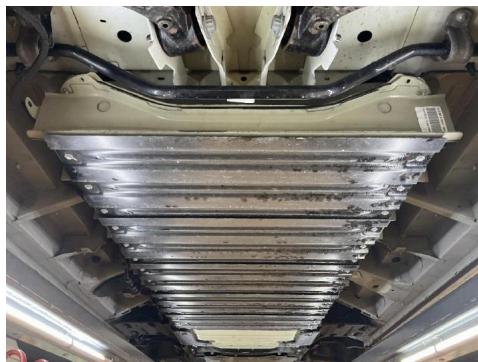

35. Generelt



36. Generelt

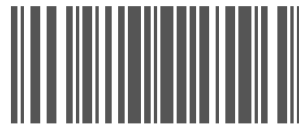


5924905

Bilder og vedlegg



37. Generelt

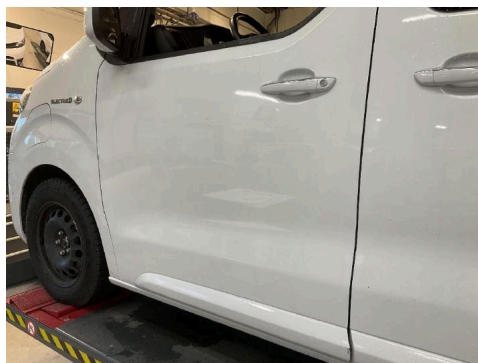

38. Generelt



39. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH 36050	YARV1ZKXZGZ260870
Årsmodell	Merke/Modell
20-	Proace Electric
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	Ukjent

Utført med feil (27)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P0A2E	Temperature sensor of electric drive motor — Function faulty.
	P1083	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P2299	Accelerator sensor — Signal faulty
Central switch unit BSI	B132B	Button illumination — Function faulty.
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B171E	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
Electric motor	U1537	CAN bus — Signal implausible
Internal drive battery charging device	P0606	ECU — Internal fault
Multi-function camera	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Multifunction touch screen	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Navigation	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Parking assist	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse		
Rain/light sensor	(CAN)	B1000	ECU — Faulty or missing calibration
Service module		D9A	Backup power supply — Function faulty.
Steering wheel switch module		B100C	ECU — Supply voltage faulty

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag OBD
Comfort	Acoustic pedestrian warning (AVAS)
	Instrument cluster
	Multiplex controls
	Steering wheel buttons
Engine	Traction battery
Steering	Electr. power steering